



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۶۵۸۹-۱

تجدید نظر اول

ISIRI

6589-1

1st. Edition

دستگاه‌های توزین غیر خودکار

قسمت ۱: الزام‌های اندازه‌شناختی و فنی-آزمون‌ها

Non-automatic weighing instruments

**Part 1: Metrological and technical requirements –
Tests**

ICS:17.060

به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بدین مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان بدنه رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بندیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آنها پایش می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- 1- International organization for Standardization
- 2 - International Electro technical Commission
- 3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
- 4 - Contact point
- 5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
" دستگاه‌های توزین غیر خودکار
قسمت ۱: الزام‌های اندازه‌شناختی و فنی - آزمون‌ها "
(تجدید نظر اول)

رئیس:

نبویان، مبین
(دکتری فیزیک)

سمت/نماینده:

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دبیر:

ذره، مهدی
(فوق لیسانس مهندسی برق)

کارشناس استاندارد

اعضاء(به ترتیب حروف الفباء):

آخوندزاده، محمد
(لیسانس مهندسی مکانیک)

مدیر فنی مهندسی شرکت پند

باروت کوب، محمدرضا
(لیسانس مهندسی متالورژی)

کارشناس مسئول اوزان اداره کل استاندارد یزد

تحویلداری، کاوه
(لیسانس مهندسی برق)

کارشناس مسئول اوزان اداره کل استاندارد رشت

بستان‌دوست راد، احسان
(لیسانس مهندسی صنایع)

مدیر عامل شرکت مهندسی سیستم‌های مدیریت
قابلیت اعتماد توازن

جمالی، صفر
(فوق لیسانس فیزیک)

مسئول آزمایشگاه شرکت توزین سیستم راد

حبیب‌الله‌زاده، مریم
(لیسانس مهندسی برق)

کارشناس شرکت پارس موازن

راعی، جلال

رئیس هیئت مدیره شرکت سنجش‌های صنعتی

خودکارسنج توازن	(فوق لیسانس مدیریت)
کارشناس استاندارد	خضراء، بابک (لیسانس مهندسی عمران)
کارشناس استاندارد	رضا قلی بیگی، ناصر (لیسانس فیزیک)
مسئول کنترل کیفیت شرکت توزین توان سنجش	صفدری، غزاله (لیسانس مهندسی برق)
کارشناس مسئول اوزان اداره کل استاندارد گلستان	عالیشاهی، حمیدرضا (لیسانس فیزیک)
مسئول فنی شرکت سکا	عشقی، مرتضی (لیسانس ریاضی)
رئیس اداره اوزان اداره کل استاندارد تهران	فرهمند راد، فرامرز (لیسانس فیزیک)
مدیر عامل شرکت مهندسی نهال	قربان اشرفی، افشین (لیسانس مهندسی الکترونیک)
مدیر عامل پارس میزان آزما	محمدزاده، مسلم (لیسانس مهندسی الکترونیک)
کارشناس مسئول اوزان اداره کل استاندارد قزوین	مرشد عباسی، مجید (لیسانس فیزیک)
مسئول کنترل کیفیت باسکول سازی نیکو	ناصری، فرشید (لیسانس مهندسی الکترونیک)
مدیر عامل شرکت میزان بی نظیر	نجف شاد، ناصر (لیسانس مهندسی عمران)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان	
ب	آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد	
ط	پیش‌گفتار	
۱	هدف و دامنه کاربرد	۱
۱	مراجع الزامی	۲
۱	اصطلاحات و تعاریف	۳
۱	تعاریف کلی	۱-۳
۵	ساختار دستگاه	۲-۳
۱۴	ویژگی‌های اندازه‌شناختی یک دستگاه	۳-۳
۱۷	خواص اندازه‌شناختی یک دستگاه	۴-۳
۱۸	نشانه‌های و خطاها	۵-۳
۲۳	تأثیرگذارها و شرایط مرجع	۶-۳
۲۴	آزمون عملکرد	۷-۳
۲۵	فهرست اصطلاحات تعریف شده	۸-۳
۲۸	اختصارات و نمادها	۹-۳
۳۱	اصول استاندارد	۴
۳۱	یکاهای اندازه‌گیری	۱-۴
۳۱	اصول الزام‌های اندازه‌شناختی	۲-۴
۳۱	اصول الزام‌های فنی	۳-۴
۳۲	بکارگیری الزام‌ها	۴-۴
۳۲	الزام‌های اندازه‌شناختی	۵
۳۲	اصول رده‌بندی	۱-۵
۳۲	رده‌بندی دستگاه‌ها	۲-۵
۳۴	الزام‌های بیشتر برای دستگاه چند زینه‌ای	۳-۵
۳۵	وسایل نشانگر کمکی	۴-۵
۳۷	بیشینه خطاهای مجاز	۵-۵
۳۸	اختلاف‌های مجاز بین نتایج	۶-۵
۳۹	استانداردهای آزمون	۷-۵
۴۰	روانی	۸-۵
۴۰	تغییرات ناشی از کمیت‌های تاثیرگذار و زمان	۹-۵
۴۴	آزمون‌ها و امتحان‌های ارزیابی نوع	۱۰-۵

ادامه فهرست مندرجات

صفحه		عنوان
۵۱	الزامهای فنی برای دستگاه‌های با نشانگر خودکار یا نیم خودکار	۶
۵۱	الزامهای کلی ساختمان	۱-۶
۵۴	نشاندگی نتایج توزین	۲-۶
۵۶	وسیله‌ی نشانگر آنالوگ	۳-۶
۵۹	وسایل نشانگر دیجیتال	۴-۶
۶۰	وسایل صفر کن و صفر یاب	۵-۶
۶۱	وسایل پارسنگ	۶-۶
۶۷	وسایل پارسنگ از پیش تعیین شده	۷-۶
۶۸	قفل کردن وضعیت‌ها	۸-۶
۶۸	وسایل بررسی کمکی (جداشدنی یا ثابت)	۹-۶
۶۹	انتخاب گستره‌ی توزین در یک دستگاه چند گستره‌ای	۱۰-۶
۶۹	وسایل برای انتخاب (یا تعویض) بین بارگیرها و/ یا انتقال دهنده‌های بار متعدد و بارسنگ‌های متعدد	۱۱-۶
۶۹	دستگاه‌های کمپراتور «مثبت و منفی»	۱۲-۶
۷۰	دستگاه توزین داد و ستد عمومی برای فروش مستقیم به عموم	۱۳-۶
۷۲	الزامات تکمیلی برای دستگاه‌های توزین با محاسب قیمت مورد استفاده برای فروش مستقیم	۱۴-۶
۷۵	دستگاه مشابه با دستگاه‌هایی که معمولاً برای فروش مستقیم به عموم به کار برده می‌شوند	۱۵-۶
۷۵	دستگاه بر چسب زن قیمت	۱۶-۶
۷۶	دستگاه‌های قطعه شمار مکانیکی با بارگیر وزنه‌ی یکا	۱۷-۶
۷۶	الزامات فنی تکمیلی برای دستگاه‌های سیار	۱۸-۶
۷۷	دستگاه‌های قابل حمل برای توزین وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای	۱۹-۶
۷۸	مدهای بهره‌برداری	۲۰-۶
۷۹	الزامات فنی برای دستگاه‌های الکترونیکی	۷
۷۹	الزامات کلی	۱-۷
۷۹	اقدام بر اساس اشتباه معنی دار	۲-۷
۷۹	الزام‌های فنی	۳-۷
۸۱	آزمون‌های عملکردی و پایداری پهنه	۴-۷
۸۲	الزامات تکمیلی برای وسیله‌های الکترونیکی ای که با نرم افزار کنترل می‌شوند	۵-۷
۸۸	الزام‌های فنی برای دستگاه با نشاندگی غیر خودکار	۸

ادامه فهرست مندرجات

صفحه		عنوان
۸۸	کمینه‌ی حساسیت	۱-۸
۸۹	راه حل های قابل قبول برای وسایل نشاندهی	۲-۸
۹۰	شرایط ساخت	۳-۸
۹۱	جزء نشاندهی موازنه	۴-۸
۹۲	شاهین ساده با بازوی مساوی	۵-۸
۹۲	شاهین ساده با نسبت $\frac{1}{10}$	۶-۸
۹۳	دستگاه ساده با وزنه لغزنده (شاهین دستی)	۷-۸
۹۴	ترازوهای مرغی و روبروال	۸-۸
۹۵	دستگاه هایی با کفه های نسبت	۹-۸
۹۶	انگ گذاری دستگاه ها و ماجول ها	۹
۹۶	انگ گذاری تشریحی	۱-۹
۱۰۰	انگ های بررسی	۲-۹
۱۰۱	کنترل های اندازه شناختی	۱۰
۱۰۱	تعهد قانونی نسبت کنترل های اندازه شناختی	۱-۱۰
۱۰۱	تصویب نوع	۲-۱۰
۱۰۴	بررسی اولیه	۳-۱۰
۱۰۶	کنترل اندازه شناختی بعدی	۴-۱۰
۱۰۷	روش های اجرایی آزمون برای دستگاه های توزین غیر خودکار	پیوست الف
۱۰۷	امتحان اداری	الف-۱
۱۰۷	مقایسه ساختمان با مدارک	الف-۲
۱۰۷	امتحان اولیه	الف-۳
۱۰۷	آزمون عملکرد	الف-۴
۱۱۸	عوامل تأثیرگذار	الف-۵
۱۲۲	آزمون دوام	الف-۶
۱۲۴	آزمون تکمیلی برای دستگاه های الکترونیکی	پیوست ب
۱۲۴	الزامات عمومی برای دستگاه های الکترونیکی تحت آزمون	ب-۱
۱۲۴	گرمای مطلوب، حالت پایدار	ب-۲
۱۲۵	آزمون های عملکرد برای اختلال	ب-۳
۱۳۰	آزمون پایداری پهنه	ب-۴
۱۳۳	آزمون و گواهی وسایل نشان دهنده و داده پردازی آنالوگ به عنوان ماجول های دستگاه های توزین خودکار	پیوست پ

ادامه فهرست مندرجات

صفحه		عنوان
۱۳۳	الزامات کاربردی	پ-۱
۱۳۵	اصول کلی آزمون	پ-۲
۱۳۸	آزمون ها	پ-۳
۱۴۲	گواهی‌های OIML	پ-۴
۱۴۶	آزمون و گواهی وسایل پردازش داده های دیجیتالی، پایانه‌ها و نمایشگر دیجیتالی به عنوان ماجول‌های دستگاه‌های توزین غیر خودکار	پیوست ت
۱۴۶	الزامات قابل کاربرد	ت-۱
۱۴۷	اصول کلی آزمون	ت-۲
۱۴۸	آزمون‌ها	ت-۳
۱۴۸	گواهی‌های OIML	ت-۴
۱۵۰	آزمون و گواهی ماجول‌های توزین به عنوان ماجول‌های دستگاه‌های توزین غیر خودکار	پیوست ث
۱۵۰	الزامات قابل کاربرد	ث-۱
۱۵۱	اصول کلی آزمون	ث-۲
۱۵۲	آزمون ها	ث-۳
۱۵۲	گواهی‌های OIML	ث-۴
۱۵۴	سازگاری و ارسی کردن ماجول‌های دستگاه های توزین غیر خودکار	پیوست ج
۱۵۴	دستگاه‌های توزین	ج-۱
۱۵۵	لودسل‌هایی که جداگانه آزمون می شوند	ج-۲
۱۵۷	نشاندهنده‌ها و وسایل پردازش داده‌های آنالوگ که به طور جداگانه آزمون می‌شوند	ج-۳
۱۵۹	وارسی‌های سازگاری، ماجول ها با خروجی آنالوگ	ج-۴
۱۶۳	وارسی‌های سازگاری برای ماجول های با خروجی دیجیتال	ج-۵
۱۶۶	مثال‌های و ارسی سازگاری برای ماجول‌های با خروجی آنالوگ	ج-۶
۱۶۷	امتحان‌ها و آزمون‌های تکمیلی برای وسایل و دستگاه‌های دیجیتالی کنترل شده با نرم افزار	پیوست ج
۱۶۷	وسایل و دستگاه‌های با نرم افزار تعبیه شده	ج-۱
۱۶۷	رایانه‌های شخصی و سایر وسایل با نرم افزار قابل برنامه‌ریزی و قابل بارگذاری	ج-۲
۱۶۸	وسایل ذخیره داده‌ها	ج-۳
۱۶۹	فرمت گزارش آزمون	ج-۴
۱۷۰	کتابنامه	پیوست ح

پیش‌گفتار

استاندارد " دستگاه‌های توزین غیر خودکار - قسمت ۱: الزام‌های اندازه‌شناختی و فنی - آزمون‌ها " نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط " مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران " و " شرکت سنجش‌های صنعتی خودکارسنج توازن " و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و بیست و هشتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد اوزان و مقیاس‌ها مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۵۸۹: سال ۱۳۸۱ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

OIML R76-1 (2006): Non-automatic weighing instruments-Part 1: Metrological and technical requirements - Tests

دستگاه‌های توزین غیر خودکار قسمت ۱: الزام‌های اندازه‌شناختی و فنی - آزمون‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزام‌ها و روش‌های آزمون استاندارد برای سنجش ویژگی‌های اندازه‌شناختی و فنی به طریقی یکنواخت و قابل ردیابی است. این استاندارد الزام‌های اندازه‌شناختی و فنی دستگاه‌های توزین غیر خودکاری را تعیین می‌کند که تحت کنترل اندازه‌شناختی رسمی قرار می‌گیرند.

۲ مراجع الزامی

مدارک ارجاع داده شده زیر برای کاربرد این استاندارد، الزامی هستند. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد نظر می‌باشد.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۰۷ سال ۱۳۷۷، آزمون‌های محیطی-راهنمای عمومی
- ۲-۲- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۳۰۷ سال ۱۳۷۵، آزمون‌های محیطی قسمت دوم: آزمون‌ها - آزمون های A : سرما
- ۳-۲- استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲-۱۳۰۷، سال ۱۳۸۷، آزمون‌های محیطی-قسمت ۲-۲ آزمون‌ها - آزمون b گرمای خشک
- ۴-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۷ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴: روش‌های آزمون و اندازه‌گیری - آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکترو استاتیک
- ۵-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۵ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴-۳: روشهای آزمون و اندازه‌گیری - آزمون مصونیت در برابر میدان الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی تابشی
- ۶-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۴-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۵، سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴-۴: روشهای آزمون و اندازه‌گیری - آزمون مصونیت در برابر پالسهای الکتریکی تندگذر/ارگبار
- ۷-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۵-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۶ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴-۴: روشهای آزمون و اندازه‌گیری - آزمون مصونیت در برابر فراتاخت
- ۸-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۶-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۷ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴-۴: روشهای آزمون و اندازه‌گیری - مصونیت در برابر اختلال‌های هدایتی، القا شده به وسیله میدانهای فرکانس رادیویی
- ۹-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۷-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۵، سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴-۱۱: روشهای آزمون و اندازه‌گیری - آزمون مصونیت در برابر افت‌های ولتاژ، وقفه‌های کوتاه و تغییرات ولتاژ

- ۱۰-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶-۶۱۰۰۰-۶۱۳۸۶، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) بخش ۱-۶: استانداردهای کلی - مصونیت برای محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی سبک
- ۱۱-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۰۵۹-۱۳۸۱، خودرهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کاپلینگ (برهم کنش) قسمت اول : تعاریف و ملاحظات عمومی
- ۱۲-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹-۱۳۷۸، خودرهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کاپلینگ (برهم کنش) قسمت دوم : وسایل نقلیه تجاری (سنگین) با ولتاژ تغذیه اسمی ۲۴ ولت - رسانائی ناپایدار الکتریکی تنها در خطوط تغذیه
- ۱۳-۲- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۱۳۸۲، خودرهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کاپلینگ (برهم کنش) قسمت سوم : خودرهای با ولتاژ تغذیه اسمی ۱۲ یا ۲۴ ولتی - رسانائی ناپایدار الکتریکی توسط اتصالات القائی و خازنی به غیر از خطوط تغذیه
- 2-14- International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) (1993)
- 2-15- International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, BIML, Paris (2000)
- 2-16- OIML B 3 (2003), OIML Certificate System for Measuring Instruments (formerly OIML P1)
- 2-17- OIML D 11 (2004), General requirements for electronic measuring instruments
- 2-18- IEC 60068-2-78 (2001-08), Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state, (IEC 60068-2-78 replaces the following withdrawn standards: IEC 60068-2-3, test Ca and IEC 60068-2-56, test Cb)
- 2-19- IEC 60068-3-1 (1974-01) + Supplement A (1978-01): Environmental testing Part 3 Background information, Section 1: Cold and dry heat tests
- 2-20- IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests
- 2-21- IEC 61000-4-1 (2000-04) Basic EMC Publication Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement techniques, Section 1: Overview of IEC 61000-4 series
- 2-22- IEC 61000-6-2 (1999-01) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6: Generic standards Section 2: Immunity for industrial environments
- 2-23- OIML B 10 (2004) + Amendment 1 (2006) Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML Type Evaluations (MAA)

۳ اصطلاحات، تعاریف

اصطلاحات و تعاریفی که در این استاندارد به کار برده می شود با "واژگان پایه و اصطلاحات عمومی در اندازه شناسی" (VIM) [۱] و "واژگان و اصطلاحات بین المللی اندازه شناسی قانونی" (VIML) [۲] و "سیستم گواهی OIML برای دستگاه های اندازه گیری" [۳] و دیگر نشریات مربوط OIML، مطابقت دارد. به علاوه برای مقاصد این استاندارد اصطلاحات زیر هم به کار می رود. فهرست همه ی اصطلاحات، تعاریف و مراجعی را که در این بند تعریف شده در بند ۳-۸ آمده است.

۱-۳ تعاریف کلی

۱-۱-۳

دستگاه توزین^۱

دستگاه اندازه‌گیری که جرم یک جسم را با استفاده از اثر گرانش بر آن جسم، تعیین می‌کند.

یادآوری - در این استاندارد "جرم" (یا "مقدار وزن") ترجیحاً به معنای "جرم قراردادی" یا "مقدار قراردادی نتیجه توزین در هوا" مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۸۵ سال ۱۳۸۷ و استاندارد ملی ایران شماره ۹۳۶۳ سال ۱۳۸۴ بکار می‌رود، در حالی که "وزن" ترجیحاً برای تجسم (یعنی مقیاس مادی) جرم بکار می‌رود که با توجه به ویژگی‌های فیزیکی و اندازه‌شناختی آن تنظیم می‌شود.

این دستگاه ممکن است برای تعیین سایر کمیت‌ها، مقادیر، پارامترها و یا ویژگی‌های مرتبط با جرم تعیین شده نیز بکار رود.

دستگاه‌های توزین مطابق روش بهره‌برداری، به دستگاه‌های توزین خودکار و غیر خودکار رده‌بندی می‌شوند.

۲-۱-۳

دستگاه توزین غیر خودکار^۲

دستگاهی که طی فرآیند توزین در آن، نیاز به دخالت کاربر دارد تا در مورد قابل قبول بودن نتایج توزین تصمیم بگیرد.

یادآوری ۱ - تصمیم در مورد قابل قبول بودن نتیجه‌ی توزین شامل هر اقدام هوشمند توسط کاربر است که بر نتیجه توزین تاثیر می‌گذارد، مثل اقدام هنگامی که یک نمایش پایدار است یا تنظیم جرم بار توزین شده، و تصمیم‌گیری در مورد پذیرش هر نتیجه توزین با مشاهده نمایش یا صدور فرمان چاپ. در فرآیند توزین غیر خودکار در صورتی که نتیجه توزین قابل قبول نباشد اقدام کاربر را برای اقدام (یعنی تنظیم بار، تنظیم قیمت واحد، تعیین اینکه بار قابل پذیرش است و غیره) که بر نتیجه توزین تأثیر می‌گذارد، میسر می‌سازد.

یادآوری ۲ - در صورت تردید از اینکه دستگاه، یک دستگاه توزین غیر خودکار یا خودکار است، تعاریف برای دستگاه توزین خودکار در استاندارد R 51, R 61, R 106, R 107، استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۵۲ سال ۱۳۸۷ و OIML R 134 ارائه شده است که اولویت بالاتری نسبت به معیار یادآوری ۱ دارد.

یک دستگاه توزین غیر خودکار ممکن است:

- مدرج یا غیرمدرج

- نشانگر آن خودکار، نیم‌خودکار یا غیر خودکار باشد.

یادآوری - از این پس در این استاندارد، دستگاه توزین غیر خودکار به اختصار «دستگاه» نامیده می‌شود.

1 - Weighing instrument

2 - Non-automatic weighing instrument

۱-۲-۱-۳

دستگاه مدرج^۱

دستگاهی که خواندن تمام یا قسمتی از نتیجه توزین به طور مستقیم در آن میسر است.

۲-۲-۱-۳

دستگاه غیرمدرج^۲

دستگاهی که فاقد درجه‌بندی عددی برحسب یکای جرم است.

۳-۲-۱-۳

دستگاه با نشانگر خودکار^۳

دستگاهی که در آن، وضع تعادل^۴ بدون دخالت کاربر حاصل می‌شود.

۴-۲-۱-۳

دستگاه با نشانگر نیم‌خودکار^۵

دستگاهی که نشاندهی آن، در گستره توزین^۶، خودکار است و دخالت کاربر فقط حدود این گستره را تغییر می‌دهد.

۵-۲-۱-۳

دستگاه با نشانگر غیرخودکار^۷

دستگاهی که در آن، وضع تعادل فقط با دخالت کامل کاربر حاصل می‌شود.

۶-۲-۱-۳

دستگاه الکترونیکی^۸

دستگاهی که مجهز به وسایل الکترونیکی است.

۷-۲-۱-۳

دستگاه با درجه‌بندی قیمت^۹

-
- 1 - Graduated instrument
 - 2 - Non-graduated instrument
 - 3 - Self-indicating instrument
 - 4 - Equilibrium
 - 5 - Semi-self-indicating instrument
 - 6 - Weighing range
 - 7 - Non-self-indicating instrument
 - 8 - Electronic instrument
 - 9 - Instrument with price scales

دستگاهی که قیمت قابل پرداخت را به وسیله نمودارها یا درجه‌بندی‌های قیمت مربوط به گستره‌ای از قیمت‌های واحد کالا نشان می‌دهد.

۸-۲-۱-۳

دستگاه حسابگر قیمت^۱

دستگاهی که قیمت قابل پرداخت را بر مبنای مقدار وزن نشان داده شده و قیمت واحد کالا محاسبه می‌کند.

۹-۲-۱-۳

دستگاه برچسب زن قیمت^۲

دستگاه محاسب قیمت که مقدار جرم، قیمت واحد کالا و قیمت قابل پرداخت را برای کالای از قبل بسته‌بندی شده چاپ می‌کند.

۱۰-۲-۱-۳

دستگاه سلف سرویس^۳

دستگاهی که به وسیله مشتری عمل می‌کند.

۱۱-۲-۱-۳

دستگاه سیار^۴

دستگاه توزین غیر خودکاری که در داخل وسیله نقلیه سوار یا گنجانده شده است.

یادآوری ۱- یک دستگاه توزین سوار بر نقلیه دستگاه توزین کاملی است که به طور محکم بر روی وسیله نقلیه سوار شده، و برای منظور خاصی طراحی شده است.

مثال: ترازو پستی سوار شده بر روی وسیله نقلیه (دفتر پست سیار).

یادآوری ۲- دستگاه گنجانده شده بر روی وسیله نقلیه قسمتی از وسیله برای دستگاه توزین بکار می‌رود.

مثال‌ها: توزین کننده‌های زباله، بالابرهای بیمار، بالابرهای پالت، بالابرهای چنگالی، صندلی چرخ‌دار.

۱۲-۲-۱-۳

دستگاه قابل حمل برای توزین وسایل نقلیه جاده‌ای^۵

دستگاه توزین غیر خودکار دارای یک بارگیر، در یک یا چندین قسمت، که جرم کل وسایل نقلیه جاده‌ای را تعیین می‌کند، و جهت انتقال به سایر مکان‌ها طراحی شده است.

1 - Price-computing instrument

2 - Price-labeling instrument

3 - Self-service instrument

4 - Mobile instrument

5 - Portable instrument for weighing road vehicles

مثال: پل توزین قابل حمل، گروه مرتبط محورکش‌ها (یا چرخ‌کش‌ها) غیرخودکار.
یادآوری- این استاندارد فقط باسکول و گروه مرتبط محورکش‌ها (یا چرخ‌کش‌ها) ایی را پوشش می‌دهد که به طور همزمان جرم کل وسیله نقلیه جاده‌ای را با تمامی محورها(یا چرخ‌ها) موجود به طور همزمان و در حالی که روی قسمت‌های مناسب بارگیر قرار دارند، تعیین می‌کند.

۱۳-۲-۱-۳

دستگاه دسته‌بندی^۱

دستگاهی که جهت تعیین تعرفه یا عوارض، قرار گرفتن نتیجه‌ی توزین را در گستره‌ی از قبل تعیین شده جرم مشخص می‌کند.

مثال: ترازو پستی، زباله‌کش‌ها.

۳-۱-۳

نشانه‌ی‌های یک دستگاه^۲

مقدار کمیتی که یک دستگاه اندازه‌گیری ارائه می‌کند.

یادآوری- "نشانه‌ی"، " نشان دادن" یا " نشانگر"، نمایش و/ یا چاپ‌گیری را شامل می‌شود.

۱-۳-۱-۳

نشانه‌ی‌های اولیه^۳

نشانه‌ی‌ها، سیگنال‌ها و نمادهایی که تحت الزام‌های این استاندارد قرار می‌گیرند.

۲-۳-۱-۳

نشانه‌ی‌های ثانویه^۴

نشانه‌ی‌ها، سیگنال‌ها و نمادهایی که نشانه‌ی‌های اولیه نیستند.

۲-۳

ساختار دستگاه^۵

در این استاندارد بدون توجه به تمایز فیزیکی مثلاً یک ساز و کار یا یک کلید شروع عملیات، به هر چیزی که کارکرد بخصوصی را انجام دهد «وسیله» گویند. یک وسیله ممکن است یک قطعه کوچک یا قسمت بزرگی از یک دستگاه باشد.

1 - Grading instrument

2 - Indications of an instrument

3 - Primary indications

4 - Secondary indications

5 - Construction of an instrument

۱-۲-۳

وسایله‌های اصلی^۱

۱-۱-۲-۳

بارگیر^۲

قسمتی از دستگاه که بار را می‌گیرد.

۲-۱-۲-۳

وسایله انتقال بار^۳

قسمتی از دستگاه که نیروی حاصل از کنش بار بر بارگیر را به «بارسنج» منتقل می‌کند.

۳-۱-۲-۳

وسایله بارسنج^۴

قسمتی از دستگاه که به کمک وسایله تعادل برای موازنه نیروی وارده از وسایله انتقال بار با یک وسایله نشانگر یا چاپ‌گیری، جرم بار را اندازه‌گیری می‌کند.

۲-۲-۳


ماجول^۵

قسمت قابل شناسایی (مشخص) دستگاه که وظیفه یا وظایف خاصی را انجام می‌دهد، و می‌تواند به طور جداگانه مطابق با الزامات عملکردی خاص اندازه‌شناختی و فنی در استاندارد مرتبط، سنجش شود. ماجول‌های دستگاه توزین در معرض حدود خطای جزئی معین قرار دارند.

یادآوری - ماجول‌های معمول دستگاه توزین شامل: لودسل، نشان‌دهنده، وسایله پردازش داده دیجیتال یا آنالوگ، ماجول توزین، ترمینال و نمایشگر اولیه می‌باشند.

گواهی‌های مستقل مطابق با استاندارد ملی ایران ۱-۶۵۸۹ برای ماجول‌های نامبرده در بند ۲-۲-۲-۳ و ۳-۲-۲-۷ می‌تواند صادر شوند.

1 - Main devices
2 - Load receptor
3 - Load-transmitting device
4 - Load-measuring device
5 - Module

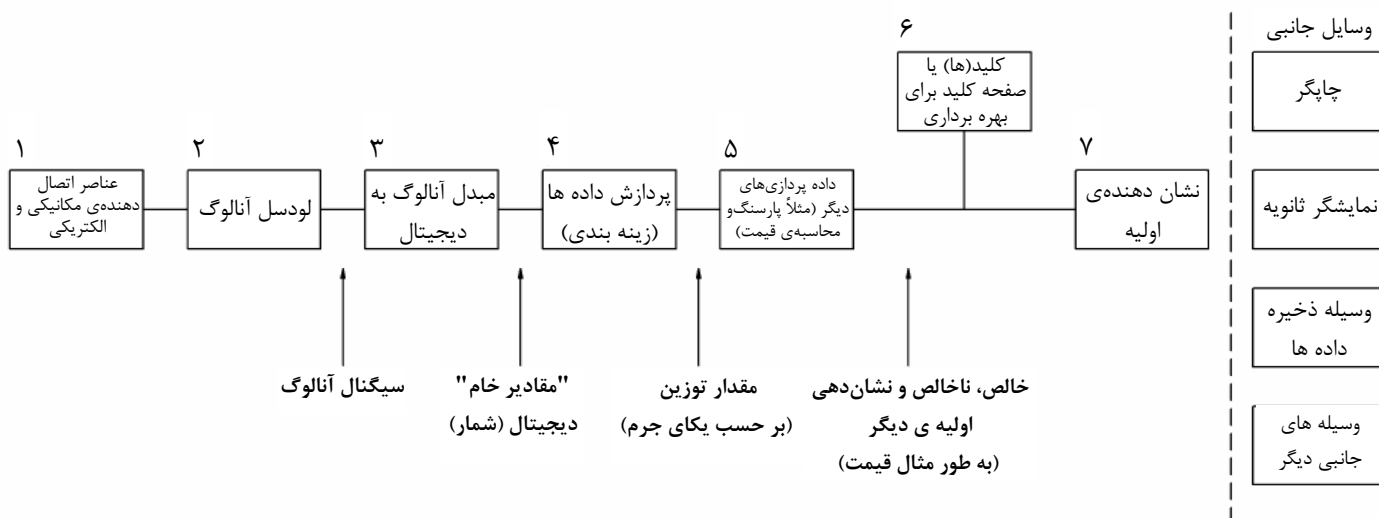

۲	(۱-۲-۲-۳)	لودسل آنالوگ
۲ + ۳ + (۴)*	(۱-۲-۲-۳)	لودسل دیجیتال
(۳) + ۴ + (۵) + (۶) + ۷	(۲-۲-۲-۳)	نشان دهنده
۳ + ۴ + (۵) + (۶)	(۳-۲-۲-۳)	وسیله پردازش داده آنالوگ
(۴) + ۵ + (۶)	(۴-۲-۲-۳)	وسیله پردازش داده دیجیتال
(۵) + ۶ + ۷	(۵-۲-۲-۳)	پایانه
۷	(۶-۲-۲-۳)	نمایشگر اولیه
۱ + ۲ + ۳ + ۴ + (۵) + (۶)	(۷-۲-۲-۳)	ماجول توزین

* اعداد داخل پرانتز انتخابها اختیاری را نشان می دهد.

شکل ۱

تعریف ماجول های معمولی مطابق با بند ۲-۲-۳ و ۳-۱۰-۴ (ترکیبات دیگر هم امکان پذیر است)

۱-۲-۲-۳

لودسل^۱

مبدل نیرو که بعد از احتساب اثرات شتاب گرانش و نیروی شناوری هوا در مکانی که لودسل استفاده می شود، جرم را با تبدیل کمیت اندازه گیری شده (جرم) به دیگر کمیت اندازه گیری شده (خروجی)، اندازه گیری می کند.

یادآوری - لودسل ها مجهز به اجزاء الکترونیکی شامل تقویت کننده، مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)، و وسیله پردازش داده بطور انتخابی، لودسل های دیجیتال نامیده می شوند، (به شکل ۱ رجوع کنید).

1 - Load cell [OIML R 60: 2000, 2.1.2]

۲-۲-۲-۳

نشاندهنده^۱

وسیله الکترونیکی دستگاه که ممکن است تبدیل آنالوگ به دیجیتال سیگنال خروجی لودسل را انجام دهد، و به علاوه داده‌ها را پردازش کرده، و نتیجه توزین را بر حسب یکه‌های جرم نمایش دهد.

۳-۲-۲-۳

وسیله پردازش داده‌های آنالوگ^۲

وسیله الکترونیکی دستگاه که تبدیل آنالوگ به دیجیتال سیگنال خروجی لودسل را انجام می‌دهد، به علاوه داده‌ها را پردازش، و نتیجه توزین را در قالب دیجیتال از طریق یک رابط دیجیتال بدون نمایش عرضه می‌کند. وسیله پردازش داده‌ی آنالوگ می‌تواند به طور دلخواه^۳ یک یا بیش از یک کلید (یا ماوس، صفحه نمایش تماسی، و غیره) برای بهره‌برداری دستگاه داشته باشد.

۴-۲-۲-۳

وسیله پردازش داده‌های دیجیتال^۴

وسیله الکترونیکی دستگاه که علاوه بر پردازش داده، نتیجه توزین را در قالب دیجیتال از طریق یک رابط دیجیتال بدون نمایش عرضه می‌کند. وسیله پردازش داده‌های دیجیتال می‌تواند به طور دلخواه یک یا بیشتر از یک کلید (یا موس، صفحه نمایش تماسی، و غیره) برای بهره‌برداری دستگاه داشته باشد.

۵-۲-۲-۳

ترمینال^۵

وسیله دیجیتالی که دارای یک یا بیش از یک کلید (یا موس، صفحه نمایش تماسی، و غیره) برای بهره‌برداری دستگاه و یک نمایشگر به منظور ارائه نتایج توزین انتقال یافته از طریق رابط دیجیتال از ماجول توزین یا یک وسیله پردازش داده آنالوگ، است.

۶-۲-۲-۳

نمایشگر دیجیتال^۶

یک نمایشگر دیجیتال می‌تواند به عنوان نمایشگر اولیه یا بعنوان نمایشگر ثانویه تحقق یابد:
الف- نمایشگر اولیه: در محفظه‌ی نشاندهنده یا در محفظه ترمینال جای داده شده یا به عنوان نمایشگر در یک محفظه جداگانه (یعنی پایانه فاقد کلید)، مثال برای استفاده در ترکیب با یک ماجول توزین، ایجاد شده است.

1 - Indicator

2 - Analog data processing device

3 - Optional

4 - Digital data processing device

5 - Terminal

6 - Digital display

ب- نمایشگر ثانویه: وسیله جانبی (دلخواه) است که نتایج توزین و هر نشاندهی اولیه دیگری را تکرار می کند یا اطلاعات غیر اندازه شناختی بیشتری را ارائه می کند.

یادآوری - اصطلاحات "نمایشگر اولیه" و "نمایشگر ثانویه" نبایستی با اصطلاحات "نشاندهی اولیه" و "نشاندهی ثانویه" اشتباه شود (بند ۱-۳-۲ و بند ۲-۳-۱-۲).

۷-۲-۲-۳

ماجول توزین^۱

قسمتی از دستگاه توزین است که کلیه وسایل مکانیکی و الکترونیکی (یعنی بارگیر، وسیله انتقال بار، لودسل، و وسیله پردازش داده آنالوگ یا وسیله پردازش داده دیجیتال) را شامل می شود ولی دارای وسیله نمایش نتیجه توزین نیست. و ممکن است به طور دلخواه وسایلی برای پردازش بیشتر داده ها (دیجیتال) و بهره برداری از دستگاه داشته باشد.

۳-۲-۳

قسمت های الکترونیکی^۲

۱-۳-۲-۳

وسيله الکترونیکی^۳

وسيله ای متشکل از زیر مجموعه های الکترونیکی که عمل بخصوصی را انجام می دهد. وسایل الکترونیکی معمولاً بصورت واحدهای مجزا ساخته شده، می تواند بطور مستقل مورد آزمون قرار گیرد.

یادآوری - یک وسیله الکترونیکی با تعاریف بالا، ممکن است یک دستگاه کامل (مثل دستگاه توزین داد و ستد عمومی برای فروش مستقیم به عموم)، یک ماجول (مثل نشاندهنده، وسیله پردازش داده آنالوگ، ماجول توزین) یا یک وسیله جانبی (مثل چاپگر، نمایشگر ثانویه) باشد.

۲-۳-۲-۳

زیر مجموعه ی الکترونیکی^۴

قسمتی از یک وسیله الکترونیکی که از اجزاء الکترونیکی تشکیل شده و عمل قابل تشخیص مربوط به خود را انجام می دهد.

مثال: مبدل A/D ، نمایشگر

۳-۳-۲-۳

جزء الکترونیکی^۵

1 - Weighing module

2 - Electronic parts

3 - Electronic device [OIML D 11: 2004, 3.2]

4 - Electronic sub-assembly [OIML D 11: 2004, 3.3]

5 - Electronic component [OIML D 11: 2004, 3.4]

کوچکترین ماهیت فیزیکی که از هدایت الکترون یا حفره، در نیمه هادی‌ها، گازها یا خلاء استفاده می‌کند. مثال: لامپ الکترونیکی، ترانزیستور، مدار مجتمع.

۴-۳-۲-۳

وسیله دیجیتال^۱

وسیله الکترونیکی که فقط وظایف دیجیتال را انجام می‌دهد و یک خروجی یا نمایش دیجیتال شده را فراهم می‌کند.

مثال‌ها: چاپگر، نمایشگر اولیه یا ثانویه، صفحه کلید، پایانه، وسیله ذخیره داده‌ها، رایانه شخصی.

۵-۳-۲-۳

وسیله جانبی^۲

وسیله اضافی که نتیجه توزین و سایر نشاندهی‌های اولیه را تکرار می‌کند یا بیشتر پردازش می‌کند.

مثال‌ها: چاپگر، نمایشگر ثانویه، صفحه کلید، پایانه، وسیله ذخیره داده، رایانه شخصی.

۶-۳-۲-۳

واسط محافظ^۳

واسط (سخت‌افزار و/یا نرم‌افزار) که فقط ورودی داده‌ها را به وسیله پردازش داده دستگاه، ماجول یا اجزاء الکترونیکی میسر می‌سازد، ولی نمی‌تواند:

- داده‌هایی را که تعریف روشنی ندارد و می‌تواند با نتیجه توزین اشتباه گرفته شود، نمایش دهد.
- نتایج توزین نمایش داده شده، پردازش شده یا ذخیره شده یا نشاندهی‌های اولیه را مغشوش^۴ کند.
- دستگاه را تنظیم کند یا هر عامل تنظیمی را تغییر دهد، به جز پخش روش تنظیم به همراه وسایل ادغام شده یا، در مورد دستگاه‌های رده I با وزنه‌های تنظیم خارجی.

۴-۲-۳

وسیله نمایشگر (دستگاه توزین)^۵

وسیله‌ای که نتیجه توزین را قابل رویت می‌کند.

۱-۴-۲-۳

جزء نمایشگر^۶

1 - Digital device

2 - Peripheral device

3 - Protective interface

4 - falsify

5 - Displaying device (of a weighing instrument)

6 - Displaying component

- جزئی که تعادل و / یا نتیجه را نمایش می دهد.
- در دستگاهی با یک وضع تعادل، جزء نمایشگر فقط تعادل را نمایش می دهد.
- در دستگاهی با چند وضع تعادل، جزء نمایشگر که تعادل و هم نتیجه را نمایش می دهد.

۲-۴-۲-۳

نشانه درجه بندی^۱

خط یا نشانه دیگر روی جزء نمایشگر متناظر با مقدار معینی از جرم.

۵-۲-۳

وسایل نمایشگر کمکی^۲

۱-۵-۲-۳

سوارک^۳

وزنه‌ای با جرم کم و قابلیت جابجایی که روی یک میله مدرج مرتبط با شاهین یا خود شاهین سوار می شود.

۲-۵-۲-۳

وسیله‌ای برای درون‌یابی قرائت (ورنیه یا nonius)^۴

وسیله‌ای متصل به جزء نمایشگر که درجه بندی دستگاه را بدون تنظیم خاصی به قسمت‌های کوچکتر تقسیم می کند.

۳-۵-۲-۳

وسیله نمایشگر تکمیلی^۵

وسیله قابل تنظیمی که با آن می توان مقدار متناظر با فاصله بین جزء نمایشگر و نشانه درجه بندی را برحسب یکای جرم برآورد کرد.

۴-۵-۲-۳

وسیله نشانگر با تقسیمات درجه بندی متمایز^۶

وسیله نشانگر دیجیتالی که در آن آخرین رقم بعد از ممیز بطور وضوح از سایر ارقام متمایز شده است.

۶-۲-۳

وسیله نمایشگر گسترده^۷

-
- 1 - Scale mark
 - 2 - Auxiliary indicating devices
 - 3 - Rider
 - 4 - Device for interpolation of reading (vernier or nonius)
 - 5 - Complementary displaying device
 - 6 - Indicating device with a differentiated scale division
 - 7 - Extended displaying device

وسيله‌ای که با فرمان دستی زينه واقعی (d) را بطور موقت به مقداری کمتر از زينه بررسی (e) تغيير می‌دهد.

۷-۲-۳

وسایل تکمیلی^۱

۱-۷-۲-۳

وسيله ترازساز^۲

وسيله‌ای برای قرار دادن دستگاه در وضعیت (افقی) مرجع آن.

۲-۷-۲-۳

وسيله صفر کن^۳

وسيله‌ای برای صفر کردن نشاندهی وقتی که بار روی بارگیر قرار ندارد.

۱-۲-۷-۲-۳

وسيله صفر کن غیر خودکار^۴

وسيله‌ای که با دخالت کاربر عمل صفر کردن را انجام می‌دهد.

۲-۲-۷-۲-۳

وسيله صفر کن نیم خودکار^۵

وسيله‌ای که با فرمان دستی عمل صفر کردن را بطور خودکار انجام می‌دهد.

۳-۲-۷-۲-۳

وسيله صفر کن خودکار^۶

وسيله‌ای که عمل صفر کردن را بدون دخالت کاربر بطور خودکار انجام می‌دهد.

۴-۲-۷-۲-۳

وسيله صفر کن اولیه^۷

وسيله‌ای که به هنگام روشن شدن دستگاه، قبل از آن که آماده استفاده شود، به طور خودکار عمل صفر کردن را انجام می‌دهد.

1 - Supplementary devices

2 - Leveling device

3 - Zero-setting device

4 - Non-automatic zero-setting device

5 - Semi-automatic zero-setting device

6 - Automatic zero-setting device

7 - Initial zero-setting device

۳-۷-۲-۳

وسیله صفر یاب^۱

وسیله‌ای که بطور خودکار نمایش صفر را در محدوده‌ای معین برقرار نگه می‌دارد.

۴-۷-۲-۳

وسیله پارسنگ^۲

وسیله‌ای برای صفر کردن نشاندهی در هنگام قرار داشتن بار روی بارگیر :

- بدون تغییر دادن گستره توزین بارهای خالص (وسیله پارسنگ افزایشی)، یا

- با کاهش دادن گستره توزین بارهای خالص (وسیله پارسنگ کاهش‌ی).

این وسیله ممکن است :

- یک وسیله غیرخودکار (موازنه توسط کاربر صورت گیرد)،

- یک وسیله نیمه خودکار (موازنه با فرمان دستی بطور خودکار انجام می‌شود) ،

- یک وسیله خودکار (موازنه بدون دخالت کاربر بطور خودکار انجام می‌شود) باشد.

۱-۴-۷-۲-۳

وسیله موازنه ساز پارسنگ^۳

وسیله‌ی پارسنگی که در هنگام قرار داشتن بار روی دستگاه، مقدار پارسنگ نشان داده نمی‌شود.

۲-۴-۷-۲-۳

وسیله توزین پارسنگ^۴

وسیله پارسنگی که مقدار پارسنگ را حفظ کرده و قادر است در هر دو حالت دستگاه یعنی با بار یا بدون بار

آن را نمایش داده یا چاپ کند.

۵-۷-۲-۳

وسیله پارسنگ از پیش تعیین شده^۵

وسیله‌ای که مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده را از مقدار خالص یا ناخالص وزن کم کرده و نتیجه محاسبه

شده را نمایش می‌دهد. مطابق با آن گستره توزین بارهای خالص کاهش می‌یابد.

۶-۷-۲-۳

وسیله قفل کن^۶

1 - Zero-tracking device

2 - Tare device

3 - Tare-balancing device

4 - Tare-weighing device

5 - Preset tare device

6 - Locking device

وسيله‌ای که تمام یا بخشی از ساز و کار دستگاه را از حرکت باز می‌دارد.

۷-۷-۲-۳

وسيله بررسی کمکی^۱

وسيله‌ای که بررسی جداگانه یک یا چند وسيله اصلی دستگاه را میسر می‌سازد.

۸-۷-۲-۳

وسيله انتخاب برای بارگیرها و بارسنج‌ها^۲

بارسنج‌ها^۲

وسيله‌ای که یک یا چند بارگیر را بدون درنظر گرفتن نوع واسطه‌های انتقال بار بکار گرفته شده به یک یا چند بارسنج متصل می‌کند.

۸-۲-۳

نرم‌افزار^۳

۱-۸-۲-۳

نرم‌افزار مرتبط قانونی^۴

برنامه‌ها، داده‌ها، پارامترهای خاص نوع و پارامتر خاص وسيله که متعلق به دستگاه اندازه‌گیری یا ماجول است، و وظایفی را که تحت کنترل قانونی است، تعریف یا برآورده می‌کند.

مثال‌ها: نتایج نهایی اندازه‌گیری، یعنی مقدار ناخالص، خالص و پارسنگ/پارسنگ از پیش تعیین شده (شامل علامت اعشاری و یکا)، شناسایی گستره توزین و بارگیر (اگر چندین بارگیر استفاده شده باشد)، شناسایی نرم‌افزار.

۲-۸-۲-۳

پارامتر مرتبط قانونی^۵

پارامتر یک دستگاه اندازه‌گیری یا یک ماجول که تحت کنترل قانونی است. انواع پارامترهای مرتبط قانونی می‌تواند به صورت زیر متمایز شود: پارامترهای خاص نوع و خاص وسيله.

۳-۸-۲-۳

پارامتر خاص نوع^۶

1 - Auxiliary verification device

2 - Selection device for load receptors and load-measuring devices

3 - Software

4 - Legally relevant software

5 - Legally relevant parameter

6 - Type-specific parameter

پارامتر مرتبط قانونی که مقدار آن فقط به نوع دستگاه بستگی دارد. پارامترهای خاص نوع قسمتی از نرم افزار مرتبط قانونی است. آنها در تصویب نوع دستگاه ثابت شده اند.

مثال ها: پارامترهای بکار رفته برای محاسبه جرم، آنالیز پایداری یا محاسبه و گرد کردن قیمت، شناسایی نرم افزار.

۴-۸-۲-۳

پارامتر خاص وسیله^۱

پارامتر مرتبط قانونی که مقدار آن به دستگاه مجزا بستگی دارد. پارامترهای خاص وسیله پارامترهای کالیبراسیون را در بر می گیرد (برای مثال تنظیم کردن پهنه یا تنظیمات دیگر یا تصحیحات) و پارامترهای پیکربندی (برای مثال ظرفیت بیشینه، ظرفیت کمینه، یکاهای اندازه گیری، و غیره). پارامتر خاص وسیله فقط در مد بهره برداری خاص دستگاه قابل تنظیم یا قابل انتخاب می باشند. پارامترهای خاص وسیله می توان به پارامترهایی که بایستی تأمین امنیت (غیرقابل تغییر) شود و آنهایی که می تواند در دسترس اشخاص مجاز باشند (پارامترهای قابل تنظیم)، رده بندی کرد.

۵-۸-۲-۳

ذخیره طولانی مدت داده های اندازه گیری^۲

ذخیره بکار رفته برای آماده نگه داشتن داده های اندازه گیری پس از انجام اندازه گیری برای مقاصد مرتبط قانونی بعدی (برای مثال پایان تراکنش داد و ستد در تاریخ بعدی، یا وقتی که مشتری برای تعیین مقدار حاضر نیست، یا برای کاربردهای خاص شناسایی شده و قانونی شده توسط دولت).

۶-۸-۲-۳

شناسایی نرم افزار^۳

ترتیب کاراکترهای قابل خواندن نرم افزار که بطور غیر قابل تفکیکی به نرم افزار پیوند خورده است (به طور مثال شماره نسخه، مجموع مقابله ای^۴).

۷-۸-۲-۳

جداسازی نرم افزار^۵

جداسازی غیر مبهم نرم افزار به نرم افزار مرتبط قانونی و نرم افزار غیر مرتبط قانونی. در صورتی که هیچ جداسازی نرم افزار موجود نباشد، کل نرم افزار به عنوان نرم افزار مرتبط قانونی در نظر گرفته می شود.

1 - Device-specific parameter

2 - Long-term storage of measurement data

3 - Software identification

4 - checksum

5 - Software separation

۹-۲-۳

مرتبط اندازه‌شناختی^۱

هر وسیله، ماجول، قسمت، جزء یا وظیفه یک دستگاه توزین که ممکن است نتیجه توزین یا هر نشانه‌ی اولیه دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، به عنوان مرتبط اندازه‌شناختی در نظر گرفته می‌شود.

۳-۳

ویژگی‌های اندازه‌شناختی یک دستگاه^۲

۱-۳-۳

ظرفیت توزین^۳

۱-۱-۳-۳

بیشینه ظرفیت^۴

بیشترین ظرفیت توزین، بدون احتساب ظرفیت پارسنگ افزایشی.

۲-۱-۳-۳

کمینه ظرفیت^۵ (Min)

باری که برای مقادیر کمتر از آن، نتیجه توزین ممکن است خطای نسبی بیش از حد پیدا کند.

۳-۱-۳-۳

ظرفیت نشانه‌ی خودکار^۶

ظرفیت توزینی که در آن گستره، تعادل بدون دخالت کاربر حاصل می‌شود.

۴-۱-۳-۳

گستره توزین^۷

گستره بین کمینه و بیشینه ظرفیت .

۵-۱-۳-۳

بازه گستره نشانه‌ی خودکار^۸

مقداری که با آن امکان افزایش گستره نشانه‌ی خودکار در گستره توزین وجود دارد.

1 - Metrologically relevant

2 - Metrological characteristics of an instrument

3 - Weighing capacity

4 - Maximum capacity (Max)

5 - Minimum capacity (Min)

6 - Self-indication capacity

7 - Weighing range

8 - Extension interval of self-indication

۶-۱-۳-۳

بیشینه اثر پارسنگ^۱ ($T = + \dots, T = - \dots$)

بیشینه ظرفیتی که یک وسیله پارسنگ افزایشی یا کاهش می تواند داشته باشد.

۷-۱-۳-۳

بیشینه بار ایمن^۲ (Lim)

بیشینه بار ساکنی که دستگاه می تواند تحمل کند بدون آنکه در کیفیت اندازه‌سنجی آن تغییر دائمی حاصل شود.

۲-۳-۳

تقسیمات درجه بندی^۳

۱-۲-۳-۳

فاصله درجه بندی (دردستگاه با نشان دهی

آنالوگ)^۴

فاصله‌ی بین هر دو نشانه درجه بندی متوالی، که این فاصله در راستای پایه درجه بندی، اندازه‌گیری می شود.

۲-۲-۳-۳

زینه واقعی، d°

- اختلاف بین مقادیر مربوط به دو نشانه درجه بندی متوالی در نشاندهی آنالوگ، یا

- اختلاف بین دو مقدار نشان داده شده متوالی در نشاندهی دیجیتال، که برحسب یکای جرم بیان می شود.

۳-۲-۳-۳

زینه بررسی، e^{\dagger}

مقداری برحسب یکای جرم که برای رده بندی و بررسی یک دستگاه بکار می رود.

۴-۲-۳-۳

زینه مورد استفاده برای شماره گذاری^۷

اختلاف بین مقادیر دو نشانه درجه بندی شماره دار متوالی.

1 - Maximum tare effect ($T = + \dots, T = - \dots$)

2 - Maximum safe load (Lim)

3 - Scale divisions

4 - Scale spacing (instrument with analog indication)

5 - Actual scale interval, d

6 - Verification scale interval, e

7 - Scale interval used for numbering

۵-۲-۳-۳

تعداد زینه‌های بررسی، n'

نسبت بیشینه ظرفیت به زینه بررسی:

$$n = \text{Max} / e$$

۶-۲-۳-۳

دستگاه چند زینه‌ای^۲

دستگاهی با یک گستره توزین که این گستره به گستره‌های جزئی با زینه‌های مختلف تقسیم می‌شود و گستره توزین بطور خودکار هم در حالت افزایش و هم در حالت کاهش بار مطابق با بار اعمال شده مشخص خواهد شد.

۷-۲-۳-۳

دستگاه چند گستره‌ای^۳

دستگاهی شامل دو یا چند گستره توزین با بیشینه ظرفیت‌های مختلف و زینه‌های درجه‌بندی متفاوت برای یک بارگیر، که گستردگی هر گستره از صفر تا بیشینه ظرفیت می‌باشد.

۳-۳-۳

نسبت کاهش، R^f

نسبت کاهش یک وسیله انتقال بار عبارت است از :

$$R = F_M / F_L$$

که :

F_M : نیرویی که بر بارسنج اثر می‌کند.

F_L : نیرویی که بر بارگیر اثر می‌کند.

۴-۳-۳

نوع^۵

مدل مشخص یک دستگاه یا ماجول توزین (شامل خانواده‌ای از دستگاه‌ها یا ماجول‌ها) که همه عناصر آن که بر خواص اندازه‌شناختی تأثیر می‌گذارند، به طور مناسبی تعریف شده است.

۵-۳-۳

خانواده^۶

1 - Number of verification scale intervals, n

2 - Multi-interval instrument

3 - Multiple range instrument

4 - Reduction ratio, R

5 - Type

6 - Family [adapted from OIML B 3: 2003, 2.3]

گروه قابل شناسایی از دستگاه‌ها یا ماجول‌های توزین متعلق به نوع ساخت یکسان که دارای خصیصه طراحی و اصول اندازه‌شناختی یکسان برای اندازه‌گیری (برای مثال نوع یکسان نشان‌دهنده، نوع یکسان طراحی لودسل، و وسیله انتقال بار) می‌باشند ولی در بعضی مشخصه‌های عملکرد اندازه‌شناختی و فنی (بطور مثال، رده درستی، Min, e, d ، غیره) می‌تواند تفاوت داشته باشد.

این مفهوم از "خانواده" قبل از هر چیز به مقصود کاهش آزمون الزام شده در امتحان نوع می‌باشد. این امر از فهرست کردن بیش از یک خانواده در یک گواهی، ممانعت بعمل نمی‌آورد.

۴-۳

خواص اندازه‌شناختی یک دستگاه^۱

۱-۴-۳

حساسیت^۲

نسبت تغییر (ΔI) از متغیر مشاهده شده، (I) و تغییر متناظر (ΔM) از جرم اندازه‌گیری شده (M)، برای مقدار معینی از جرم اندازه‌گیری شده.

۲-۴-۳

روانی^۳

قابلیت یک دستگاه در واکنش نشان دادن به تغییرات کوچک بار.

آستانه روانی برای یک بار معین، عبارت است از، مقدار کوچکترین بار اضافی که اگر به آرامی روی بارگیر گذاشته و یا از آن برداشته شود تغییر محسوسی در نشاندهی ایجاد شود.

۳-۴-۳

تکرار پذیری^۴

قابلیت دستگاه در دادن نتایج یکسان و سازگار با یکدیگر وقتی که باری چندین مرتبه در شرایط آزمون نسبتاً یکسانی روی بارگیر گذاشته می‌شود.

۴-۴-۳

قابلیت دوام^۵

قابلیت دستگاه در حفظ مشخصه‌های عملکردی، در دوره‌ی بکارگیری آن.

1 - Metrological properties of an instrument

2 - Sensitivity

3 - Discrimination

4 - Repeatability

5 - Durability

۵-۴-۳

مدت گرم شدن^۱

از لحظه‌ی اعمال تغذیه به دستگاه، تا لحظه‌ای که دستگاه قادر به برآورده ساختن الزامها می‌شود را، مدت گرم شدن می‌نامند.

۶-۴-۳

مقدار وزن نهایی^۲

مقدار وزنی که هنگام سکون کامل و توازن و بدون اختلال مؤثر بر نشان‌دهی، بدست آمده باشد.

۵-۳ نشاندهی‌ها و خطاها^۳

۱-۵-۳

روش‌های نشاندهی^۴

۱-۱-۵-۳

موازنه با وزنه^۵

مقدار وزنه‌های قانونی که (با در نظر گرفتن نسبت کاهش بار) با بار موازنه برقرار می‌کند.

۲-۱-۵-۳

نشاندهی آنالوگ^۶

نشاندهی که ارزیابی وضعیت تعادل را نسبت به کسری از زینه میسر می‌سازد.

۳-۱-۵-۳

نشاندهی دیجیتال^۷

نشاندهی که در آن نشانه‌های درجه‌بندی را یک رشته ارقام ردیف شده تشکیل می‌دهند، بطوری که درون‌یابی کسری از زینه میسر نیست.

۲-۵-۳

نتایج توزین^۸

یادآوری - تعاریف زیر وقتی بکار می‌روند که نشاندهی قبل از اعمال بار به دستگاه صفر شده باشد.

-
- 1 - Warm-up time
 - 2 - Final weight value
 - 3 - Indications and errors
 - 4 - Methods of indication
 - 5 - Balancing by weights
 - 6 - Analog indication
 - 7 - Digital indication
 - 8 - Weighing results

۱-۲-۵-۳

مقدار ناخالص، G یا B^۱

نشاندگی وزن بار قرار گرفته روی دستگاه، وقتی که وسیله پارسنگ یا پارسنگ از پیش تعیین شده عملی را انجام نمی‌دهد.

۲-۲-۵-۳

مقدار خالص، N^۲

نشاندگی وزن بار قرار گرفته روی دستگاه پس از عملکرد وسیله پارسنگ.

۳-۲-۵-۳

مقدار پارسنگ، T^۳

مقدار وزن یک بار که از طریق وسیله توزین پارسنگ تعیین می‌شود.

۳-۵-۳

سایر مقادیر وزن^۴

۱-۳-۵-۳

مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده، PT^۵

مقداری عددی، بیانگر یک وزن، که به دستگاه معرفی می‌شود.

این معرفی شامل رویه‌هایی مانند، کلید زدن، بازخوانی از منبع داده‌ها یا درج کردن از طریق یک واسط می‌باشد.

۲-۳-۵-۳

مقدار خالص محاسبه شده^۶

اختلاف بین مقدار وزن اندازه‌گیری شده (خالص یا ناخالص) و مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده.

۳-۳-۵-۳

مقدار وزن کل محاسبه شده^۷

حاصل جمع محاسبه شده‌ی بیش از یک مقدار وزن و / یا مقدار خالص محاسبه شده.

1 - Gross value, G or B

2 - Net value, N

3 - Tare value, T

4 - Other weight values

5 - Preset tare value, PT

6 - Calculated net value

7 - Calculated weight value

۴-۵-۳

خواندن^۱

۱-۴-۵-۳

خواندن با پهلوی هم نهادن ساده‌ی ارقام^۲

خواندن نتیجه توزین با پهلوی هم نهادن ساده و پی‌درپی ارقام تعیین کننده نتیجه توزین، بدون آن که نیازی به محاسبه باشد.

۲-۴-۵-۳

عدم درستی کل در خواندن^۳

عدم درستی کل در خواندن یک دستگاه با نشاندهی آنالوگ برابر است با انحراف استاندارد مربوط به خواندن‌هایی که در شرایط عادی توسط چندین مشاهده گر برای یک نشاندهی انجام می‌گیرد. معمولاً خواندن نشاندهی ده بار تکرار می‌شود.

۳-۴-۵-۳

خطای گرد کردن یک نشاندهی دیجیتال^۴

اختلاف بین نشاندهی دیجیتال و نتیجه‌ای که همان دستگاه با یک نشانگر آنالوگ نشان می‌دهد.


۴-۴-۵-۳

کمینه فاصله خواندن^۵


کوتاه‌ترین فاصله‌ای که ناظر قادر است آزادانه به وسیله نشانگر نزدیک شده و در شرایط عادی کار آن را بخواند.

این فاصله وقتی برای مشاهده کننده آزاد محسوب می‌شود که حداقل فضای روشنی برابر با ۰/۸ متر در جلو وسیله نشانگر وجود داشته باشد (به شکل ۲ رجوع کنید).

1 - Reading
2 - Reading by simple juxtaposition
3 - Overall inaccuracy of reading
4 - Rounding error of digital indication
5 - Minimum reading distance

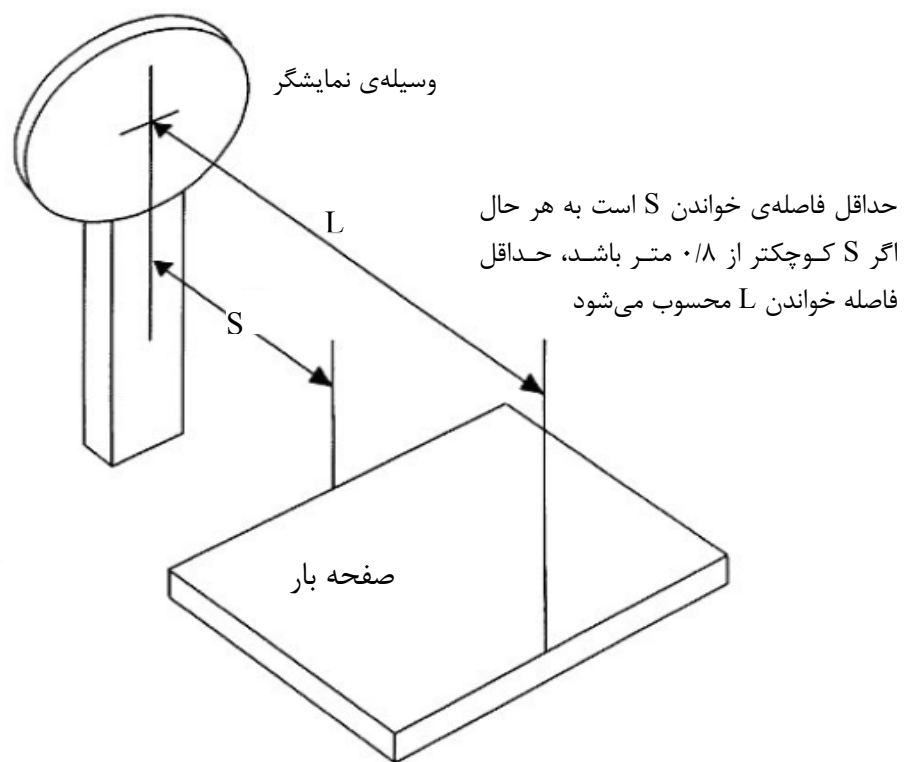

شکل ۲- حداقل فاصله خواندن

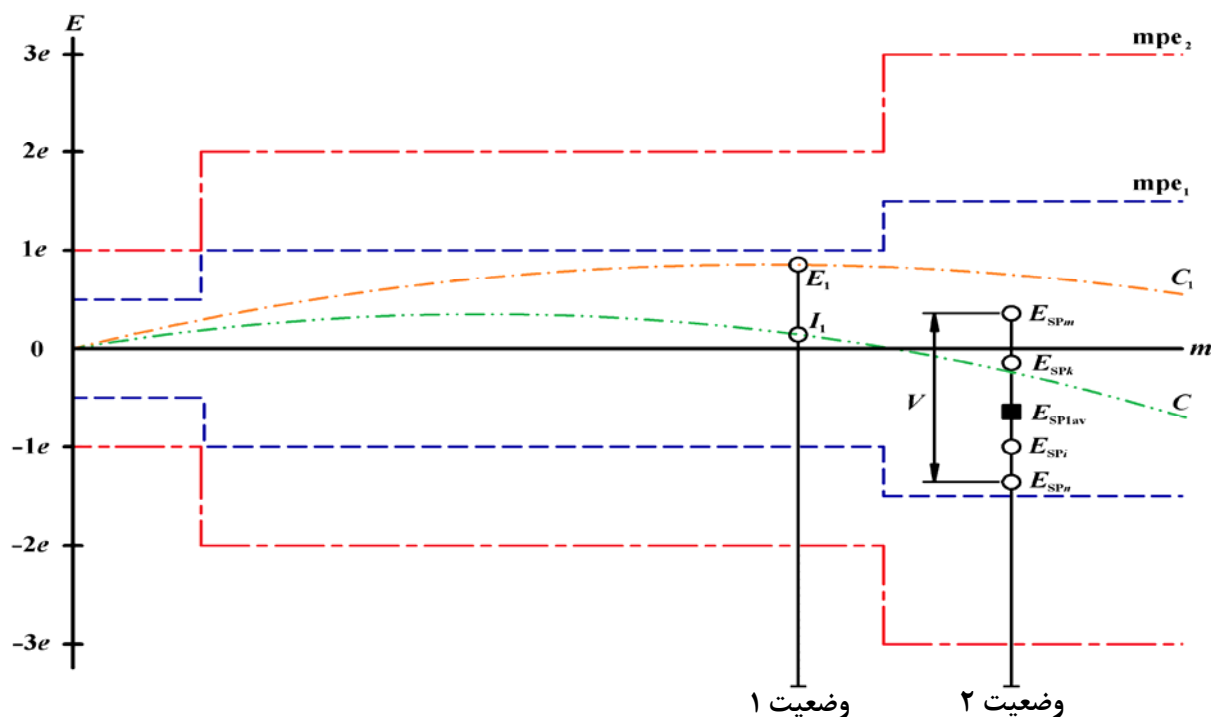

شکل ۳-خطاها

- M = جرمی که باید اندازه‌گیری شود
- E = خطای نشان‌دهی (بند ۲-۵-۱)
- mpe₁ = بیشینه خطاهای مجاز در بررسی اولیه
- mpe₂ = بیشینه خطاهای مجاز در خدمت
- C = مشخصه تحت شرایط مرجع
- C₁ = مشخصه مربوط به عامل تأثیر گذار یا اختلال (در شکل ۲ چنین فرض شده است که عامل تأثیر گذار یا اختلال تأثیری نامنظم بر مشخصه ندارد)
- E_{sp} = خطای نشاندهی که در طی آزمون پایداری پهنه ارزیابی می‌شود
- I = خطای ذاتی (۲-۵-۲)
- V = تغییر خطاهای نشاندهی در طی آزمون پایداری پهنه

موقعیت ۱: خطای (E₁) دستگاه، ناشی از یک عامل تأثیر گذار یا یک اختلال را نشان می‌دهد. I₁ خطای ذاتی است. اشتباه

(۲-۵-۵) ناشی از عامل تأثیر گذار یا اختلال برابر است با E₁ - I₁.

موقعیت ۲: مقدار متوسط خطا در اولین اندازه‌گیری آزمون پایداری پهنه E_{sp1av}، برخی خطاهای دیگر، E_{spi}، E_{spk} و مقادیر کرانه‌ای خطا، E_{spn}، E_{spm} را نشان میدهد، تمام این خطاها در لحظه‌های متفاوتی در طی آزمون پایداری پهنه ارزیابی شده‌اند. تغییر V، در خطاهای نشاندهی در طی آزمون پایداری پهنه برابر است با E_{spm} - E_{spn}.

۱-۵-۵-۳

خطای (نشاندهی)^۱

نشاندهی دستگاه منهای مقدار واقعی (قراردادی) از جرم متناظر.

۲-۵-۵-۳

خطای ذاتی^۲

خطای دستگاه در شرایط مرجع.

۳-۵-۵-۳

خطای ذاتی اولیه^۳

خطای ذاتی دستگاه، که قبل از آزمون های عملکرد و پایداری پهنه بدست می آید.

۴-۵-۵-۳

بیشینه خطای مجاز، mpe^۴

بیشینه اختلاف مثبت یا منفی که قانون اجازه می دهد نشاندهی یک دستگاه با مقدار واقعی متناظر با آن، که بوسیله جرم های استاندارد مرجع بدست می آید، داشته باشد، در صورتی که دستگاه بدون بار در شرایط مرجع صفر شود.

۵-۵-۵-۳

اشتباه^۵

اختلاف بین خطای نشاندهی و خطای ذاتی یک دستگاه.

یادآوری - اصولاً اشتباه عبارت است از نتیجه یک تغییر ناخواسته در داده های یک دستگاه الکترونیکی و یا داده های عبوری از آن.

۶-۵-۵-۳

اشتباه معنی دار^۶

اشتباه بزرگتر از e .

یادآوری - در یک دستگاه چند زینه ای مقدار e متناسب است با گستره توزین جزئی است.

موارد زیر اشتباه معنی دار محسوب نمی شوند حتی اگر از مقدار e تجاوز کنند:

• اشتباهات ناشی از عوامل همزمان و مستقل از یکدیگر در یک دستگاه؛

1 - Error (of indication) [adapted from VIM 1993, 3.10]

2 - Intrinsic error [VIM: 1993, 5.4]

3 - Initial intrinsic error

4 - Maximum permissible error, mpe

5 - Fault

6 - Significant fault

- اشتباهاتی که بیانگر عدم امکان انجام هرگونه اندازه‌گیری است؛
- اشتباهات جدی که لازم است از سوی تمام طرف‌های ذینفع در نتیجه اندازه‌گیری مورد توجه قرار گیرد؛
- اشتباهات گذرا که همان تغییرات لحظه‌ای نشاندهی است و نمی‌توان آن را بعنوان نتیجه اندازه‌گیری تفسیر، حفظ یا انتقال داد.

۷-۵-۵-۳

خطای دوام^۱

اختلاف بین خطای ذاتی اولیه یک دستگاه و خطای ذاتی آن پس از یک دوره بهره‌برداری.

۸-۵-۵-۳

خطای دوام معنی دار^۲

خطای دوامی بیشتر از e .

یادآوری ۱- خطای دوام می‌تواند ناشی از فرسودگی یا گسیختگی مکانیکی یا ناشی از تغییرات تدریجی و کهنه شدن قطعات الکترونیکی باشد. خطای دوام معنی دار فقط برای قطعات الکترونیکی بکار می‌رود.

یادآوری ۲- در یک دستگاه چند زینه‌ای مقدار e متناسب است با گستره توزین جزئی.

خطاهایی که پس از یک دوره بهره‌برداری از دستگاه رخ می‌دهد، حتی اگر از مقدار e تجاوز کند، در صورتی که مشخص باشد این خطاها ناشی از خرابی یک وسیله / جزء یا یک اختلال است، خطای دوام معنی دار محسوب نمی‌شوند، بطوری که:

- نشاندهی را نمی‌توان بعنوان یک نتیجه اندازه‌گیری تفسیر، حفظ یا انتقال داد؛ یا

- نشاندهی بیانگر عدم امکان انجام هرگونه اندازه‌گیری است؛ یا

- نشاندهی بقدری نادرست است که می‌بایست از سوی تمام طرف‌های ذینفع در نتیجه اندازه‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

۹-۵-۵-۳

پایداری پهنه^۳

قابلیت یک دستگاه در طول مدت بهره‌برداری، در نگه داشتن اختلاف بین نشاندهی وزن در بیشینه ظرفیت و نشاندهی در صفر، در محدوده معین.

۶-۳

تأثیر گذارها و شرایط مرجع^۴

1 - Durability error

2 - Significant durability error

3 - Span stability

4 - Influences and reference conditions

۱-۶-۳

کمیت تأثیر گذار^۱

کمیتی که موضوع اندازه‌گیری نیست اما مقادیر اندازه‌دهی یا نشاندهی دستگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۱-۱-۶-۳

عامل تأثیر گذار^۲

کمیتی تأثیر گذار، با مقداری در محدوده شرایط کارکرد اسمی معین دستگاه.

۲-۱-۶-۳

اختلال^۳

کمیتی تأثیر گذار، با مقداری در محدوده مشخص شده در این استاندارد، اما خارج از شرایط کارکرد اسمی معین دستگاه.

۲-۶-۳

شرایط کارکرد اسمی^۴

شرایط استفاده‌ای که، با گستره‌ای از مقادیر کمیت‌های تأثیر گذار مشخص می‌شود و قصد بر این است که در این گستره مشخصه‌های اندازه‌شناختی در محدوده بیشینه خطای مجاز قرار گیرند.

۳-۶-۳

شرایط مرجع^۵

مجموعه‌ای از مقادیر معین عوامل تأثیر گذار که برای تضمین اعتبار مقایسه نتایج اندازه‌گیری‌ها تثبیت می‌شود.

۴-۶-۳

وضعیت مرجع^۶

وضعیتی از دستگاه که در آن وضعیت کارکرد دستگاه تنظیم می‌شود.

۷-۳

آزمون عملکرد^۷

آزمونی که با آن، قابلیت تجهیز تحت آزمون (EUT)، در انجام عملکرد مورد انتظار، بررسی می‌شود.

1 - Influence quantity

2 - Influence factor

3 - Disturbance

4 - Rated operating conditions [VIM: 1993, 5.5]

5 - Reference conditions

6 - Reference position

7 - Performance test

مدخل انگلیسی	مدخل فارسی	بند تعریف	بندهای کاربرد
Verification scale interval	زیننه بررسی	۳-۲-۳-۳	(۱-۵-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۴-۵ و ۵-۵)
Warm-up time	زمان گرم شدن	۵-۴-۳	(۳-۷ و ۵-۵ و ۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵)
Weighing instrument	دستگاه توزین	۱-۱-۳	(۳)
Weighing module	ماجول توزین	۷-۲-۲-۳	(۴-۵ و ۲-۱۰ و ۱-۹ و ۳-۵ و ۱-۳ و ۲-۳ و ۳-۳ و ۴-۳)
Weighing range	گستره توزین	۴-۱-۳-۳	(۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۴-۵ و ۵-۵ و ۶-۵ و ۷-۵ و ۸-۵ و ۹-۵ و ۱۰-۵)
Weighing results	نتایج توزین	۲-۵-۳	(۱-۱۳ و ۲-۱۳ و ۳-۱۳ و ۴-۱۳ و ۵-۱۳ و ۶-۱۳ و ۷-۱۳ و ۸-۱۳ و ۹-۱۳ و ۱۰-۱۳ و ۱۱-۱۳ و ۱۲-۱۳ و ۱۳-۱۳)
Zero-setting device	وسیله صفرکن	۲-۷-۲-۳	(۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۴-۵ و ۵-۵ و ۶-۵ و ۷-۵ و ۸-۵ و ۹-۵ و ۱۰-۵ و ۱۱-۵ و ۱۲-۵ و ۱۳-۵)
Zero-tracking device	وسیله صفریاب	۳-۷-۲-۳	(۵-۱-۴ و ۶-۱-۴ و ۷-۱-۴)

۲-۸-۳ فهرست الفبایی فارسی

مدخل انگلیسی	مدخل فارسی	بند تعریف	بندهای کاربرد
Disturbance	اختلال	۲-۱-۶-۳	(۱-۵ و ۲-۵ و ۳-۵ و ۴-۵ و ۵-۵ و ۶-۵ و ۷-۵ و ۸-۵ و ۹-۵ و ۱۰-۵ و ۱۱-۵ و ۱۲-۵ و ۱۳-۵)
Fault	اشتباه	۵-۵-۵-۳	(۲-۷ و ۱-۷)
Significant fault	اشتباه معنی‌دار	۶-۵-۵-۳	(۳-۶ و ۴-۶ و ۵-۶ و ۶-۶ و ۷-۶ و ۸-۶ و ۹-۶ و ۱۰-۶ و ۱۱-۶ و ۱۲-۶ و ۱۳-۶)
Performance test	آزمون عملکرد	۷-۳	(۱-۴ و ۲-۴ و ۳-۴ و ۴-۴ و ۵-۴ و ۶-۴ و ۷-۴ و ۸-۴ و ۹-۴ و ۱۰-۴ و ۱۱-۴ و ۱۲-۴ و ۱۳-۴)
Load receptor	بارگیر	۱-۱-۲-۳	(۵-۶ و ۶-۶ و ۷-۶ و ۸-۶ و ۹-۶ و ۱۰-۶ و ۱۱-۶ و ۱۲-۶ و ۱۳-۶)
Extension interval of self-indication	بازه گستره نشاندهی خودکار	۵-۱-۳-۳	(۵-۲-۶)
Maximum tare effect	بیشینه اثر پارسنگ	۶-۱-۳-۳	(الف-۴-۱)
Maximum safe load	بیشینه بار ایمن	۷-۱-۳-۳	(۲-۱-۹)
Maximum permissible error	بیشینه خطای مجاز	۴-۵-۵-۳	(۱-۴ و ۲-۴ و ۳-۴ و ۴-۴ و ۵-۴ و ۶-۴ و ۷-۴ و ۸-۴ و ۹-۴ و ۱۰-۴ و ۱۱-۴ و ۱۲-۴ و ۱۳-۴)
Maximum capacity	بیشینه ظرفیت	۱-۱-۳-۳	(۸-۸ و ۶-۸ و ۴-۸ و ۲-۸ و ۱-۸)
Type specific parameter	پارامتر خاص نوع	۳-۸-۲-۳	(۴-۲ و ۵-۲ و ۶-۲ و ۷-۲ و ۸-۲ و ۹-۲ و ۱۰-۲ و ۱۱-۲ و ۱۲-۲ و ۱۳-۲)
Device-specific parameter	پارامتر خاص وسیله	۴-۸-۲-۳	(۳-۲-۲ و ۴-۲-۲ و ۵-۲-۲ و ۶-۲-۲ و ۷-۲-۲ و ۸-۲-۲ و ۹-۲-۲ و ۱۰-۲-۲ و ۱۱-۲-۲ و ۱۲-۲-۲ و ۱۳-۲-۲)
Legally relevant parameter	پارامتر مرتبط قانونی	۲-۸-۲-۳	(۳-۵ و ۲-۵ و ۱-۵)
Span stability	پایداری پهنه	۹-۵-۵-۳	(۴-۵ و ۳-۵ و ۲-۵ و ۱-۵)
Terminal	ترمینال	۵-۲-۲-۳	(۲-۲ و ۳-۲ و ۴-۲ و ۵-۲ و ۶-۲ و ۷-۲ و ۸-۲ و ۹-۲ و ۱۰-۲ و ۱۱-۲ و ۱۲-۲ و ۱۳-۲)
Number of verification scale intervals	تعداد زیننه‌های بررسی	۵-۲-۳-۳	(۳-۲ و ۴-۲ و ۵-۲ و ۶-۲ و ۷-۲ و ۸-۲ و ۹-۲ و ۱۰-۲ و ۱۱-۲ و ۱۲-۲ و ۱۳-۲)
Repeatability	تکرارپذیری	۳-۴-۳	(۴-۵ و ۳-۵ و ۲-۵ و ۱-۵ و ۶-۵ و ۷-۵ و ۸-۵ و ۹-۵ و ۱۰-۵ و ۱۱-۵ و ۱۲-۵ و ۱۳-۵)
Software separation	جداسازی نرم‌افزار	۷-۸-۲-۳	(۳-۲ و ۴-۲ و ۵-۲ و ۶-۲ و ۷-۲ و ۸-۲ و ۹-۲ و ۱۰-۲ و ۱۱-۲ و ۱۲-۲ و ۱۳-۲)
Electronic component	جزء الکترونیکی	۳-۳-۲-۳	(۴-۲-۱-۶)
Displaying component	جزء نمایشگر	۱-۴-۲-۳	(۶-۸ و ۲-۸ و ۳-۸)
Minimum reading distance	حداقل فاصله خواندن	۴-۴-۵-۳	(۲-۳-۶ و ۱-۳-۶)
Sensitivity	حساسیت	۱-۴-۳	(۹-۴ و ۸-۴ و ۷-۴ و ۶-۴ و ۵-۴ و ۴-۴ و ۳-۴ و ۲-۴ و ۱-۴)
Family	خانواده	۵-۳-۳	(۱-۲-۱۰ و ۴-۱۰ و ۵-۱۰)
Error (of indication)	خطای (نشان دهی)	۱-۵-۵-۳	(۳-۳-۱۰ و ۱-۱-۱۰ و ۲-۱۰ و ۳-۱۰ و ۴-۱۰ و ۵-۱۰ و ۶-۱۰ و ۷-۱۰ و ۸-۱۰ و ۹-۱۰ و ۱۰-۱۰ و ۱۱-۱۰ و ۱۲-۱۰ و ۱۳-۱۰)
Durability error	خطای دوام	۷-۵-۵-۳	(۶-۹ و ۵-۹ و ۴-۹ و ۳-۹ و ۲-۹ و ۱-۹)
Intrinsic error	خطای ذاتی	۲-۵-۵-۳	(۶-۳ و ۷-۳ و ۸-۳ و ۹-۳ و ۱۰-۳ و ۱۱-۳ و ۱۲-۳ و ۱۳-۳)
Initial intrinsic error	خطای ذاتی اولیه	۳-۵-۵-۳	(الف-۴-۱)
Rounding error or digital indication	خطای گرد کردن یک نشاندهی	۳-۴-۵-۳	(۳-۵ و ۲-۵ و ۱-۵)

ج-۱-ج-۲-۵-۴	بار مرده بارگیر	DL
ج-۲-ج-۴	برگشت بار مرده	DR
۳-۵-۶	وسیله ذخیره داده‌ها	DSD
۱-۲-۲-۲-۵-۲، ۴-۱-۶، ۴-۲-۲	زینه بررسی	e
ج-۱-ج-۲-۴	زینه بررسی، قواعد اندیس‌ها	e_1, e_i, e_r
۳-۴-۴-الف، ۳، شکل ۱-۵-۲	خطای نشاندهی	E
شکل ۲-۵-۲، شکل ۳	خطای ذاتی	E_{in}
ج-۲، ج-۴	بیشینه ظرفیت لودسل	E_{max}
ج-۲-ج-۴	کمینه بار مرده لودسل	E_{min}
ب-۳-۷	سازگاری الکترومغناطیسی	EMC
۴-۱۰-۷، ۴-۲-۱۰-۴، پیوست ب	تجهیزات تحت آزمون	EUT
۱۱-۶-۵، ۱-۲-۵-۲	مقدار وزن ناخالص	G
۳-۴ غیره	اندیس‌های متغیر	i
۲-۲-۲-۲، ۷-۳-۱، ۵-۲-۳-۲	فاصله درجه بندی	i, i_x
۳-۹-۲، ۷-۳-۵	کمینه فاصله درجه بندی	i_0
الف-۴-۴-۳ (ارزیابی خطاها)، الف-۴-۸-۲	مقدار وزن نشان داده شده	I
ب-۳-۲	ورودی خروجی	I/O
ج-۱، ج-۴	گستره تنظیم صفر اولیه	IZSR
۱-۲-۲-۲، ۵-۴-۴	نمای متغیر	k
پ-۳-۳-۲-۴، ج-۱-ج-۴	طول کابل	l, L
۲-۳-۴، ۵-۴-۵-۲	فاصله قرائت	L
الف-۴-۴-۳ (ارزیابی خطاها)	بار	L
پیوست ج	لودسل	LC
۲-۱-۸	بیشینه بار ایمن	Lim
۴-۵-۱ غیره	جرم	M
۴-ج-۱، ج-۱-۱-۳-۲	بیشینه ظرفیت دستگاه توزین	Max
ج-۱-ج-۲-۴	بیشینه ظرفیت دستگاه توزین، قواعد اندیس‌ها	Max_1, Max_i, Max_r
۲-۱-۳-۲	کمینه ظرفیت دستگاه توزین	Min
۵-۲-۲، ۵-۴-۴-۵-۴ غیره	بیشینه خطای مجاز	mpe
۴-ج-۵، ۲-۳-۲	تعداد زینه بررسی	n, n_i
۴-۱۰-۴ غیره	بیشینه تعداد زینه بررسی	n_{max}
ج-۱-ج-۴	بیشینه تعداد زینه بررسی دستگاه توزین	n_{WI}
ج-۳-ج-۴	بیشینه تعداد زینه بررسی برای نشان‌دهنده	n_{ind}
ج-۲-ج-۴	بیشینه تعداد زینه بررسی لودسل	n_{LC}
۱۱-۶-۵، ۵-۶-۲، ۵-۲-۵-۲	مقدار خالص	N, NET, Net, net
ج-۱-ج-۴	تعداد لودسل‌ها	N

۲-۴-۱۰-۱۰-۴، ج-۲، ۱-۵-۶-۵:۶۰R	رده‌بندی اضافی لودسل: رطوبت آزمون نشده است	NH
ج-۴-۱-۴	تصحیح برای باری که یکنواخت توزیع نشده است	NUD
۱-۲-۱۰-۴	ضریب تسهیم بیشینه خطای مجاز	p, pi
۴-ج-۱-۲-۱۰-۴	کسر بیشینه خطای مجاز برای نشان‌دهنده، لودسل و عناصر هادی	p_{ind}, p_{LC}, p_{con}
الف-۴-۴-۳(ارزیابی خطاها)	نشاندگی قبل از گرد کردن	P
۲-۱۴-۵	قیمت برای پرداخت	P
۴-۱۳-۵	قیمت مراجعه (واحد، ذخیره)	PLU
۷-۵،۵-۷-۲-۲	پارسنگ از پیش تنظیم شده	PT
ج-۴-۱-۴	ضریب تصحیح	Q
۳-۳-۲	نسبت کاهش وسیله انتقال بار	R
پ-۴-۲-۳-۳	مقاومت سیم تکی	R_{cable}
ج-۴-۳-۴	مقاومت بار برای یک نشان‌دهنده	R_L, R_{Lmin}, R_{Lmax}
ج-۴-۲-۴	مقاومت ورودی یک لودسل	R_{LC}
۲-۴-۱۰-۱۰-۴، ج-۲، ۱-۵-۶-۵:۶۰R	رده‌بندی اضافی لودسل: رطوبت دمای ایستا آزمون شده	SH
۱۱-۶-۵،۵-۶-۳،۵-۲-۵-۲	مقدار پارسنگ	T
۱-۸-۲-غیره	پارسنگ افزایشی	T^+
۱-۸-۲-غیره	پارسنگ کاهش‌ی	T^-
پ-۴-۲-۳-۳	حد پایین گستره دما، حد بالای گستره دما	T_{min}, T_{max}
۱-۱۲-۱،۵-۳	یکای اندازه‌گیری	u_m
پ-۴-۱-۲-۱-۱-۲-۳-ج-۴	حداقل ولتاژ ورودی به ازای زینه بررسی	Δu_{min}
۲-۱۴-۵	قیمت واحد	U
۴-۵-۳، الف-۳-۹-۴	ولتاژ نامی منبع تغذیه	U
۴-۵-۳، الف-۳-۹-۴	گستره ولتاژ منبع تغذیه	U_{min}, U_{max}
ج-۴-۱-۴	ولتاژ تحریک لودسل	U_{exc}
ج-۴-۳-۴	کمینه ولتاژ ورودی برای نشان‌دهنده	U_{min}
ج-۳	گستره اندازه‌گیری کمینه ولتاژ برای نشان‌دهنده	U_{MRmin}
ج-۳	گستره اندازه‌گیری بیشینه ولتاژ برای نشان‌دهنده	U_{MRmax}
ج-۴-۲-۴	کمینه زینه بررسی لودسل	v_{min}
شکل ۳	تغییر در خطا	V
۲-۱۴-۵	وزن	W
۴-۱-۸	دستگاه توزین ۱، دستگاه توزین ۲	W1, W2
ج-۱	دستگاه توزین	W1
ج	گستره توزین	WR
ج-۴-۲-۴	نسبت به کمینه زینه بررسی لودسل: $Y = E_{max} / v_{min}$	Y
ج-۴-۲-۴	نسبت به کمینه بارمرده برگشت خروجی لودسل	Z

۴ اصول استاندارد

۴-۱ یکاهای اندازه گیری

یکاهای جرمی که باید در یک دستگاه مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

- کیلوگرم، kg
- میلی‌گرم، mg
- گرم، g
- تن، t.

در موارد خاص، برای مثال در تجارت سنگ‌های قیمتی ممکن است از قیراط متریک ($1 \text{ قیراط} = 0.2 \text{ g}$) به عنوان یکای اندازه‌گیری استفاده شود. نماد قیراط Ct است.

۴-۲ اصول الزام‌های اندازه‌شناختی

این الزام‌ها برای تمام دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن اصول اندازه‌گیری آنها به کار می‌رود.

دستگاه‌ها مطابق با موارد زیر رده‌بندی می‌شوند:

- زینه بررسی که بیانگر درستی مطلق است، و
- تعداد زینه‌های بررسی که بیانگر درستی نسبی هستند.

بیشینه خطاهای مجاز برای بارهای ناخالص به کار برده می‌شوند و هنگامی که از وسیله‌ی پارسنگ بهره‌برداری می‌شود برای بار خالص به کار برده می‌شوند. بیشینه خطاهای مجاز برای مقادیر خالص محاسبه شده که در آن یک وسیله پارسنگ از پیش تنظیم شده فعال است، به کار برده نمی‌شود.

کمینه ظرفیت (Min) مشخص شده بیانگر این است که در بکارگیری دستگاه پایین‌تر از این مقدار احتمال خطاهای نسبی بیش از حد را افزایش می‌یابد.

۴-۳ اصول الزام‌های فنی

الزام‌های فنی عمومی برای انواع دستگاه‌ها، اعم از مکانیکی یا الکترونیکی به کار می‌رود و برای دستگاه‌هایی با کاربرد خاص یا طراحی شده برای فن آوری خاص، با الزام‌های بیشتر اصلاح یا تکمیل خواهد شد. این الزام‌ها عملکرد دستگاه را مشخص می‌کند نه طراحی آن را، تا مانع پیشرفت فنی آن نباشد.

در حالت خاص، وظیفه‌های دستگاه‌های الکترونیکی که مشمول این استاندارد نمی‌باشند در صورتی مجاز است که با الزام‌های اندازه‌شناختی تداخلی نداشته، و مناسب مصرف بودن و کنترل اندازه‌شناختی مربوط تأمین شده باشد.

برای انطباق دستگاه‌ها با الزام‌های این استاندارد روش‌های آزمون تهیه شده است. این روش‌ها باید مورد استفاده قرار گیرند و برای سهولت در مبادله و پذیرش نتایج آزمون توسط نهادهای اندازه‌سنجی، باید از گزارش ارزیابی نمونه (قسمت دوم این استاندارد^۱) استفاده شود.

۴-۴ بکارگیری الزام‌ها

الزام‌های این استاندارد برای تمام وسایلی که کارکردهای مربوط به دستگاه را انجام می‌دهند به کار می‌رود، خواه این وسایل با دستگاه یکی شده باشند، یا آنکه بطور واحدهای مجزا ساخته شوند. مثال:

وسيله بار سنج؛

وسيله نشانگر؛

وسيله چاپگر؛

وسيله پارسنگ از پيش تعيين شده؛

وسيله حسابگر قيمت.

به هر حال ممکن است وسایلی که با دستگاه یکی نشده‌اند طبق مقررات ملی برای کاربردهای خاص از این الزام‌ها معاف شوند.

۴-۵ واژگان

واژگان ارائه شده در فصل واژگان باید به عنوان قسمتی از این استاندارد در نظر گرفته شود.

۵ الزام‌های اندازه‌سنجی

۵-۱ اصول رده‌بندی

۵-۱-۱ رده‌های درستی

رده‌های درستی دستگاه‌ها همراه با نمادهای‌شان در جدول ۱ داده شده است. لطفا توجه کنید که در این استاندارد برای شفافیت بیشتر بیضی دور اعداد حذف شده است.

جدول ۱- رده‌های درستی دستگاه توزین

اسم گذاری در استاندارد	نمادی که روی دستگاه نشانه گذاری شده	اسم
I	⓪	درستی ویژه
II	Ⓛ	درستی عالی
III	Ⓜ	درستی متوسط
IIII	Ⓝ	درستی عادی

۱- تا تدوین قسمت دوم این استاندارد از OIML R 76-2 استفاده نمائید.

۵-۱-۲ زینه بررسی

زینه بررسی برای انواع مختلف دستگاه‌ها در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- زینه بررسی

زینه بررسی	نوع دستگاه
$e = d$	مدرج بدون وسیله نشانگر کمکی
e توسط سازنده طبق الزام‌های بندهای ۲-۴ و ۴-۴ انتخاب می‌شود.	مدرج با وسیله نشانگر کمکی
e توسط سازنده طبق الزام‌های بند ۲-۴ انتخاب می‌شود.	غیرمدرج

۵-۲ رده بندی دستگاه‌ها

زینه بررسی، تعداد زینه‌های بررسی و کمینه ظرفیت در ارتباط با رده درستی دستگاه در جدول ۳ ارائه شده است.

جدول ۳- زینه‌های بررسی رده درستی دستگاه

کمینه ظرفیت، Min (حد پایینی)	تعداد زینه‌های درجه بندی بررسی $n = \text{Max} / e$		زینه بررسی e	رده درستی
	بیشینه	کمینه		
$100e$	-	50000^{**}	$0.001g \leq e^*$	ویژه (I)
$20e$ $50e$	100000 100000	100 5000	$0.001g \leq e \leq 0.05g$ $1g \leq e$	عالی (II)
$20e$ $20e$	10000 10000	100 500	$0.1g \leq e \leq 2g$ $5g \leq e$	متوسط (III)
$10e$	1000	100	$5g \leq e$	عادی (III)

* عموماً آزمون و بررسی یک دستگاه با $e < 1mg$ به علت عدم قطعیت موجود در بارهای آزمون عملی نمی‌باشد.
** مورد استثنایی بند ۴-۴-۴ را ببینید.

کمینه ظرفیت برای دستگاه‌های دسته بندی^۱ که تعرفه حمل و نقل یا عوارض را مشخص می‌کنند (بطور مثال: ترازوهای پستی، و دستگاه‌های توزین ضایعات) به $5e$ تقلیل داده شده است.

در دستگاه‌های چند گستره‌ای زینه‌های بررسی عبارتند از: e_1, e_2, \dots, e_r که در آن $e_1 < e_2 < \dots < e_r$ ، به همین ترتیب Min، n و Max نیز اندیس می‌گیرند.

در دستگاه‌های چندگستره‌ای اساساً هر گستره همانند دستگاه تک گستره‌ای در نظر گرفته می‌شود.

در موارد خاص که به وضوح روی دستگاه نشانه‌گذاری شده است یک دستگاه ممکن است گستره‌های توزینی با رده‌های I و II یا رده‌های II و III را داشته باشد. در این صورت دستگاه به عنوان یک کل باید الزام‌های مشکل‌تر بند ۴-۹، قابل اعمال بر هر کدام از دو رده را، برآورده سازد.

۵-۳ الزام‌های بیشتر برای دستگاه چند زینه‌ای

۵-۳-۱ گستره توزین جزئی

هر گستره جزئی (... ۲ و ۱ = i) با موارد زیر تعیین می‌شود:

- زینه بررسی آن $e_i, e_{i+1} > e_i$

- بیشینه ظرفیت آن Max_i ، و

- کمینه ظرفیت آن $Min_i = Max_{i-1}$ (بازاء $i = 1$ کمینه ظرفیت، Min_1 ، برابر است با Min).

تعداد زینه‌های درجه بندی بررسی n_i برای هر گستره جزئی برابر است با: $n_i = Max_i / e_i$

۵-۳-۲ رده درستی

e_i و n_i در هر گستره توزین جزئی و Min_1 باید الزام‌های جدول ۳ را براساس رده درستی دستگاه برآورده سازند.

۵-۳-۳ بیشینه ظرفیت گستره‌های توزین جزئی

به استثنای آخرین گستره توزین جزئی، الزام‌های جدول ۴ باید مطابق با رده درستی دستگاه توسط هر گستره توزین جزئی برآورده شود.

جدول ۴-بیشینه ظرفیت گستره‌های توزین جزئی

رده	I	II	III	III
Max_i / e_{i+1}	≥ 50000	≥ 5000	≥ 500	≥ 50

مثالی برای دستگاه چند زینه‌ای:

بیشینه ظرفیت، $Max = 2 / 5 / 15 \text{ kg}$ رده III

زینه بررسی، $e = 1 / 2 / 10 \text{ g}$

این دستگاه از $g = 20$ تا $Max = 15 \text{ kg}$ یک بیشینه و یک گستره توزین دارد. گستره‌های توزین جزئی عبارتند از:

$Min = 20 \text{ g}$, $Max_1 = 2 \text{ kg}$, $e_1 = 1 \text{ g}$, $n_1 = 2000$

$Min_2 = 2 \text{ kg}$, $Max_2 = 5 \text{ kg}$, $e_2 = 2 \text{ g}$, $n_2 = 2500$

$Min_3 = 5 \text{ kg}$, $Max_3 = Max = 15 \text{ kg}$, $e_3 = 10 \text{ g}$, $n_3 = 1500$

بیشینه خطاهای مجاز در بررسی اولیه (mpe) (بند ۴-۵-۱ را ببینید) عبارتند از:

به ازاء 500 g الی 50 g $m = 0 \text{ g}$: $\pm 0.5 \text{ g}$ $mpe = \pm 0.5 e_1$

به ازاء 2000 g الی 500 g $m > 500 \text{ g}$: $\pm 1 \text{ g}$ $mpe = \pm 1/0 e_1$

به ازاء 4000 g الی 2000 g $m > 2000 \text{ g}$: $\pm 2 \text{ g}$ $mpe = \pm 1/0 e_1$

به ازاء 5000 g الی 4000 g $m > 4000 \text{ g}$: $g \pm 3$ $mpe = \pm 1/5 e_2$

به ازاء 15000 g الی 5000 g $m > 5000 \text{ g}$: $g \pm 10$ $mpe = \pm 1/0 e_2$

هرگاه تغییر در نشاندهی بعلت برخی عوامل تأثیرگذار معین به کسر یا مضربی از e محدود شود یعنی در یک دستگاه چند زینه ای e آن گستره انتخاب شود، به ویژه در بار صفر یا نزدیک به آن $e = e_1$ گرفته شود.

۵-۳-۴ دستگاه با وسیله پارسنگ

الزامهای مربوط به گستره‌های دستگاه چند زینه‌ای، بزاء هر مقدار ممکن پارسنگ، برای بار خالص اعمال می‌شود.

۵-۴ وسایل نشانگر کمکی


۵-۴-۱ نوع و کاربرد

فقط دستگاه‌های رده های I و II ممکن است به یک وسیله نشانگر کمکی تجهیز شوند، که این وسیله باید یکی از موارد زیر باشد :

- وسیله‌ای با سوارک، یا
 - وسیله‌ای برای درون یابی قرائت، یا
 - وسیله نشانگر تکمیلی (شکل ۳ را ببینید)، یا
 - وسیله نشانگر با تقسیمات درجه بندی متمایز (شکل ۴ را ببینید).
- بکارگیری این وسایل فقط برای تعیین ارقام در سمت راست علامت اعشاری مجاز است.

یک دستگاه چند زینه‌ای نباید به وسیله نشانگر کمکی تجهیز شود.

یادآوری- وسایل نمایشگر گسترش یافته (به بندهای ۲-۲-۶ و ۵-۴-۳ مراجعه کنید) به عنوان وسایل نشانگر کمکی در نظر گرفته نمی‌شود.

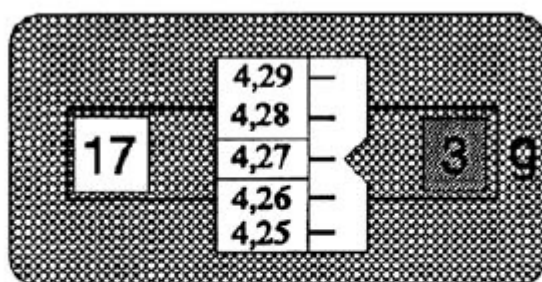



نشاندهی = $174/273 \text{ g}$

آخرین رقم : ۳

$d = 1 \text{ mg}$

$e = 10 \text{ mg}$

  شکل ۴- مثالی از وسیله نمایشگر تکمیلی



آخرین رقم متمایز : ۵
 $d = 0.05 \text{ g}$ یا $d = 0.01 \text{ g}$
 $e = 0.1 \text{ g}$

آخرین رقم متمایز : ۸
 $d = 0.02 \text{ g}$ یا $d = 0.01 \text{ g}$
 $e = 0.1 \text{ g}$

شکل ۵- مثال‌هایی از وسایل نشانگر هر کدام با تقسیمات درجه بندی متمایز

۵-۴-۲ زینه بررسی

زینه بررسی e با قاعده زیر تعیین می‌شود:

$d < e \leq 10d$ (مثال آمده در جدول ۵a و ۵b را ببینید)

$$e = 10^k \text{ kg}$$

k می‌تواند یک عدد صحیح مثبت یا منفی یا صفر باشد.

برای دستگاه با نشان‌دهی خودکار یا نیمه خودکار به بند ۵-۲-۲-۱ مراجعه کنید.

جدول ۵ الف- مثالی از مقادیر e ، که به پیروی از قاعده بالا محاسبه شده است

0.5 g	0.2 g	0.1 g	$= d$
1 g	1 g	1 g	$= e$
2d	5d	10d	$= e$

الزام بالا برای دستگاه رده I با $1 \text{ mg} < d$ کاربرد ندارد، بلکه $e = 1 \text{ mg}$ مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول ۵ ب- مثال مقادیری از e که $1 \text{ mg} < d$

$< 0.1 \text{ mg}$	0.05 mg	0.02 mg	0.01 mg	$= d$
1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	$= e$
$> 100d$	20d	50d	100d	$= e$

۵-۴-۳ کمینه ظرفیت

کمینه ظرفیت دستگاه مطابق با الزام‌های جدول ۳ تعیین می‌شود. هرچند در آخرین ستون این جدول زینه بررسی e جایگزین زینه واقعی d شده است.

۵-۴-۴ کمینه تعداد زینه‌های بررسی

برای دستگاه رده I با $0.1 \text{ mg} < d$ ، n ممکن است کمتر از ۵۰۰۰۰ باشد.

۵-۵ بیشینه خطاهای مجاز^۱

۵-۵-۱ بیشینه خطاهای مجاز در بررسی اولیه

بیشینه خطاهای مجاز برای افزایش یا کاهش بار در جدول شماره ۶ داده شده است.

جدول ۶- بیشینه خطاهای مجاز برای افزایش یا کاهش بار

برای بارهای، m ، بر حسب زینه های بررسی، e ،				بیشینه خطاهای مجاز در بررسی اولیه
رده III	رده III	رده II	رده I	
$0 \leq m \leq 50$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 5000$	$0 \leq m \leq 50000$	$\pm 0.5 e$
$50 < m \leq 200$	$500 < m \leq 2000$	$5000 < m \leq 20000$	$50000 < m \leq 200000$	$\pm 1.0 e$
$200 < m \leq 1000$	$2000 < m \leq 10000$	$20000 < m \leq 100000$	$200000 < m$	$\pm 1.5 e$

یادآوری- مقدار مطلق بیشینه خطای مجاز $0.5e, 1.0e, 1.5e$ یا $1/5 e$ می باشد یعنی این مقدار بیشینه خطای مجاز بدون علامت مثبت یا منفی است.

یادآوری- برای دستگاه های چند زینه ای به بند ۴-۳ (از جمله مثال) مراجعه شود.

۵-۵-۲ مقادیر بیشینه خطاهای مجاز در حین کار

بیشینه ی خطاهای مجاز در حین کار باید دو برابر بیشینه ی خطاهای مجاز در بررسی اولیه باشد. (به بند ۹-۴-۳ مراجعه کنید)

۵-۵-۳ مقررات پایه در ارتباط با تعیین خطاها

۵-۵-۳-۱ عوامل تأثیر گذار

خطاها باید در شرایط آزمون عادی بدست آیند. وقتی اثر یک عامل مورد ارزیابی قرار می گیرد سایر عوامل را باید در حدود مقدار عادی، نسبتاً ثابت نگه داشت.

۵-۵-۳-۲ حذف خطاهای گرد شده

اگر زینه واقعی از $0.2 e$ بزرگتر باشد آنگاه خطای گرد شده در هر نشاندگی دیجیتال باید حذف شود.

۵-۵-۳-۳ بیشینه خطاهای مجاز برای مقادیر خالص

بیشینه خطاهای مجاز بزاء هر مقدار ممکن پارسنگ، به استثناء مقادیر پارسنگ از پیش تعیین شده، برای بار خالص اعمال می شود.

۱- مثالی از بکارگیری دستگاه های چند زینه ای در پاورقی مربوط به بند ۴-۳ آمده است.

۵-۳-۴ وسیله توزین پارسنگ

بیشینه خطاهای مجاز یک وسیله توزین پارسنگ، به ازاء هر مقدار پارسنگ، برابر است با خطای دستگاه به ازاء همان مقدار بار.

۵-۶ اختلاف های مجاز بین نتایج

بدون توجه به تغییر مجاز نتایج، خطای هر نتیجه توزین منفرد، بخودی خود نباید از بیشینه خطای مجاز برای همان بار معین، بیشتر شود.

۵-۶-۱ تکرار پذیری

اختلاف بین نتایج چندین توزین مربوط به یک بار نباید از قدر مطلق بیشینه خطای مجاز دستگاه برای آن بار بیشتر شود.

۵-۶-۲ بارگذاری غیرمتمرکز

وقتی که دستگاه براساس بندهای ۴-۶-۲-۱ تا ۴-۶-۲-۴ مورد آزمون قرار می‌گیرد نشاندهی‌های مربوط به موقعیت‌های مختلف یک بار، باید با بیشینه خطاهای مجاز مطابقت داشته باشد.

یادآوری- اگر دستگاهی برای بارگذاری به طرق مختلف طراحی شده باشد بهتر است بیش از یک آزمون که در زیر آمده بر روی آن انجام شود.

۵-۶-۲-۱ از این پس باری معادل یک سوم حاصل جمع بیشینه ظرفیت و بیشینه اثر پارسنگ افزایشی باید اعمال شود، مگر اینکه مقدار دیگری تعیین شده باشد.

$$۵-۶-۲-۲ \text{ در دستگاهی که بارگیر آن دارای } n \text{ نقطه اتکا است برای } n > 4 \text{ باید باری به اندازه } \frac{1}{n-1}$$

برابر حاصل جمع بیشینه ظرفیت و بیشینه اثر پارسنگ افزایشی به هر نقطه اتکا اعمال شود.

۵-۶-۲-۳ در دستگاهی که بارگیر آن بارگذاری دور از مرکز را به حداقل می‌رساند (برای مثال: مخزن، قیف، ...) باید بار آزمونی برابر با یک دهم حاصل جمع بیشینه ظرفیت و بیشینه اثر پارسنگ افزایشی به هر نقطه اتکا اعمال شود.

۵-۶-۲-۴ در دستگاه توزین بارهای غلتان (برای مثال، باسکول وسایل نقلیه چرخ‌دار، دستگاه توزین ریلی معلق^۱) بار آزمونی معادل بار غلتان معمول از نوع سنگین‌ترین و متمرکزترین باری که ممکن است توزین شود، باید به نقاط مختلف بارگیر اعمال شود ضمناً این بار نباید از ۰/۸ حاصل جمع بیشینه ظرفیت و بیشینه اثر پارسنگ افزایشی، بیشتر باشد.

1- Rail suspension instrument

۵-۶-۳ وسایل نشانگر متعدد

به ازاء باری معین اختلاف بین نشاندهی‌های چندین وسیله نشانگر شامل وسایل توزین پارسنگ نباید از قدر مطلق بیشینه خطای مجاز بیشتر شود اما اختلاف بین نشاندهی دیجیتال با وسایل چاپگر باید صفر باشد.

۵-۶-۴ موقعیت‌های متفاوت تعادل

در دو آزمون متوالی وقتی که روش موازنه بار تغییر می‌کند (در حالتی که دستگاه مجهز به وسیله افزایش دهنده ظرفیت نشاندهی خودکار است) اختلاف بین دو نتیجه بدست آمده در مورد یک بار یکسان نباید از قدر مطلق بیشینه خطای مجاز برای بار اعمال شده بیشتر شود.

۵-۷ استانداردهای آزمون

۵-۷-۱ وزنه‌ها

اصولا وزنه‌های استاندارد یا جرم‌های استاندارد که برای امتحان نوع یا بررسی یک دستگاه به کار برده می‌شوند باید الزام‌های اندازه‌شناختی استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۸ سال ۱۳۴۸ را برآورده کنند. وزنه‌ها یا جرم‌های استاندارد نباید خطایی بزرگ‌تر از $\frac{1}{3}$ بیشینه خطای مجاز دستگاه را برای بار اعمال شده داشته باشد. اگر وزنه‌های استاندارد به رده‌ی E2 یا بهتر متعلق باشند، عدم قطعیت که خطای ترجیح داده می‌شود، مجاز است که بزرگ‌تر از $\frac{1}{3}$ بیشینه خطای مجاز دستگاه برای بار اعمال شده، نباشد. در صورتی که جرم قراردادی واقعی و ثبات دراز مدت برآورد شده، در نظر گرفته شود.

۵-۷-۲ وسیله بررسی کمکی

وقتی دستگاهی مجهز به وسیله بررسی کمکی است یا با یک وسیله کمکی مجزا بررسی می‌شود بیشینه خطاهای مجاز این وسیله باید $\frac{1}{3}$ بیشینه خطاهای مجاز برای بار اعمال شده باشد. اگر از وزنه استفاده می‌شود اثر خطاهای آنها نباید از $\frac{1}{5}$ بیشینه خطاهای مجاز دستگاه تحت بررسی برای همان بار، بیشتر شود.

۵-۷-۳ جایگزینی وزنه‌های استاندارد در بررسی

وقتی دستگاه‌ها در محل استفاده (کاربرد) آزمون می‌شوند، به جای وزنه‌های استاندارد، هر بار ثابتی را می‌توان بکار برد مشروط بر آنکه وزنه‌های استاندارد حداقل برابر $\text{Max} \frac{1}{3}$ به کار برده شوند.

اگر خطای تکرارپذیری بزرگ‌تر از $0.3e$ نباشد، سهم وزنه‌های استاندارد را می‌توان تا $\text{Max} \frac{1}{3}$ کاهش داد.

اگر خطای تکرارپذیری بزرگ‌تر از $0.2e$ نباشد، این سهم را می‌توان تا $\text{Max} \frac{1}{5}$ کاهش داد.

خطای تکرارپذیری باید با باری (وزنه‌ها یا هر بار دیگری) در حدود مقداری که جایگزینی انجام شده با سه بار قرارداد بر روی بارگیر، تعیین شود.

۵-۸ روانی

۵-۸-۱-۱ دستگاه با نشاندهی غیر خودکار

وقتی سرباری معادل ۰/۴ مقدار بیشینه خطای مجاز برای بار اعمال شده، به آرامی در حالت تعادل دستگاه روی آن گذاشته یا از آن برداشته میشود حرکت قابل رویتنی باید در جزء نشاندهی دستگاه ایجاد شود.

۵-۸-۲ دستگاه با نشاندهی خودکار یا نیم خودکار

۵-۸-۲-۱ نشاندهی آنالوگ

وقتی سرباری معادل قدر مطلق بیشینه خطای مجاز برای بار اعمال شده، به آرامی در حالت تعادل دستگاه روی آن گذاشته یا از آن برداشته شود جابجایی پایدار در جزء نشاندهی نباید کمتر از ۰/۷ سربار باشد.

۵-۸-۲-۲ نشاندهی دیجیتال

وقتی یک بار اضافه برابر ۱/۴ زینه‌ی واقعی در حالت موازنه دستگاه بر روی آن گذاشته یا برداشته شود نشاندهی باید به وضوح تغییر کند. این تغییر فقط برای دستگاه‌هایی، $d \geq 5mg$ ، معتبر است.

۵-۹ تغییرات ناشی از کمیت‌های تاثیرگذار و زمان

هر دستگاه اگر غیر از این مشخص نشده باشد و تا آنجای که ممکن است باید با الزام‌های بندهای ۴-۵، ۴-۶ و ۴-۸ را در شرایط ۳-۹، انطباق داشته باشد. آزمون‌ها را نباید ترکیب کرد مگر اینکه غیر از این مشخص شده باشد.

۵-۹-۱-۱ کج شدن

۵-۹-۱-۱-۱ دستگاه‌هایی که احتمال می‌رود کج شوند

در دستگاه‌های با رده درستی II، III، IIII که امکان کج شدن وجود دارد تاثیر کج شدن باید با کج شدنی در راستای طولی و عرضی مساوی مقدار محدود کننده کج شدن به ترتیبی که در موارد الف تا ت زیر تعریف شده، تعیین شود.

قدر مطلق بین نشاندهی دستگاه در وضعیت مرجع (کج نشده) و وضعیت کج شده (= مقدار محدود کننده کج شدن در همه جهات) نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

- در حالت بدون بار از دو زینه بررسی (ابتدا دستگاه در وضعیت مرجع و در حالت بدون بار صفر می‌شود) به استثناء دستگاه‌های رده II؛ و

- در ظرفیت نشاندهی خودکار و در بیشینه ظرفیت از بیشینه خطای مجاز (دستگاه بدون بار هم در وضعیت مرجع و هم در وضعیت کج شده صفر می‌شود).

الف - اگر دستگاه به وسیله تراز کننده و نشان‌دهنده تراز مجهز باشد، مقدار محدود کننده کج شدن باید با علامت گذاری (به طور مثال یک حلقه) بر روی نشان‌دهنده تراز که تجاوز از حداکثر کج شدن مجاز را با جابجایی حباب از وضعیت مرکزی با تماس لبه علامت‌گذاری نشان می‌دهد، تعریف شود. مقدار محدود کننده نشان دهنده تراز باید کاملاً روشن باشد آنچنان که به آسانی بتوان متوجه کج شدن شد. نشان‌دهنده تراز باید بطور محکم روی دستگاه در مکانی که بوضوح برای کاربر قابل دیدن است و نماینده‌ی قسمت حساس به کج شدن است، قرار داشته باشد.

یادآوری - در موقعیت‌های استثنایی در صورتی که دلایل فنی، از نصب نشان‌دهنده تراز در مکانی قابل دیدن جلوگیری کند، در صورتی می‌توان آن را پذیرفت که نشان‌دهنده تراز به راحتی و بدون ابزار در دسترس کاربر باشد (زیر بارگیر جدا شدنی)، و اگر تذکر قابل خواندن در مکانی که به وضوح قابل دیدن است، فراهم شود کاربر را به سوی نشان‌دهنده تراز هدایت کند.

ب- اگر دستگاه به حسگر کج شدن خودکار مجهز باشد مقدار محدود کننده کج شدن را سازنده تعریف می‌کند. حسگر کج شدن باید نمایش قطع یا سیگنال هشدار دهنده دیگر (لامپ یا سیگنال خطا) را نشان داده و باید از چاپ‌گیری و انتقال داده‌ها در صورتی که از مقدار محدود کننده کج شدن تجاوز شده باشد (به بند ۴-۱۸ مراجع شود) جلوگیری شود. حسگر خودکار کج شدن می‌تواند اثر کج شدن را جبران نماید.

پ- اگر مورد الف یا ب کاربرد نداشته باشد مقدار محدود کننده کج شدن برابر $\frac{50}{1000}$ در جمیع جهات است.

ت- دستگاه‌های همراه که برای کاربرد در مکان‌های باز (در جاده‌ها) در نظر گرفته شدند باید یا به حسگر کج شدن خودکار مجهز بوده و یا تعلیق کاردان (از نوع دوقاب) برای قسمت‌های حساس به کج شدن مجهز باشد. در مورد حسگر خودکار کج شدن مورد ب- کاربرد دارد در حالی که در مورد تعلیق کاردان مورد ت- کاربرد دارد. ولی سازنده می‌تواند مقدار محدود کننده، کج شدنی بزرگتر از $\frac{50}{1000}$ را تعریف کند. (به بند ۴-۱۸ مراجعه کنید).

۵-۹-۱-۲- دستگاه‌های دیگر

دستگاه‌های زیر به عنوان دستگاه‌هایی که احتمال نمی‌روند کج شوند در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین الزام‌های بند ۵-۹-۱-۱ در مورد آنها کاربرد ندارد:

- دستگاه‌های رده I باید به وسیله تراز کننده و نشان‌دهنده تراز مجهز باشند ولی نیازی به آزمون آنها نیست چون این دستگاه‌ها نیاز به محیط‌های و شرایط نصب خاص و کارکنان بهره‌بردار ماهر دارد.
- دستگاه‌های که در وضعیت ثابت نصب شده‌اند.
- دستگاه‌های که آزادانه معلق‌اند برای مثال دستگاه‌های جرثقیل یا آویز.

۵-۹-۲-۵

۵-۹-۲-۱-۵ محدود دمای مقرر

اگر در نشانه‌گذاری‌های تشریحی دستگاه دمای کارکرد خاصی تعیین نشده باشد، دستگاه باید خصوصیات اندازه‌شناختی خود را در محدوده دمایی زیر حفظ کند :

$$- 10^{\circ}\text{C} / + 40^{\circ}\text{C}$$

۵-۹-۲-۲-۵ محدود دمای ویژه

دستگاهی که در نشانه‌گذاری تشریحی، دمای کارکرد خاصی برای آن تعیین شده باشد، باید الزام‌های اندازه‌شناختی را در آن حدود برآورده سازد.

این حدود ممکن است براساس کاربرد دستگاه انتخاب شود.

در این محدوده‌ها حداقل گستره باید برابر باشد با :

5°C برای دستگاه‌های رده، I

15°C برای دستگاه‌های رده، II

30°C برای دستگاه‌های رده III و IIII.

۵-۹-۲-۳-۵ اثر دما بر نشاندهی بدون بار

نشاندهی صفر یا نزدیک به صفر نباید تغییری بیش از یک زینه بررسی به ازاء اختلاف دمای محیط 1°C برای دستگاه‌های رده I و 5°C برای سایر رده‌ها داشته باشد.

در دستگاه‌های چند زینه‌ای و در دستگاه‌های چند گستره‌ای ، این الزام برای کوچک‌ترین زینه بررسی دستگاه بکار می‌رود.

۵-۹-۳-۵ منبع تغذیه

در هر دستگاه اگر ولتاژ منبع تغذیه از ولتاژ نامی U_{nom} ، یا از ولتاژ گستره، U_{min} و U_{max} ، دستگاه به شرح زیر اختلاف داشته باشد، باید با الزام‌های اندازه‌شناختی انطباق داشته باشد:

*شبکه برق عمومی (AC)

حد پایین = $0.85 U_{nom}$ یا $0.85 U_{min}$

حد بالا = $1.10 U_{nom}$ یا $1.10 U_{max}$

* وسیله‌ی منبع تغذیه خارجی یا برای وصل به پریز (AC یا DC) از جمله منبع تغذیه با باتری‌های قابل شارژ اگر شارژ باطری‌ها طی بهره‌برداری از دستگاه امکان پذیر باشد.

حد پایین = حداقل ولتاژ بهره‌برداری

حد بالا = U_{nom} یا U_{max}

* باطری ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت منبع تغذیه وسیله ی نقلیه ی جاده ای
حد پایین = حداقل ولتاژ بهره برداری
حد بالا = ۱۶۷ (برای باتری ۱۲۷) یا ۳۲۷ (برای باطری ۲۴۷ ولتی)

یادآوری - حداقل ولتاژ بهره برداری به عنوان پایین ترین ولتاژ بهره برداری ممکن قبل از آنکه دستگاه به طور خودکار خاموش شود، تعریف می شود.

دستگاه های الکترونیکی که با باطری تغذیه می شوند و دستگاه های با وسیله ی منبع تغذیه ی خارجی یا برای وصل به پریز (AC یا DC) باید اگر ولتاژ پایین تر از مقداری باشد که سازنده مشخص کرده یا باید همچنان درست کار کنند یا مقدار وزنی را نشان ندهند، این ولتاژ بزرگتر یا مساوی حداقل ولتاژ بهره برداری است.

۵-۹-۴ زمان

تحت شرایط محیطی نسبتاً ثابت یک دستگاه رده II، III یا IIII باید الزام های زیر را برآورده سازد.

۵-۹-۴-۱ خزش

وقتی باری روی دستگاه گذاشته می شود اختلاف بین نشاندهی در لحظه پس از قرار گرفتن بار و نشاندهی در طی ۳۰ دقیقه بعد از آن نباید از $e/5$ بیشتر باشد. با این حال اختلاف بین نشاندهی در دقیقه ۱۵ و نشاندهی در دقیقه ۳۰ نباید از $e/2$ بیشتر شود.

اگر این شرایط برقرار نباشد، اختلاف بین نشاندهی در لحظه پس از قرار گرفتن بار روی دستگاه و نشاندهی در طی ۴ ساعت بعد از آن نباید از قدر مطلق بیشینه خطای مجاز برای بار اعمال شده بیشتر شود.

۵-۹-۴-۲ برگشت صفر

بعد از برداشته شدن هر باری که به مدت نیم ساعت روی دستگاه قرار داشته است و به محض پایدار شدن نشاندهی در برگشت به صفر، انحراف نباید از $e/5$ بیشتر شود.

در دستگاه چند زینه ای این انحراف نباید از $e_1/5$ بیشتر شود.

در یک دستگاه چند گستره ای انحراف در برگشت به صفر از Max_i نباید از $e_i/5$ بیشتر شود. بعلاوه بعد از برگشت از هر بار بزرگتر از Max_1 به صفر و بلافاصله پس از تغییر به پائین ترین گستره توزین، نشاندهی نزدیک صفر نباید در طی ۵ دقیقه بعد از آن تغییری بیشتر از e_1 داشته باشد.

۵-۹-۴-۳ خطای قابلیت دوام

خطای قابلیت دوام ناشی از استهلاک نباید از قدر مطلق بیشینه خطای مجاز بیشتر شود.

وقتی این الزام را برآورده شده می توان فرض کرد که دستگاه در آزمون دوام مشخص شده در پیوست الف بند ۶ قبول شده باشد، این آزمون فقط باید برای دستگاه های با $Max \leq 100 \text{ kg}$ انجام شود.

۵-۹-۵ موانع و کمیت‌های تأثیرگذار دیگر

هرگاه موانع و تأثیرگذارهای دیگر از قبیل :

- لرزش‌ها ،

- بارش‌ها و جریان‌های هوا ،

- محدودیت‌ها و موانع مکانیکی ،

شرایط معمول محیطی باشد که قرار است دستگاه در آنجا کار کند، دستگاه باید الزام‌های بندهای ۴ و ۵ را تحت همان موانع و تأثیرگذارها به طرق زیر برآورده سازد، علی‌رغم وجود این تأثیرگذارها دستگاه باید طوری طراحی شده باشد که در آن محیط به درستی کار کند، یا در مقابل اثرات کمیت‌های تأثیرگذار محافظت شود.

یادآوری - دستگاه‌هایی که در هوای آزاد بدون وجود حفاظی مناسب در برابر شرایط جوی نصب می‌شوند اگر تعداد زینه‌های بررسی، n ، خیلی بزرگ باشد ممکن است الزام‌های بندهای ۴ و ۵ را برآورده نسازند (مقدار n بهتر است از ۳۰۰۰ بیشتر نشود. بطور کلی برای پل‌های توزین^۱ جاده‌ای و ریلی زینه بررسی بهتر است از ۱۰ kg کمتر نباشد). همچنین این حد بهتر است برای هر گستره توزین از ترکیب دستگاه‌ها یا دستگاه‌های چند گستره‌ای یا هر گستره توزین جزئی از دستگاه‌های چند زینه‌ای بکار رود.

۵-۱۰-۵ آزمون‌ها و امتحان‌های ارزیابی نوع

۵-۱۰-۵-۱ دستگاه‌های کامل

برای ارزیابی نوع به آزمون‌های ارائه شده در پیوست الف و ب باید برای بررسی انطباق داشتن با الزام‌های بند های ۴-۵ ، ۴-۹ ، ۵-۵ ، ۵-۶ ، ۶-۳ ، ۶-۴ ، ۷-۱ انجام شوند.

آزمون دوام (الف-۶) باید بعد از انجام تمام آزمون‌های دیگر پیوست‌های الف و ب، انجام شوند.

برای دستگاه‌هایی که با نرم افزار کنترل می‌شوند الزام‌های اضافی بند ۶-۵ و پیوست چ به کار برده می‌شود.

۵-۱۰-۵-۲ ماجول‌ها

بر حسب موافقت با مقام تصویب کننده، سازنده می‌تواند ماجول‌هایی را تعریف کرده و برای امتحان شدن به طور جداگانه تسلیم نماید. این موضوع به خصوص در موارد زیر مطرح می‌باشد:

- جایی که آزمون دستگاه به صورت کامل مشکل یا امکان پذیر نباشد،

- جایی که ماجول‌ها به عنوان واحدهای مجزا ساخته شده و/ یا در بازار موجود می‌باشند تا در یک دستگاه کامل ادغام شوند یا،

جایی که متقاضی می‌خواهد ماجول‌های گوناگون را در نوع تصویب شده بگنجاند.

هر جا که ماجول‌ها در فرآیند تصویب نوع به صورت مجزا امتحان شوند، الزام‌های زیر کاربرد دارد.

۵-۱۰-۲-۱ تسهیم خطاها

حدود خطای قابل کاربرد برای یک ماجول M_i که به طور جداگانه امتحان می‌شود برابر کسر p_i از بیشینه خطاهای مجاز یا تغییرات در نشان‌دهی دستگاه کامل است که در بند ۳-۵ مشخص شده است. این کسر برای هر ماجول حداقل باید همانند رده‌ی درستی و حداقل با همان تعداد در زینه‌ی بررسی دستگاه کاملی گرفته شود که ماجول در آن ادغام می‌شود. کسرهای p_i باید در معادله‌ی زیر صدق کند

$$P_1^2 + P_2^2 + P_3^2 + \dots \leq 1$$

سازنده‌ی ماجول باید این کسر را انتخاب کند و با یک آزمون مناسب با در نظر گرفتن موارد زیر، باید بررسی شود.

- برای وسایل دیجیتال خاص p_i می‌تواند برابر صفر باشد،
- برای ماجول توزین p_i می‌تواند برابر یک باشد،
- برای همه‌ی ماجول‌های دیگر (از جمله لودسل دیجیتال)، هنگامی که بیش از یک ماجول در محصول مورد نظر نقش دارند، این کسر نباید از $0/8$ بیشتر و از $0/3$ کمتر باشد،

راه حل قابل قبول (به توضیحات بیشتر بند ۴ مراجعه کنید)

برای ساختارهای مکانیکی مانند پل‌های توزین، وسایل انتقال بار و عناصر اتصال دهنده‌ی الکتریکی یا مکانیکی که از روی شواهد مطابق روال مهندسی صحیح طراحی و ساخته شده اند ممکن است بدون هیچ آزمونی کسر کلی $p_i = 0/5$ به کار برده شود، برای مثال وقتی که اهرم‌ها از مواد یکسان ساخته شده و زنجیره-ی اهرم‌ها دارای دو سطح تقارن (طولی و عرضی) هستند یا ویژگی‌های پایداری عناصر اتصال دهنده الکتریکی مناسب سیگنال انتقال یافته مثل خروجی لودسل، امپدانس و غیره باشد.

برای دستگاه‌های دربرگیرنده ماجول‌های معمولی (به بند ۱-۲-۲ مراجعه کنید) کسر p_1 می‌تواند مقادیر ارائه شده در جدول ۷ را داشته باشد. در جدول ۷ شیوه‌ی مختلف تحت تأثیر قرار گرفتن ماجول‌ها وابسته به معیارهای عملکرد مختلف در نظر گرفته شده است.

جدول ۷- معیارهای عملکرد ماجولها

معیارهای عملکرد	لودسل	نشانهگر الکتریکی	عناصر انتقال دهنده و غیره
اثر ترکیبی*	۰/۷	۰/۵	۰/۵
اثر دما بر نشان دهی بدون بار	۰/۷	۰/۵	۰/۵
تغییرات منبع تغذیه	—	۱	—
اثر خزش	۱	—	—
گرمای مرطوب	۰/۷**	۰/۵	۰/۵
پایداری پهنه	—	۱	—

* اثر ترکیبی عبارتند از: غیر خطی بودن، پس ماند، اثر دما بر پهنه، تکرار پذیری و غیره. پس از طی زمان گرم شدن که سازنده مشخص کرده، کسر خطای اثر ترکیبی برای ماجول به کار برده می شود.

** مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ برای لودسل‌های آزمون شده برای SH معتبر است ($P_{LC}=0.07$) علامت (—) به معنای کاربرد نداشتن است.

۵-۱۰-۲-۲ آزمون‌ها

تا جایی که عملی باشد آزمون‌های یکسان برای آزمون‌های دستگاه‌های کامل باید اجرا شود. آزمون‌های عملی برای نشان دهنده‌ها و وسایل آنالوگ پردازش داده‌ها در پیوست ت، ارائه شده است، آزمون‌های عملی برای وسایل دیجیتال پردازش داده‌ها، ترمینال‌ها و نشانگر دیجیتال در پیوست پ ارائه شده است، آزمون‌های عملی برای ماجول‌های توزین در پیوست ث ارائه شده است.

ماجول‌های دیجیتال خالص نیاز است که برای دماهای استاتیک (ب-۲-۱)، رطوبت (ب-۲-۲) و پایداری پهنه (ب-۴) آزمون شوند. اگر انطباق با استانداردهای مربوط IEC حداقل در سطحی که در این استاندارد الزام شده، طور دیگری محقق شده باشد، اجرای آزمون اختلال (ب-۳) لازم نیست.

برای ماجول‌هایی که با نرم افزار کنترل می‌شوند الزامات اضافی در بند ۵-۵ و پیوست ج کاربرد دارد.

۵-۱۰-۳-۲ سازگاری

سازنده باید سازگاری ماجول‌ها را محقق ساخته و اظهار نماید. برای نشان دهنده‌ها و لودسل‌ها، سازگاری مطابق پیوست ج باید انجام شود.

برای ماجول‌های با خروجی دیجیتال سازگاری شامل ارتباطات صحیح و انتقال داده‌ها از طریق واسط (ها) دیجیتالی است، به پیوست ج-۵ مراجعه شود.

۵-۱۰-۴-۲ استفاده از گواهی‌های OIML

اگر گواهی‌های جداگانه‌ی OIML وجود داشته باشد و در صورتی که الزامات ۵-۱۰-۲-۱، ۵-۱۰-۲-۲، ۵-۱۰-۲-۳ برآورده شده باشند، موارد زیر را می‌توان بدون تکرار آزمون به کار برد:

- لودسل‌های SH یا CH آزمون شده (ولی نه لودسل‌های که با NH علامت‌گذاری شده‌اند)
- نشان دهنده‌ها و وسیله‌های آنالوگ پردازش داده‌ها که به طور جداگانه مطابق پیوست پ آزمون شده‌اند
- وسایل دیجیتال پردازش داده‌ها، ترمینال‌ها و نمایشگر دیجیتال که به طور جداگانه مطابق پیوست ت آزمون شده‌اند
- ماجول‌های توزین که به طور مجزا مطابق پیوست ت آزمون شده‌اند.
- ماجول‌های دیگر (اگر استاندارد OIML مربوط وجود دارد).

گواهی OIML باید حاوی همه‌ی اطلاعات مربوطی باشد که در پیوست ج الزام شده است. گواهی OIML برای ماجول‌ها باید به وضوح از گواهی‌های OIML برای دستگاه‌های کامل قابل تمیز باشد.

در صورتی که مقام مسئول مثلاً برای اجرای آزمون‌هایی که انجام نشده‌اند مانند کج کردن ضروری بدانند یک دستگاه کامل نماینده باید ارائه شود.

۵-۱۰-۳ وسایل جانبی

لازم است که وسایل خارجی دریافت کننده فقط یک بار در حالی که به یک دستگاه توزین وصل می‌شود و می‌تواند به عنوان مناسب برای اتصال به هر دستگاه توزین بررسی شده‌ای که دارای واسط مناسب و محافظ است، اعلان شود.

لازم نیست که برای وسایل دیجیتال خالص آزمون دماهای استاتیک (الف-۵-۳)، رطوبت (ب-۲) و پایداری پهنه انجام شود. اگر انطباق با استاندارد‌های مربوطه IEC حداقل در سطحی که در این استاندارد الزام شده طور دیگری محقق شده باشد، اجرای آزمون‌های اختلال (ب-۳) لازم نیست

۵-۱۰-۴ آزمون دستگاه‌ها یا ماجول‌های هم خانواده

هرگاه خانواده‌ای از دستگاه‌ها یا ماجول‌ها از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مختلف برای امتحان نوع عرضه شوند، ضوابط زیر برای انتخاب دستگاه مورد آزمون (EUT) به کار برده می‌شود. برای نشان دهنده‌ها همچنین به پیوست پ-۲ مراجعه کنید.

۵-۱۰-۴-۱ انتخاب EUT ها

انتخاب EUT هایی که باید آزمون شوند باید چنان باشد که تعداد آنها حداقل باشد ولی به هر حال برای نمایندگی کفایت داشته باشند (به مثال در راه حل قابل قبول ۳-۱۰-۴-۶ مراجعه کنید).

تصویب حساس‌ترین EUT ها بر تصویب گونه‌های با ویژگی‌های پایین‌تر دلالت دارد. از این رو هنگامی که حق انتخاب وجود داشته باشد EUT های با ویژگی‌های اندازه شناختی بالا باید برای آزمون انتخاب شود.

۵-۱۰-۴-۲ گونه‌های که باید به عنوان هم‌خانواده آزمون شوند

برای هر خانواده، حداقل گونه‌ی با بالاترین زیننه‌ی بررسی (n) و گونه‌ی با کوچکترین زیننه‌ی بررسی e ، باید به عنوان EUT انتخاب شوند. ممکن است مطابق ۴-۱۰-۴-۶ EUT های بیشتری الزام شوند. اگر یک گونه هر دو ویژگی را داشته باشد یک EUT می‌تواند کافی باشد.

۵-۱۰-۴-۳ گونه‌هایی که بدون آزمون قابل قبولند

گونه‌هایی که غیر از EUT ها را می‌توان بدون آزمون در صورتی پذیرفت که یکی از مجموعه ضوابط زیر را برآورده کند (برای ویژگی‌های اندازه شناختی قابل مقایسه)
- ظرفیت‌ها، و بیشینه آنها، باید بین دو ظرفیت آزمون شده قرار داشته باشند. نسبت بین ظرفیت‌های آزمون شده نباید از ۱۰ بیشتر باشد یا،
- همه‌ی شرایط زیر الف-ب- و ت- برآورده شود.

$$\text{الف- } n \leq n_{\text{test}}$$

$$\text{ب- } e \geq e_{\text{test}}$$

$$\text{پ- } \text{Max} \leq \Delta \times \text{Max}_{\text{test}} \times \left(\frac{n_{\text{test}}}{n}\right)$$

یادآوری- Max_{test} ، n_{test} و e_{test} ویژگی‌های EUT است.

۵-۱۰-۴-۴ رده درستی

اگر یک EUT از یک خانواده به طور کامل برای یک رده درستی آزمون شده باشند برای EUT با رده پایین‌تر تنها آزمون‌های ناکامل اجرا می‌شود که تا حال پوشش داده نشده است.

۵-۱۰-۴-۵ خصیصه‌های دیگری که باید در نظر گرفته شوند

همه‌ی خصیصه‌ی اندازه شناختی مرتبط و وظیفه‌ها باید حداقل یک بار در یک EUT تا آن جا که عملی است و در تعداد امکان پذیری از همان EUT آزمون شود.

برای مثال، آزمون اثر دما بر نشاندهی بدون بار بر روی یک EUT و اثر ترکیبی (به جدول ۷ مراجعه کنید) بر روی EUT دیگر، قابل قبول نیست. گونه‌هایی از خصیصه‌های اندازه شناختی مرتبط و وظیفه‌ها مثل:

- محفظه‌های مختلف

- بارگیری‌های مختلف

- گستره‌ی دما و رطوبت مختلف

- وظیفه‌های مختلف دستگاه‌ها

- نشادهی مختلف و غیره

ممکن است مستلزم آزمون ناکامل اضافی در مورد آن عواملی باشند که بر آن خصیصه تأثیر می‌گذارند. این آزمون‌های اضافی ترجیحا بهتر است که بر روی همان EUT انجام شود ولی اگر این کار امکان پذیر نباشد، آزمون به مسئولیت مقام آزمون کننده می‌تواند بر روی EUT اضافی دیگر انجام شود.

۵-۱۰-۴-۶ جمع بندی ویژگی‌های اندازه‌شناختی مرتبط

EUT ها باید موارد زیر را در برداشته باشد:

- بالاترین تعداد زینه‌ی بررسی n_{Max}
- کمینه زینه‌ی بررسی e_{Min}
- کمینه سیگنال ورودی $\mu V/e$ (هنگامی که از لودسل‌های آنالوگ با کرنش سنج استفاده می‌شود)
- همه‌ی رده‌های درستی
- همه‌ی گستره‌های دما
- دستگاه‌های تک گستره‌ای، چند گستره‌ای یا چند زینه‌ای
- بزرگترین اندازه‌ی بارگیر، اگر اهمیت داشته باشد
- خصیصه‌های اندازه‌شناختی مرتبط (به بند ۴-۱۰-۴-۵ مراجعه کنید)
- بیشینه تعداد وظیفه‌های دستگاه
- بیشینه تعداد نشاندهی‌ها
- بیشینه تعداد وسایل جانبی وصل شده
- بیشینه تعداد وسایل دیجیتال به کار برده شده
- بیشینه تعداد واسط‌های آنالوگ و دیجیتال
- بارگیرهای متعدد، اگر به نشان دهنده قابل وصل باشند،

انواع مختلف منبع تغذیه (شبکه و/ یا باتری)

راه حل قابل قبول برای انتخاب EUT های یک خانواده :

جدول ۸- انتخاب EUT ها برای یک نوع از دستگاه توزین غیر خودکار با دو خانواده

EUT	n	d	e	بیشینه	گونه	
	۲۰۰۰۰	۰/۰۰۱ g	۰/۰۱ g	۲۰۰ g	۱/۱	خانواده ۱ رده‌درستی II گستره دما: ۱۰°C تا ۳۰°C
X	۴۰۰۰۰	۰/۰۰۱ g	۰/۰۱ g	۴۰۰ g	۱/۲	
	۴۰۰۰۰	۰/۰۵ g	۰/۰۵ g	۲۰۰۰ g	۱/۳	
X	۳۰۰۰	۰/۵ g	۰/۵ g	۱/۵ kg	۲/۱	خانواده ۲ رده‌درستی III گستره دما: ۴۰°C تا C -۱۰°
	۳۰۰۰	۱ g	۱ g	۳ kg	۲/۲	
	۲۵۰۰	۲ g	۲ g	۵ kg	۲/۳	
X	۳۰۰۰	۵ g	۵ g	۱۵ kg	۲/۴	
	۳۰۰۰	۲۰ g	۲۰ g	۶۰ kg	۲/۵	

یادآوری- این مثال فقط ظرفیت های و ویژگی های اندازه شناختی مختلف EUT ها را مطابق با ۵-۱۰-۴-۲ تا ۵-۱۰-۴-۴ در بر می گیرد. دیگر خصیصه های اندازه شناختی مرتبط مطابق با ۵-۱۰-۴-۵ باید همچنین در عمل در نظر گرفته شود و ممکن است به یک یا بیش از یک EUT های اضافی منجر شود.

ملاحظات در مورد انتخاب

• گونه های ۲/۱، ۱/۲، و ۲/۴ به عنوان تجهیزات مورد آزمون EUT انتخاب شده اند (که در آخرین ستون جدول ۸ با علامت × مشخص شده اند)

• گونه ی ۱/۱ نیازی نیست که آزمون شود چون e و d آن همانند گونه ی ۱/۲ است و فقط مقدار بیشینه ی آن به ۲۰۰g تقلیل یافته است (به بند ۴-۱۰-۴-۳ مراجعه کنید)

• گونه ی ۱/۲ دارای بهترین ویژگی های اندازه شناختی در خانواده ۱ است و باید کاملاً مطابق بند ۴-۱۰-۴-۲ آزمون شود.

• گونه ی ۱/۳ نیازی نیست که آزمون شود برای اینکه بیشینه پیش ۵ برابر بیشینه ی گونه ی ۱/۲ نیست (به بند ۵-۱۰-۴-۳ مراجعه کنید)

• گونه ی ۲/۱ دارای بهترین ویژگی های اندازه شناختی خانواده ۲ است، کوچکترین e و بزرگترین n. از این رو گونه ی ۲/۱ باید آزمون شود (به بند ۵-۱۰-۴-۴ مراجعه کنید). اجرای آزمون های اضافی برای رده III کفایت می کند و اجرای آزمون هایی که برای رده ی II و III یکسان اند و قبلاً بر روی گونه ۱/۲ اجرا شده، ضرورتی ندارد.

• گونه های ۲/۲ و ۲/۳ نیازی نیست که آزمون شوند چون مقدار بیشینه ی آنها بین گونه های آزمون شده ی ۲/۱ و ۲/۴ قرار دارد (به بند ۵-۱۰-۴-۳ مراجعه کنید) و ویژگی های اندازه شناختی آنها پایین تر از ویژگی های اندازه شناختی گونه های ۲/۱ و ۲/۴ است.

• گونه ی ۲/۴ باید آزمون شود چون نسبت گونه های ۲/۵ و ۲/۱ بزرگتر از ده است (به بند ۵-۱۰-۴-۳ مراجعه کنید) برای گونه ی ۲/۴ اجرای بعضی از آزمون های مهم اضافی مثل آزمون توزین، بار غیر متمرکز، روانی، تکرار ناپذیری و غیره کفایت می کند، معمولاً تکرار سایر آزمون ها ضروری نیست (برای مثال کج کردن، منبع تغذیه، رطوبت، ثبات بهینه، دوام، آزمون های اختلال) چون این آزمون ها قبلاً برای گونه های ۱/۲ و ۲/۱ اجرا شده است.

• گونه ی ۲/۵ نیازی نیست که آزمون شود چون بیشینه بیش از ۵ برابر بیشینه ی گونه ی ۲/۴ نیست (به بند ۵-۱۰-۴-۳ مراجعه کنید)

جدول ۹- خلاصه ای از ویژگی‌هایی که در گواهی OIML ارائه شده است.

خانواده ۲	خانواده ۱	
III	II	رده ی درستی
۵۰g تا ۶۰kg	۱g تا ۲۰۰۰g	بیشینه
۰/۵g تا ۱۰۰g	۰/۰۱g تا ۰/۲g	e
۰/۵g تا ۱۰۰g	۰/۰۰۱g تا ۰/۲g	d
≤ ۳۰۰۰	≤ ۴۰۰۰۰	n
٪۱۰۰ بیشینه	٪۱۰۰ بیشینه	گستره ی موازنه ی پارسنگ
٪۱۰۰ بیشینه	٪۱۰۰ بیشینه	گستره ی پارسنگ از پیش تعیین شده
-۱۰°C/۴۰°C	۱۰°C/۳۰°C	گستره ی دما

یادآوری- گواهی های جداگانه OIML باید یا شامل خانواده ی کامل مطابق جدول ۸ شامل هشت دستگاه در دو خانواده باشد یا به طور جایگزین شامل ویژگی های اندازه شناختی خانواده ها مطابق با جدول ۹ باشد. در حالت آخر، مقدار بیشینه می تواند تعدیل داده شود (در مقایسه ی تجهیزات مورد آزمون EUT در جدول ۸) در صورتی که دستگاه مشابه بوده و دارای همان زینه بررسی e باشد چنانچه شرایط جدول هنوز هم برآورده شود.

۶ الزامهای فنی برای دستگاههای با نشانگر خودکار یا نیم خودکار

الزامهای زیر به طراحی و ساخت دستگاه ها مربوط بوده و به منظور تضمین ارائه نتایج توزین صحیح و بدون ابهام و نشاندهی اصلی دیگر در شرایط عادی استفاده و ضبط ریست صحیح توسط کاربران غیر ماهر است. این الزامات به منظور تجویز راه حل ها نبوده بلکه بهره برداری مناسب از دستگاه را تعریف می کند.

برخی از این راه حل ها پس از مدت ها آزمایش مورد قبول واقع شده اند و با عبارت ((راه حل قابل قبول)) مشخص شده اند هر چند پذیرفتن آنها ضروری نیست ولی برای مطابقت با الزام های ظوابط کاربردی در نظر گرفته شده اند.

۱-۶ الزام های کلی ساختمان

۱-۱-۶ قابلیت مناسب بودن

۱-۱-۱-۶ مناسب بودن برای کاربرد

دستگاه باید طوری طراحی شود که برای مقصود مورد نظر مناسب باشد.

یادآوری- «مقصود مورد نظر» شامل جنبه هایی مانند طبیعت و نیاز های کاربرد و محیط است. هر جا که نیاز باشد «مقصود مورد نظر» محدود شود، علامت گذاری برای اظهار این محدودیت می تواند برابر مقررات ملی الزامی شود.

۲-۱-۱-۶ مناسب بودن برای استفاده

دستگاه باید به حدی محکم و دقیق ساخته شود تا حفظ کیفیت های اندازه شناختی آن در یک دوره ی استفاده، تضمین شود.

الف- در قیاس با روش های تأمین امنیت سنتی، وضعیت قانونی دستگاه باید برای کاربر یا هر شخص دیگری که برای خود دستگاه مسئول است، قابل شناسایی باشد.

اقدامات فنی تأمین امنیت باید شاهد بر هر دست یازی را تا بررسی بعدی یا بازرسی رسمی همسنگ، فراهم کند.

راه حل قابل قبول

یک کنترل رخداد یعنی یک کنترل غیر قابل ریست که هر بار با وارد شدن به یک نوع بهره برداری حفاظت شده و یک یا چند تغییر که در مورد پارامتر های خاص وسیله انجام شده شماره آن افزایش می یابد. شماره مرجع کنترل در زمان بررسی (اولیه یا بعدی) ثابت بوده و امنیت آن با وسیله سخت افزاری یا نرم افزاری در دستگاه اصلاح شده، تأمین می شود. برای مقایسه ی شماره ی فعلی کنترل با شماره ی مرجع توصیف شده در دستورالعمل و گواهی و گزارش آزمون OIML می توان مراجعه کرد.

یادآوری- اصطلاح «غیر قابل ریست» به معنای آن است که اگر کنترل به بالاترین عدد رسید بدون دخالت یک شخص مجاز دوباره از صفر شمارش نمی کند.

ب- پارامتر های خاص وسیله و شماره مرجع باید در برابر تغییرات غیر عمدی و تصادفی حفاظت شوند. برای این داده ها الزامات نرم افزاری ۶-۵-۲-۲ باید تا جایی که عملی است، برآورده شود.

راه حل فنی قابل قبول

پارامتر خاص وسیله را بایستی فقط اشخاص مجاز و با پین کد خاص بتوانند تغییر بدهند. شماره سریال (یا دیگر شماره های شناسایی) دستگاه همانطور که بر روی صفحه ی مشخصات دستگاه قید شده اند بایستی مضافاً در حافظه هم نگهداری شوند چنانکه اجزاء الکترونیکی یا زیر مجموعه های با وسیله ی حافظه دار در برابر تعویض امنیت نداشته باشند. این داده ها بایستی با امضاء تأمین امنیت شود. (حداقل دو بایت، چک سام ۱۶-CRC با پلی نومیال مخفی) که این روش امنیت کافی محسوب می شود. شماره ی مرجع و شماره سریال (یا دیگر شماره های شناسایی) بایستی پس از فرمان دستی نمایش داده شده و با همین داده ها که بر روی صفحه ی مشخصات (یا بخش های دیگر دستگاه که مناسب باشند) قید شده اند، مقایسه شود.

پ- دستگاهی که در آن روش نرم افزاری تأمین امنیت استفاده می شود باید دارای امکانات کافی باشد تا شخص یا نهاد مجاز بتواند شماره مرجع را بر صفحه مشخصات یا نزدیک آن قید کند.

یادآوری- یک تفاوت بین شماره ی مرجع نشان داده شده (مطابق با یک) و شماره مرجع تأمین امنیت شده بر روی دستگاه، دست یازی به دستگاه را نشان می دهد. عواقب با نظر قوانین ملی است (برای مثال این که دستگاه نباید دیگر برای مقاصد که به طور قانونی کنترل می شوند به کار گرفته شوند).

راه حل فنی قابل قبول

کنترل (سخت افزاری) قابل تنظیم که به طور ثابت بر روی دستگاه نصب شده و می تواند پس از تنظیم شدن به شمارش فعلی در زمان بررسی (اولیه یا ثانویه) تأمین امنیت شود.

۶-۱-۲-۵ تنظیم

یک دستگاه ممکن است به یک وسیله ی تنظیم پهنه‌ی خودکار یا نیم خودکار مجهز باشد این وسیله باید داخل دستگاه جا داده شده باشد. تأثیر بیرونی بر این وسیله یا دسترسی به آن پس از تأمین امنیت باید عملاً غیر ممکن باشد.

۶-۱-۲-۶ جبران گرانش

یک دستگاه حساس به گرانش ممکن است مجهز به وسیله‌ی جبران کننده‌ی اثرهای ناشی از تغییرات گرانش باشد تأثیر بیرونی بر این وسیله یا دسترسی به آن پس از تأمین امنیت باید عملاً غیر ممکن باشد.

۶-۲ نشاندهی نتایج توزین

۶-۲-۱ کیفیت خواندن

خواندن نشاندهی اصلی (به ۱-۳-۱-۲-۲ مراجعه کنید) در شرایط عادی استفاده باید آسان و بدون ابهام باشد.

- نادرستی کل خواندن یک وسیله ی با نشاندهی آنالوگ نباید از ۰/۲۵ بیشتر باشد.
- ارقام و یکاها و عناوینی که نشاندهی اصلی را تشکیل می دهند باید اندازه شکل و وضوحی داشته باشند که خواندن آن آسان باشد.

درجه بندی‌ها، عدد گذاری‌ها و نحوه چاپ آنها باید خواندن رقم هایی را که نتیجه آزمون را تشکیل می دهند با کنار هم گذاری ساده، میسر کند.

۶-۲-۲ شکل نشاندهی

۶-۲-۲-۱ نتایج توزین و در صورت عملی بودن قیمت واحد و قیمت پرداختی باید شامل اسامی یا نمادهای یک‌گانه‌ی باشند که بر حسب آن بیان می شوند. برای هر نشاندهی وزن فقط می‌توان از یک یکای جرم استفاده شود.

زینه‌ی نتایج توزین باید به شکل ۵×10^k یا ۲×10^k ، ۸×10^k در نمادهایی باشد که نتیجه‌ی توزین بر حسب آن بیان می شود. k یک عدد صحیح مثبت، منفی یا صفر است.

همه‌ی وسایل نشاندهی با چاپ و توزین پارسنگ هر دستگاه باید در هر گستره‌ی توزین همان زینه‌ای را داشته باشد که برای هر بار معین، مشخص شده است.

۶-۲-۲-۲ یک نشاندهی دیجیتال باید حداقل یک رقم را در منتهی الیه سمت راست نمایش دهد.

هرگاه زینه به طور خودکار تغییر کند علامت اعشاری باید مکان خود را در نمایش حفظ نماید.

مقدار اعشاری باید با علامت اعشاری (نقطه یا ویرگول) از عدد صحیح جدا شده باشد با نشاندهی‌ای که حداقل یک رقم در سمت چپ علامت اعشاری و بقیه ی رقم در سمت راست علامت اعشاری.

علامت اعشاری باید با ته ارقام هم راستا باشد (مثلاً 0.305 kg ولی نه 0.305 kg).

صفر را می توان با یک رقم صفر در منتهی الیه راست، بدون علامت اعشاری نشان داد.

یکای جرم باید چنان انتخاب شود که مقادیر وزن بیش یک صفر بی معنا در طرف راست نداشته باشد. برای مقادیر با علامت اعشاری، صفر بی معنا فقط در صورت رقم سوم بعد از علامت اعشاری مجاز است. برای دستگاه های چند زینه ای و دستگاه های چند گستره ای با تغییر اتوماتیک (گستره و زینه) این مقررات فقط برای کوچکترین گستره (جزئی) توزین، معتبر است.

مثال هایی برای یک دستگاه چند زینه ای یا یک دستگاه چند گستره ای با تغییر اتوماتیک.

مثال ۱- دستگاه چند زینه ای با تغییر اتوماتیک

نشانه‌ی مجاز				e_i	Max_i
xxx / ۰.۵ kg	xxx / ۰.۵ kg	xxx / ۰.۵۰ kg	xxx / ۰.۵۰ kg	$e_1 = ۵۰ \text{ g}$	$Max_1 = ۱۵۰ \text{ kg}$
xxx / ۱ kg	xxx / ۱۰ kg	xxx / ۱ kg	xxx / ۱۰۰ kg	$e_2 = ۱۰۰ \text{ g}$	$Max_2 = ۳۰۰ \text{ kg}$

مثال ۲- دستگاه چند گستره ای با تغییر اتوماتیک

نشانه‌ی مجاز	e_i	Max_i
xxxx / ۵ kg	$e_1 = ۵۰۰ \text{ g}$	$Max_1 = ۱۵۰۰ \text{ kg}$
xxx ۱ / ۰ kg	$e_2 = ۱۰۰۰ \text{ g}$	$Max_2 = ۳۰۰۰ \text{ kg}$

۳-۲-۶ حدود نشان دهی

بالاتر از $Max + ۹ e$ نباید نشان دهی شود.

برای دستگاه چند گستره ای این امر برای هر گستره ی توزین معتبر است. برای دستگاه های چند گستره ای با تعیین گستره ی اتوماتیک در هر صورت Max برابر بالاترین گستره توزین است و بالاتر از $Max_i = n \times e_i$ برای گستره (های) توزین کوچکتر نباید نشان دهی شود.

برای دستگاه های چند زینه ای بالاتر از $Max_i = n_i \times e_i$ برای گستره توزین جزئی، نباید نشان دهی شود.

نشانه‌ی کوچکتر از صفر (با علامت منفی) در صورتی امکان پذیر است که وسیله در حال بهره برداری بوده و پارسنگ از روی بارگیر برداشته شده باشد. نشانه‌ی یک مقدار منفی تا $-20d$ - حتی اگر وسیله پارسنگ در حال بهره‌برداری نباشد، امکان پذیر است مشروط بر آنکه نتوان این مقدار را انتقال داد، از آن چاپ گرفته یا برای محاسبه‌ی قیمت از آن استفاده کرد.

۶-۲-۴ وسیله نشانگر تقریبی

زینه‌ی یک وسیله نشانگر تقریبی باید از $Max/100$ بزرگتر باشد ولی از $20e$ کوچکتر باشد. این وسیله‌ی تقریبی یک نشانه‌ی ثانویه محسوب می‌شود.

۶-۲-۵ گسترش نشانه‌ی خودکار در یک دستگاه با نشانگر نیم خودکار

بازه‌ی گسترش گستره‌ی نشانه‌ی خودکار نباید از مقدار ظرفیت نشانه‌ی خودکار بیشتر شود.

راه حل قابل قبول

الف- زینه‌ی گسترش گستره‌ی نشانه‌ی خودکار بایستی با (زینه‌ی) ظرفیت نشانه‌ی خودکار برابر باشد (دستگاه‌های کمپراتور از این ضابطه مستثنی هستند)

ب- وسیله‌ی گسترش با وزنه‌های لغزنده‌ی قابل دسترسی مشمول الزامات بند ۷-۲-۲ می‌باشند.

پ- برای وسیله‌ی گسترش با وزنه لغزنده یا مکانیزم وزنه اندازه‌ی محفظه بندی شده هر گسترش باید تغییرات کافی در عدد دهی ایجاد کند. امکان مهر و موم محفظه یا حفره تنظیم جرم‌ها یا وزنه‌ها باید وجود داشته باشد.

۶-۳ وسیله‌ی نشانگر آنالوگ

علاوه بر الزام‌های بند‌های ۵-۲-۱ تا ۵-۲-۴، الزام‌های زیر هم کاربرد دارد.

۶-۳-۱ نشانه‌های زینه، طول و پهنا

زینه‌ها باید طوری طراحی و عدد گذاری شوند که خواندن نتیجه‌ی توزین، آسان و بدون ابهام باشد.


راه حل قابل قبول

الف- شکل نشانه‌های زینه

نشانه‌های زینه بایستی خط‌هایی با ضخامت یکسان باشد ضخامت این خط‌ها بدون آنکه از 0.2 mm کمتر شود بایستی مقدار ثابتی بین $\frac{1}{10}$ تا $\frac{1}{4}$ زینه‌ها باشد. طول کوتاه‌ترین نشانه‌ی زینه بایستی حداقل برابر فاصله زینه باشد.

ب- آرایش نشانه‌های زینه

آرایش نشانه‌های زینه بایستی مطابق یکی از طرح‌های شکل ۶ باشد (کشیدن خطی که انتهای نشانه‌های زینه را به هم وصل کند، اختیاری است)

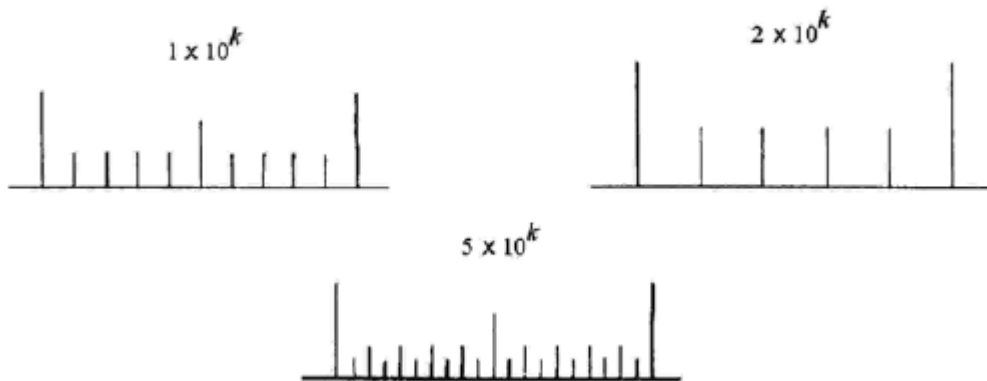

شکل ۶- مثال هایی از کاربرد زینه های خط قائم

پ- عدد گذاری

اگر به جای زینه بندی، عدد گذاری شود عدد گذاری بایستی:

- ثابت بوده
- به شکل ۱×۱۰^k ، ۲×۱۰^k ، ۵×۱۰^k در یکاها باشد (k عددی صحیح مثبت یا منفی یا برابر صفر باشد)
- از ۲۵ برابر زینه‌ی دستگاه بزرگ تر نباشد

اگر زینه بندی روی پرده تابانده می شود، حداقل نشانه‌ی زینه‌ی عدد دار بهتر است به طور کامل در محل تابش ظاهر شود.

ارتفاع عددها (واقعی یا ظاهری) بر حسب میلی متر بایستی کمتر از سه برابر فاصله‌ی قرائت بر حسب متر نباشد، فاصله قرائت نباید کمتر از دو متر باشد.

ارتفاع باید با طول علامت زینه ای که مربوط به آن است، تناسب داشته باشد.

پهنای عدد، که موازی با پایه زینه اندازه گیری شده باید از فاصله ی بین دو علامت زینه ی عددی پشت سر هم کمتر باشد.

ت) جزء نشاندهی

پهنای عقربه‌ی جزء نمایشگر بهتر است تقریباً برابر پهنای علامت زینه بوده و طولی داشته باشد که نوک حداقل سطحی در تراز میانه‌ی کوچکترین علامت باشد.

فاصله بین زینه و عقربه بهتر است حداقل برابر فاصله بین زینه‌ها باشد ولی از ۲ mm بزرگتر نباشد.

۶-۳-۲ فاصله گذاری زینه

حداقل مقدار فاصله گذاری زینه i_0 برابر است با:

• در یک دستگاه رده ی I یا II

۱mm برای وسیله های نشانگر

۰/۲۵mm برای وسیله های نشانگر تکمیلی. در این حالت i_0 جابه جایی نسبی بین جزء نمایشگر و زینه ی تصویری است که متناظر با زینه ی بررسی دستگاه است.

• در یک دستگاه رده ی III یا IIII

۱/۲۵mm برای وسیله های نشانگر ساعتی

۱/۷۵mm برای وسایل نشانگر تصویر اپتیکی (میکروفیلمی)

راه حل قابل قبول

فاصله گذاری زینه i (حقیقی یا مجازی) بر حسب میلی متر متغیر بوده حداقل برابر باشد.

$$(L + 0.5) i_0$$

که در این رابطه:

i_0 = حداقل فاصله گذاری زینه بر حسب میلی متر

L = حداقل فاصله ی خواندن بر حسب میلی متر، حداقل $L=0.5$ mm است.

بزرگترین فاصله گذاری زینه بهتر است از ۱/۲ کوچکترین فاصله ی همان زینه بزرگتر نباشد.

۶-۳-۳ حدود نشاندهی

در حالی که موانع باید از حرکت جزء نمایشگر جلوگیری کند ولی باید سیر آن را به پایین صفر و بالای ظرفیت نشان دهی خودکار را میسر کند. این الزام شامل دستگاه های ساعتی چند دوره ای نمی شود.

راه حل قابل قبول

موانع ای که حرکت جزء نمایشگر را محدود می کند بهتر است سیری در ناحیه ای به اندازه ی ۴ برابر فاصله گذاری زینه در پایین صفر و بالای ظرفیت نشان دهی خودکار سیر کند. (این ناحیه روی نمودار بادبزی و یا نشانگر ساعتی با عقربه ی یک دور زینه بندی نشده اند. این نواحی را نواحی خالی می نامند)

۶-۳-۴ میرائی

میرائی نوسانات جزء نشانگر یا درجه ی متحرک باید برای مقدار کمی پایین تر از نقطه ی "میرائی بحرانی" تنظیم شود، عوامل تأثیر گذار هر چه باشد.

راه حل قابل قبول

بهتر است میرائی پس از سه، چهار یا پنج نیم دور نوسان به نشاندهی پایدار برسد.

عناصر میرائی هیدرولیکی که به تغییرات دما حساس‌اند بهتر است به یک وسیله‌ی تنظیم خودکار، یا یک وسیله‌ی تنظیم دستی‌ای مجهز باشند که دسترسی به آن آسان باشد.

دستگاه‌های قابل حمل وقتی 45° شیب می‌گیرند بهتر است بیرون ریختن سیال عناصر میرائی هیدرولیکی امکان‌پذیر نباشد.

۴-۶ وسایل نشانگر دیجیتالی

علاوه بر الزام‌های بند‌های ۵-۲ تا ۵-۵، الزام‌های زیر هم اعمال می‌شوند.

۴-۶-۱ تغییر نشان‌دهی

بعد از تغییر بار، نشاندهی قبلی نباید بیش از یک ثانیه برقرار باشد.

۴-۶-۲ موازنه‌ی پایدار

نشاندهی‌ای به عنوان نشاندهی پایدار تعریف می‌شود که به قدر کفایت به مقدار وزن نهائی نزدیک باشد. در صورتی موازنه‌ی پایدار بدست آمده که:

- در مورد چاپ‌گیری و/یا ذخیره‌ی داده‌ها، مقدار وزن چاپ یا ذخیره شده بیش از e از مقدار وزن نهائی تفاوت نداشته باشد (یعنی دو مقدار نزدیک به هم، مجاز است)، یا

- در مورد عملیات صفر یا پارسنگ، عملیات صحیح وسیله مطابق ۴-۵-۵، ۴-۵-۶، ۴-۵-۷ و ۴-۵-۸ در ظرف الزامات درستی به دست آمده باشد.

طی اختلال مداوم یا موقت موازنه، دستگاه نباید داده‌ها را چاپ یا ذخیره کرده یا صفر یا پار سنگ کند.

۴-۶-۳ وسایل نشانگر با نشاندهی گسترش یافته

از وسیله‌ی گسترش نشاندهی نباید در دستگاهی با زینه‌ی متمایز به کار برده شود.

اگر دستگاهی به وسیله‌ی نشانگر با نشاندهی گسترش یافته مجهز باشد، نمایش نشاندهی با زینه‌ی کوچکتر از e باید فقط در موارد زیر امکان‌پذیر باشد:

- حین فشردن یک کلید

- مدتی پس از فرمان دستی که نباید از ۵ ثانیه بیشتر شود.

در هر صورت هنگامی از وسیله‌ی با نشاندهی گسترش یافته بهره‌برداری می‌شود، چاپ‌گیری نباید امکان‌پذیر باشد.

۴-۶-۴ استفاده چند گانه از وسیله‌ی نشاندهی

نشاندهی‌هایی به غیر از نشان‌دهی‌های اولیه را می‌توان در صورتی در همان وسیله‌ی نشاندهی، چاپ گرفت یا نمایش داد که:

- هیچکدام از نشاندهی‌های اضافه شده به ابهام در مورد نشاندهی اولیه نیانجامد،

- کمیت ها، به غیر از مقادیر وزن با یکای اندازه‌گیری مربوط یا نماد آن یا علامت ویژه یا عنوان معرفی شود،
- مقادیر وزنی که نتایج توزین نیستند (۲-۵-۲ و ۳-۲-۵-۲) باید به روشنی مشخص باشند در غیر این صورت به طور موقت و با فرمان دستی نمایش داده شده و نباید چاپ گرفته شوند.

اگر حالت توزین غیرفعال شده باشد و غیر فعال بودن واضح و بدون ابهام باشد، هیچ محدودیتی اعمال نمی‌شود (همچنین برای مشتریان در مورد دستگاه‌های مخصوص فروش مستقیم)

۵-۴-۶ وسیله‌ی چاپگر

چاپ‌گیری باید برای کاربرد مورد نظر واضح و با دوام باشد. بلندی ارقام چاپ شده باید حداقل ۲mm باشد. اگر چاپ‌گیری نامه یا نماد یکای اندازه‌گیری باید در سمت راست یا در بالای ستون مقادیر نوشته شود. در زمان پایدار نبودن موازنه باید از چاپ‌گیری امکان پذیر نباشد.

۶-۴-۶ وسایل ذخیره اطلاعات

از ذخیره‌ی نشاندهی‌های اولیه برای نشاندهی بعدی، انتقال داده‌ها، جمع زدن و غیره هنگامی که موازنه پایدار نیست باید امکان پذیر نباشد.

۵-۶ وسایل صفر کن و صفر یاب

یک دستگاه ممکن است یک یا چند وسیله‌ی صفر کن داشته باشد ولی نباید بیش از یک وسیله‌ی صفریاب داشته باشد.

۱-۵-۶ بیشینه اثر

نتیجه‌ی هیچکدام از وسیله‌های صفر کن نباید بیشینه‌ی ظرفیت توزین دستگاه را تغییر دهد.

نتیجه‌ی کل وسایل صفر کن و صفر یاب نباید از چهار درصد و نتیجه‌ی کل وسیله‌ی صفر کن اولیه از بیست درصد بیشینه ظرفیت، بیشتر شود. این امر برای دستگاه رده‌ی III کاربرد ندارد، مگر آنکه از آن در داد و ستد تجاری استفاده شود.

یک گستره‌ی وسیع‌تر برای وسیله‌ی صفر کن اولیه در صورتی امکان پذیر است که دستگاه در انطباق با ۴-۵، ۴-۶، ۴-۸ و ۴-۹ هر باری را در گستره‌ی مشخص شده، صفر کند.

۲-۵-۶ درستی

بعد از صفر کردن، اثر انحراف از صفر بر نتیجه‌ی توزین نباید از $e \pm 0.25$ بیشتر شود.

۳-۵-۶ دستگاه‌های چند گستره‌ای

اگر هنگام قرار داشتن بار بر روی دستگاه، تغییر گستره‌ی توزین به گستره‌ی بالاتر امکان پذیر باشد، صفر کردن در هر گستره‌ی توزین باید در گستره‌ی توزین بالاتر نیز مؤثر باشد.

۶-۵-۴ کنترل وسیله‌ی صفر کن

هر دستگاه - به استثنای دستگاه مطابق ۶-۱۳ و ۶-۱۴ - خواه به وسیله‌ی صفر کن مجهز باشد یا نباشد، می‌تواند به وسیله‌ی صفر کن نیم‌خودکار و وسیله‌ی موازنه‌ی پارسنگ نیم‌خودکار مجهز باشد که با یک کلید، عمل کند.

اگر یک دستگاه به وسیله‌ی صفر کن و وسیله‌ی توزین پارسنگ مجهز باشد کنترل کننده‌ی وسیله صفرکن باید از کنترل کننده‌ی و وسیله‌ی توزین پارسنگ، مجزا باشد.

یک وسیله‌ی صفر کن نیم‌خودکار باید فقط هنگامی انجام وظیفه کند که:

- دستگاه در حالت موازنه‌ی پایدار باشد و

- وسیله‌ی هم‌ی عملیات پارسنگ قبلی را حذف کرده باشد.

۶-۵-۵ وسایل نشانگر صفر در دستگاهی با نشاندهی دیجیتال

یک دستگاه با نشاندهی دیجیتال باید دارای وسیله‌ای باشد که در صورت کوچک‌تر بودن انحراف صفر از $\pm 0.25e$ علامت خاصی را نمایش دهد. این وسیله می‌تواند هنگامی که پس از عملیات پارسنگ، صفر نشان داده می‌شود، هم کار کند.

وجود این وسیله در یک دستگاه مجهز به صفر یاب در صورتی اجباری نیست که آهنگ صفر یابی از (ثانیه/ d) 0.25 بیشتر نباشد.

۶-۵-۶ وسیله‌ی صفر کن خودکار

یک وسیله‌ی صفر کن باید فقط هنگامی عمل کند که:

• موازنه پایدار است و

• نشاندهی حداقل ۵ ثانیه در زیر صفر پایدار مانده باشد.

۶-۵-۷ وسیله‌ی صفر یاب

یک وسیله‌ی صفر یاب باید فقط وقتی عمل کند که:

• نشاندهی صفر یا یک مقدار خالص منفی معادل صفر ناخالص باشد.

• موازنه پایدار باشد

• تصحیح‌ها بیشتر از (ثانیه/ d) 0.5 نباشد.

هنگامی که پس از عملیات پارسنگ صفر نمایش داده می‌شود، وسیله‌ی صفر یاب می‌تواند در گستره‌ای برابر چهار درصد پیشینه حول مقدار واقعی صفر، عمل کند.

۶-۶ وسایل پارسنگ

۶-۶-۱ الزام‌های کلی

وسيله‌ی پارسنگ باید با ضوابط مرتبط در بند های ۶-۱ تا ۶-۴ انطباق داشته باشد.

۶-۶-۲ زینه

زینه‌ی وسیله‌ی توزین پارسنگ باید با زینه‌ی دستگاه برای همان بار برابر باشد.

۶-۶-۳ درستی

یک وسیله‌ی پارسنگ باید صفر کردن نشاندهی را با درستی بهتر از موارد زیر میسر کند.

• $\pm 0.25e$ برای دستگاه‌های الکترونیکی و همه‌ی دستگاه‌ها با نشاندهی آنالوگ یا

• $\pm 0.5e$ برای دستگاه‌های مکانیکی با نشاندهی دیجیتال

در مورد دستگاه چند زینه ای e_i باید جایگزین e شود.

۶-۶-۴ گستره‌ی عملیات

یک وسیله‌ی پارسنگ باید طوری باشد که نتوان آن را در نتیجه‌ی پارسنگ صفر آن یا بالاتر از نتیجه بیشینه‌ی نشان داده شده آن، به کار برد.

۶-۶-۵ قابل رویت بودن عملیات

عملیات وسیله‌ی پارسنگ باید به طور قابل رویتی روی دستگاه نشان داده شود. در مورد دستگاه‌های با نشاندهی دیجیتال این کار باید با نشانه گذاری مقدار خالص نشاندهی شده با علامت ((NET)) انجام شود.

یادآوری ۱- NET را می توان به طور جایگزین به ((Net)) یا ((net)) نمایش داد.

یادآوری ۲- اگر دستگاهی به وسیله ای مجهز باشد که بتواند در حالی که پارسنگ در حال عملیات است به طور موقتی وزن ناخالص را نمایش دهد، در حالی که مقدار ناخالص نمایش داده می شود، ((NET)) باید حذف شود.

برای دستگاهی که دارای وسیله‌ی صفر کن نیم خودکار و وسیله‌ی موازنه‌ی پارسنگ نیم خودکاری است که با یک کلید عمل می کند، نیازی به این الزام نیست.

جایگزین کلمات خالص و پارسنگ به ترتیب به جای NET و T مجاز است

راه حل قابل قبول

استفاده از پارسنگ افزایشی مکانیکی بهتر است با نشاندهی مقدار پارسنگ یا با نمایش علامتی مثلاً حرف ((T)) بر روی دستگاه نشان داده شود.

۶-۶-۶ وسیله‌ی پارسنگ کاهشی

هرگاه با بکارگیری یک وسیله پارسنگ کاهشی نتوان گستره‌ی باقیمانده را مشخص کرد، وسیله‌ی باید از استفاده از دستگاه بالاتر از ظرفیت آن جلوگیری کند یا رسیدن به ظرفیت را نشان دهد.

۶-۶-۷ دستگاه های چند گستره ای

اگر هنگام قرار داشتن بار بر روی دستگاه چند گستره ای تغییر گستره ی توزین به گستره ی بالاتر امکان پذیر باشد پارسنگ کردن باید در هر گستره ی توزین بالاتر نیز مؤثر باشد، مقادیر وزن پارسنگ شده باید به زینه-ی واقعی گستره ی توزین فعلی که در حال عملیات است، گرد شود.

۶-۶-۸ وسیله ی پارسنگ نیم خودکار یا خودکار

این وسیله ها باید فقط وقتی که موازنه پایدار است، عمل کنند.

۶-۶-۹ وسیله های صفر کن و موازنه پارسنگ ترکیبی

اگر وسیله ی نیم خودکار صفر کن و وسیله ی نیم خودکار موازنه ی پارسنگ با یک کلید عمل کنند بندهای ۶-۵-۲ و ۶-۵-۵ معتبر است و در صورت مناسب بودن ۶-۵-۷ برای هر باری کاربرد دارد.

۶-۶-۱۰ عملیات پارسنگ متوالی

پارسنگ کردن مکرر به وسیله ی پارسنگ مجاز است.

چنانچه بیش از یک وسیله ی پارسنگ همزمان فعال باشد، مقادیر پارسنگ باید در نشاندگی یا چاپ گیری به وضوح نام گذاری شود.

۶-۶-۱۱ چاپ گرفتن از نتایج توزین

از مقادیر وزن ناخالص می توان بدون عنوان چاپ گرفت ولی برای عنوان فقط نماد "G" و "B" مجاز است.

اگر فقط از مقادیر وزن خالص بدون مقادیر ناخالص یا پارسنگ چاپ گرفته می شود مقادیر وزن خالص می-تواند بدون عنوان باشد ولی عنوان باید نماد "N" باشد. این الزام هرگاه که صفرکن نیم خودکار و موازنه پارسنگ با یک کلید کار کند هم صادق است.

نشانه گذاری مقادیر ناخالص، خالص یا پارسنگ بدست آمده در یک دستگاه چندگستره ای یا چند زینه ای با عنوانی خاص در ارتباط با گستره ی توزین (جزئی) لازم نیست.

اگر از مقادیر خالص همراه با مقادیر ناخالص و/یا پارسنگ چاپ گیری شود حداقل بایستی مقادیر خالص و پارسنگ را با نمادهای "N" و "T" مشخص کرد.

ولی به هر حال جایگزین کردن کلمات «ناخالص»، «خالص» و «پارسنگ» به جای نمادهای G، B، N، T مجاز است.

اگر از مقادیر وزن و مقادیر پارسنگی که با وسایل مختلف پارسنگ تعیین شده اند جداگانه چاپگیری می شود باید آنها را به طور مناسبی شناساند.

هرگاه از مقادیر ناخالص، خالص و پارسنگ با هم چاپ‌گیری شود، یکی از این مقادیر می‌تواند از دو تعیین واقعی جرم، محاسبه شود. در مورد دستگاه چند زینهای، از وزن محاسبه شده می‌توان با زینهای کوچکتر چاپ‌گیری شود.

چاپ‌گیری از مقدار وزن محاسبه شده باید به وضوح شناسانده شود. این شناسایی بهتر است با نماد "C" یا کلمه ی فارسی «محاسبه شده» و اضافه بر این در صورت کاربرد با نمادهایی که در بالا ذکر شده انجام شود.

۶-۶-۱۲ مثال هایی از نشاندهی‌های نتایج توزین

۶-۶-۱۲-۱ دستگاه با یک وسیله‌ی موازنه‌ی پارسنگ

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۱۵ kg، e= ۵g

مقدار نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg	دستگاه بارگذاری نشده
مقدار گرد شده و نمایش داده شده= ۲/۷۳۰ kg	بارگذاری با پارسنگ، مقدار داخلی= ۲/۷۲۸ kg
مقدار خالص نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg Net	پس از صدور فرمان موازنه کننده پارسنگ،
مقدار گرد شده و نمایش داده شده= ۱۱/۸۳۵ kg Net	بارگذاری با بار خالص، مقدار داخلی= ۱۱/۸۳۳ kg Net
مقدار ناخالص گرد شده و نمایش داده شده (در صورت امکان)= ۱۴/۵۶۰ kg	بار کل، مقدار داخلی= ۱۴/۵۶۱ kg

چاپ‌گیری‌های ممکن مطابق بند ۶-۶-۱۱

الف) (یا G) ۱۴/۵۶۰ kg B	۱۱/۸۳۵ kg N
ب) ۱۴/۵۶۰ kg	۱۱/۸۳۵ kg N
پ) ۱۱/۸۳۵ kg N	
ت) ۱۱/۸۳۵ kg	

۶-۶-۱۲-۲ دستگاه با وسیله‌ی توزین پارسنگ

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۱۵ kg، e= ۵g

مقدار نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg	دستگاه بارگذاری نشده
مقدار گرد شده و نمایش داده شده= ۲/۷۳۰ kg ^(۱)	بارگذاری با پارسنگ، مقدار داخلی= ۲/۷۲۸ kg
مقدار خالص نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg Net	پس از صدور فرمان موازنه کننده پارسنگ،
مقدار گرد شده و نمایش داده شده= ۱۱/۸۳۵ kg Net ^(۱)	بارگذاری با بار خالص، مقدار داخلی= ۱۱/۸۳۳ kg
مقدار ناخالص گرد شده و نمایش داده شده (در صورت امکان)= ۱۴/۵۶۰ kg	بار کل، مقدار داخلی= ۱۴/۵۶۱ kg

چاپ‌گیری‌های ممکن مطابق بند ۶-۶-۱۱ به قرار زیر است:

الف) (یا G) ۱۴/۵۶۰ kg B	۱۱/۸۳۵ kg N	۲/۷۳۰ kg T ^(۴)
ب) ۱۴/۵۶۰ kg	۱۱/۸۳۵ kg N	۲/۷۳۰ kg T ^(۴)
پ) ۱۱/۸۳۵ kg N	۲/۷۳۰ kg T	
ت) ۱۱/۸۳۵ kg N		
ث) ۱۱/۸۳۵ kg		

۶-۱۲-۳ دستگاه چند گستره‌ای با وسیله‌ی توزین پارسنگ

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۶۰ kg، e= ۱۰g، Max₂=۳۰۰ kg، e₂=۱۰۰ g

۰/۰۰۰ kg	مقدار نمایش در گستره ی توزین 1(WR1)=	دستگاه بارگذاری نشده
۵۳/۴۷۰ ^(۱) kg	مقدار گرد شده و نمایش داده شده=WR1	بارگذاری با پارسنگ، مقدار داخلی=۵۳/۴۶۶ kg
۰/۰۰۰ kg Net	مقدار خالص نمایش داده شده=WR1	پس از صدور فرمان پارسنگ
۲۱۲/۸۰۰ kg Net ^(۲)	مقدار خالص گرد شده و نمایش داده شده=WR2	بارگذاری با بار خالص، مقدار داخلی= ۲۱۲/۲۷۳kg
۵۳/۵۰۰ kg ^(۳)	مقدار توزین پارسنگ گرد شده=WR2	با تغییر اتوماتیک به گستره ی توزین ۲
		مقدار توزین پارسنگ باید برای e فعلی گستره توزین ۲ گرد شود.
	گرد شده و نمایش داده شده (در صورت امکان)	بار کل، مقدار داخلی=۲۶۶/۲۱۹ kg
۲۶۶/۲۰۰kg ^(۴)	مقدار ناخالص=WR2	

چاپ گیری های ممکن مطابق بند ۶-۱۱-۶

۵۳/۵۰۰kg T ^(۴)	۲۱۲/۸۰۰ kg N	۲۶۶/۲۰۰ kg B (یا G) الف
۵۳/۵۰۰kg T ^(۴)	۲۱۲/۸۰۰ kg N	۲۶۶/۲۰۰ kg ب
۵۳/۵۰۰kg T ^(۴)		۲۱۲/۸۰۰ kg N پ
		۲۱۲/۸۰۰ kg N ^(۲) ت
		۲۱۲/۸۰۰ kg ^(۲) ث

۶-۱۲-۴ دستگاه چند زینه‌ای با وسیله‌ی توزین پارسنگ

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۳/۶/۱۵ t، e= ۰/۵/۲/۱۰kg

۰/۰ kg	مقدار نمایش داده شده=	دستگاه بارگذاری نشده
۶۶۷۰/۰ kg ^(۱)	مقدار گرد شده و نمایش داده شده=	بارگذاری با پارسنگ، مقدار داخلی=۶۶۷۴ kg
۰/۰ kg Net	مقدار خالص نمایش داده شده=	پس از صدور فرمان توزین پارسنگ
۲۶۷۳/۵ kg Net ^(۱)	مقدار گرد شده و نمایش داده شده=	بارگذاری با بار خالص، مقدار داخلی= ۲۶۷۳/۷kg
۹۳۵۰/۰ kg ^(۲)	مقدار ناخالص گرد شده و نمایش داده شده (در صورت امکان)=	بارگذار کل، مقدار داخلی=۹۳۴۷/۷ kg

چاپ گیری های ممکن مطابق بند ۶-۱۱-۶

۶۶۷۰/۰kg T ^(۴)	۲۶۷۳/۵ kg N	۹۳۵۰/۰ kg B (یا G) الف
۶۶۷۰/۰kg T ^(۴)	۲۶۷۳/۵ kg N	۹۳۵۰/۰ kg ب
۶۶۷۰/۰kg T ^(۴)		۲۶۷۳/۵ kg N پ
		۲۶۷۳/۵ kg N ^(۲) ت
		۲۶۷۳/۵ kg ^(۲) ث

۶-۶-۱۲-۵ دستگاه چند زینه ای با وسیله ی پارسنگ از پیش تعیین شده

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۴/۱۰/۲۰ kg، e= ۲/۵/۱۰ g

دستگاه بارگذاری نشده مقدار نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg
 بارگذاری با بار ناخالص، مقدار داخلی= ۱۳/۳۷۶ kg مقدار ناخالص گرد شده و نمایش داده شده= ۱۳/۳۸۰ kg^(۱)
 ورودی مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده= ۳/۸۱۳kg مقدار نمایش داده شده طی وارد کردن= ۳/۸۱۳kg
 مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده که گرد شده و موقتاً
 نمایش داده شده= ۳/۸۱۴ kg PT

مقدار پارسنگ را می توان به بالا یا پایین گرد کرد

چون e = ۲g (یا ۳/۸۱۲kg PT)

محاسبه ی داخلی: ۱۳/۳۸۰ kg - ۳/۸۱۴kg = ۹/۵۶۶kg مقدار خالص گرد شده و نمایش داده شده= ۹/۵۶۵ kg Net^(۵)
 یا: ۱۳/۳۸۰ kg - ۳/۸۱۲kg = ۹/۵۶۸kg مقدار خالص گرد شده و نمایش داده شده= ۹/۵۷۰ kg Net^(۵)

چاپ گیری های ممکن برابر بندهای ۶-۶-۱۱ و ۶-۶-۳

الف) (یا G) ۱۳/۳۸۰ kg B
 ب) ۱۳/۳۸۰ kg
 پ) ۹/۵۶۵ kg N
 الف) ۳/۸۱۴ kg PT^(۴)
 ب) ۳/۸۱۴ kg PT^(۴)
 پ) ۳/۸۱۴ kg PT^(۴)
 یا:

الف) (یا G) ۱۳/۳۸۰ kg B
 ب) ۱۳/۳۸۰ kg
 پ) ۹/۵۷۰ kg N
 الف) ۳/۸۱۲ kg PT^(۴)
 ب) ۳/۸۱۲ kg PT^(۴)
 پ) ۳/۸۱۲ kg PT^(۴)

۶-۶-۱۲-۶ دستگاه چند زینه ای با مقدار وزن محاسبه شده

مشخصات دستگاه: رده ی III، Max=۲۰/۵۰/۱۵۰ kg، e= ۱۰/۲۰/۱۰۰ g

دستگاه بارگذاری نشده مقدار نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg
 توزین اول (مخزن خالی، وزن پارسنگ)= ۱۷/۷۲۶ kg مقدار نمایش داده شده= ۱۷/۷۳۰ kg
 دستگاه بارگذاری نشده مقدار نمایش داده شده= ۰/۰۰۰ kg
 توزین دوم (بار خالص، مقدار خالص)= ۱۲۶/۱۵ kg مقدار گرد شده و نمایش داده شده= ۱۲۶/۲۰۰ kg

چاپ گیری های ممکن برابر بندهای ۶-۶-۱۱

ناخالص: ۱۴۳/۹۳۰ kgc پارسنگ: ۱۷/۷۳۰ kg خالص: ۱۲۶/۲۰۰ kg

پا نوشت (مربوط به کل بند ۶-۶-۱۲):

^(۱) بیشینه ی خطای مجاز برای نتایج توزین ناخالص (۵-۵-۱)، پارسنگ (۵-۵-۳) و خالص (۵-۳-۳) کاربرد دارد به استثنای وزن های خالص محاسبه شده به علت پارسنگ از پیش تعیین شده (۵-۳-۳)
^(۴) در مورد دستگاه های چند زینه ای و چند گستره ای با تغییر اتوماتیک به گستره های توزین (جزئی)

بالا تر، بیش از یک صفر بی معنا، بسته به کوچکترین گستره ی توزین (جزئی) (۶-۲-۲) می توان نمایش داده شود.

^۳ در دستگاه های چند گستره ای، مقادیر پارسنگ باید به زینه ی فعلی گستره ی توزین که از آن بهره برداری می شود، گرد شود.

^۴ نتایج توزین نمایش داده شده و چاپ گرفته شده (ناخالص، توزین پارسنگ خالص) باید به هر یک از زینه های گستره ی توزین فعلی که از آن بهره برداری می شود (۶-۶-۷، ۶-۷-۱) گرد شود، بدین ترتیب یک اختلاف یک e می تواند بین نتیجه ی توزین ناخالص و محاسبه ی مقادیر خالص و پارسنگ، وجود داشته باشد نتایج سازگار فقط برابر پاراگراف هفتم و هشتم از بند ۶-۶-۱۱ امکان پذیر است (به بند ۶-۶-۱۲ مراجعه کنید).

۶-۷ وسایل پارسنگ از پیش تعیین شده

۶-۷-۱ زینه

بدون در نظر گرفتن وارد کردن مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده به وسیله، زینه ی آن باید با زینه ی دستگاه برابر بوده یا به طور خودکار به آن گرد شود. در یک دستگاه چند گستره ای، مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده می تواند فقط از یک گستره ی توزین به دیگر گستره ی با زینه ی بررسی بزرگتر منتقل شود. ولی باید در این صورت به زینه ی گستره ی فعلی، گرد شود. برای دستگاه چند زینه ای مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده باید به کوچکترین زینه ی بررسی e_1 دستگاه گرد شده و بیشینه ی مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده نباید از Max1 بیشتر شود. چاپ گیری یا نمایش مقدار خالص حساب شده باید به کوچکترین زینه ی دستگاه برای همان مقدار خالص وزن، گرد شود.

۶-۷-۲ انواع بهره برداری

یک وسیله ی پارسنگ از پیش تعیین شده می تواند همرا با یک یا بیش از یکی از وسایل پارسنگ مورد بهره برداری قرار گیرد به شرطی که:

- بند ۵-۶-۱۰ رعایت شود

- بهره برداری از پارسنگ از پیش تعیین شده را نتوان تا وقتی که وسیله ی پارسنگی که پس از بهره برداری از پارسنگ از پیش تعیین شده به کار انداخته شده و هنوز هم از آن استفاده می شود، تغییر یا حذف کرد.

وسایل پارسنگ از پیش تعیین شده فقط در صورتی می تواند به طور خودکار عمل کند که مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده با باری که باید اندازه گیری شود به وضوح شناخته شده باشد (برای مثال شناسایی با بارکد کانتینر باری که باید توزین شود)

۶-۷-۳ نشاندهی بهره برداری

بهره برداری از وسیله ی پارسنگ از پیش تعیین شده باید به وضوح در دستگاه نشان داده شود. در مورد دستگاه با نشاندهی دیجیتال این الزام باید با نشانه گذاری مقدار خالص نشان داده شده با «NET»، «Net» یا «net» یا با کلمه ی فارسی «خالص» مشخص شود. اگر دستگاه به وسیله ای مجهز باشد که در هر حال بهره برداری از وسیله ی پارسنگ، نمایش موقت مقدار ناخالص را میسر کند نماد «NET» یا «خالص» باید در صورت نمایش ناخالصی، موقتاً حذف شود.

نشان دادن مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده باید حداقل به طور موقت امکان پذیر باشد.

بند ۶-۶-۱۱ به مناسبت، قابل اعمال است به شرطی که:

- اگر مقدار خالص محاسبه شده چاپ شود، حداقل مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده هم چاپ شود به استثنای دستگاه هایی که مشمول بند های ۶-۱۳، ۶-۱۴ یا ۶-۱۶ می باشند.
- مقادیر پارسنگ از پیش تعیین شده با نماد «PT» مشخص شده باشد. جایگزینی نماد «PT» با عبارت فارسی مجاز است.

یادآوری- بند ۶-۷-۳ همچنین برای وسیله ی صفرکن نیمه خودکار مرکب با وسیله موازنه ی پارسنگ نیمه خودکار که با یک کلید عمل می کند، کاربرد دارد..

۶-۸ قفل کردن وضعیت ها

۶-۸-۱ جلوگیری از توزین در خارج از وضعیت توزین

اگر دستگاهی یک یا چند وسیله ی قفل کن داشته باشد، این وسایل باید فقط دو وضعیت پایدار «قفل شده» و «توزین» داشته باشد و توزین فقط در وضعیت «توزین» امکان پذیر باشد.

دستگاه های رده ی I و II به استثنای آنهایی که مشمول بند های ۶-۱۳، ۶-۱۴ و ۶-۱۶ هستند ممکن است یک وضعیت «توزین مقدماتی» هم داشته باشند.

۶-۸-۲ نشاندهی وضعیت

وضعیت «قفل شده» و «توزین» باید به وضوح نشان داده شود.

۶-۹-۱ وسایل بررسی کمکی (جداشدنی یا ثابت)

۶-۹-۱-۱ وسایل با یک یا چند صفحه ی بار تعادل

مقدار اسمی وزنه هایی که برای موازنه ی یک بار معین روی صفحه ی بار تعادل قرار داده می شود به خود بار نباید از $\frac{1}{500}$ کوچکتر باشد (این نسبت باید قابل دیدن بوده و درست در بالای صفحه ی بار تعادل نشان داده شود).

مقدار وزنه هایی که برای موازنه باری برابر زینه بررسی لازم است باید مضرب صحیحی از $0.1g$ باشد.

۶-۹-۲ وسایل با زیننه‌ی عددی

زیننه‌ی وسیله‌ی بررسی کمکی باید برابر یا کمتر از $\frac{1}{5}$ زیننه بررسی‌ای باشد که برای آن در نظر گرفته شده است.

۶-۱۰ انتخاب گستره‌ی توزین در یک دستگاه چند گستره‌ای

گستره‌ی ای که فعلاً از آن بهره برداری می‌شود باید به وضوح نشان داده شود. انتخاب دستی گستره‌ی توزین به طریق زیر مجاز است:

- از گستره‌ی توزین کوچکتر به یک گستره‌ی توزین بزرگتر در هر مقدار بار،
- از گستره‌ی توزین بزرگتر به گستره‌ی توزین کوچکتر وقتی که بار روی بارگیر نباشد. نشاندهی عدد صفر یا یک مقدار خالص منفی معادل صفر ناخالص باشد، عملیات پارسنگ باید به طور خودکار حذف شود و صفر باید به طور خودکار در $\pm 0.25e_i$ تنظیم شود.

تغییر خودکار گستره‌ی توزین به طریق زیر مجاز است:

- از گستره‌ی توزین کوچکتر به گستره‌ی توزین بزرگتر بعدی، هنگامی که مقدار بار از بیشینه وزن ناخالص Max_i گستره‌ی در حال بهره برداری، بیشتر شود،
- فقط از یک گستره‌ی بزرگتر به کوچکترین گستره‌ی توزین هنگامی که باری روی بارگیر نباشد و نشاندهی صفر یا مقدار خالص منفی معادل صفر ناخالص باشد، عملیات پارسنگ به طور خودکار حذف شده و صفر باید به طور خودکار در $\pm 0.25e_1$ تنظیم شود.

۶-۱۱-۱۱ وسایل برای انتخاب (یا تعویض) بین بارگیرها/یا وسایل انتقال دهنده‌های بار متعدد و وسایل پارسنگ‌های متعدد

۶-۱۱-۱ جبران اثر بی باری

وسيله‌ی انتخاب باید جبران اثر نا برابر بی باری بارگیر ها/یا وسایل انتقال بار مختلف را در کاربرد، تضمین کند.

۶-۱۱-۲ صفر کردن

صفر کردن هر دستگاه با هر ترکیبی از بار سنج‌های متفاوت و بارگیری‌های مختلف باید بدون ابهام مطابق با ضابطه بند ۵-۵ امکان پذیر باشد.

۶-۱۱-۳ غیر ممکن شدن توزین

در حال استفاده از وسایل انتخاب، توزین نباید امکان پذیر باشد.

۶-۱۱-۴ شناسایی ترکیب‌های به کار گرفته شده

مربوط بودن هر نشاندهی به بارگیر مربوطه باید کاملاً قابل رؤیت باشد.

۶-۱۲ دستگاه های کمپراتور «مثبت و منفی»

به مقصود بررسی، یک دستگاه، کمپراتور «مثبت و منفی» یک دستگاه با نشاندهی نیم خودکار، محسوب می شود.

۶-۱۲-۱ تمایز بین ناحیه ی «مثبت» و «منفی»

در یک وسیله ی نشانگر آنالوگ ناحیه های واقع در دو طرف صفر باید با علامت های «+» و «-» از هم متمایز شوند.

در مورد وسیله ی نشانگر دیجیتال، با نوشته ای در نزدیکی وسیله ی نشانگر موارد زیر باید نشان داده شود.

- گستره ی $\pm u_m \dots$ ؛ یا

- گستره ی $u_m \dots + u_m \dots$

که u_m نماینده ی واحد اندازه گیری مطابق بند ۳-۱ است.

۶-۱۲-۲ شکل زینه

زینه ی دستگاه کمپراتور باید حداقل یک زینه ی $d=e$ در دو طرف صفر داشته باشد. مقدار متناظر باید در دو طرف زینه نشان داده شود.

۶-۱۳ دستگاه توزین داد و ستد عمومی برای فروش مستقیم به عموم

یادآوری - تفسیر «فروش مستقیم به عموم» به مراجع ذیصلاح مربوط است.

الزام های زیر، علاوه بر الزام های ۶-۱ تا ۶-۱۱ و ۶-۲۰، برای دستگاه های رده II، III، IIII ای که بیشینه ی ظرفیت آنها از صد کیلوگرم بیشتر نیست و برای فروش مستقیم به عموم مورد استفاده قرار می گیرند، کاربرد دارد.

۶-۱۳-۱ نشاندهی اولیه

در یک دستگاه مورد استفاده برای فروش مستقیم به عموم، نشاندهی اولیه عبارتند از نتیجه ی توزین، اطلاعات مربوط به وضعیت درست صفر، عملیات پارسنگ و پارسنگ از پیش تعیین شده.

۶-۱۳-۲ وسیله های صفر کن

دستگاهی که در فروش مستقیم به عموم مورد استفاده قرار می گیرد نباید به وسیله ی صفر کن غیر اتوماتیک مجهز باشد مگر اینکه فقط با یک ابزار راه اندازی شود.

۶-۱۳-۳ وسیله های پارسنگ

یک دستگاه مکانیکی مجهز به کفه ی وزن نباید به یک وسیله ی پارسنگ مجهز باشد. دستگاهی با یک صفحه ی بار می تواند به وسیله ی پارسنگ مجهز باشد در صورتی که عموم بتوانند:

- مورد استفاده قرار گرفتن آن

- و تغییر تنظیم آن را ببینند.

در هر زمان معین فقط از یک وسیله ی پارسنگ باید بهره برداری شود.

یادآوری- محدودیت در کاربرد در مورد دوم بند ۶-۱۳-۳-۲ گنجانده شده است.

دستگاه نباید به وسیله ای مجهز باشد که حین بهره برداری از وسیله ی پارسنگ یا پارسنگ از پیش تعیین شده بتواند مقدار ناخالص را فراخوانی کند.

۶-۱۳-۳-۱ وسیله های پارسنگ غیر خودکار

جا به جایی ۵mm از یک نقطه ی کنترل باید حداکثر معادل یک زینه ی بررسی باشد.

۶-۱۳-۳-۲ وسیله های پارسنگ نیم خودکار

یک دستگاه می تواند به وسیله ی پارسنگ نیم خودکار مجهز باشد چنانچه:

- عمل وسیله های پارسنگ موجب کاهش مقدار پارسنگ نشود

- اثر وسیله ی پارسنگ را فقط بتوان هنگامی حذف کرد که بار روی بارگیر نباشد. به علاوه، دستگاه باید حداقل با یکی از الزامات زیر انطباق داشته باشد

- مقدار پارسنگ به طور دائمی در نمایشگر جداگانه نشان داده شود.

- مقدار پارسنگ، هنگامی که بار روی بارگیر نباشد، با علامت «-» نشان داده شود

- بعد از نشان دادن پایدار نتیجه ی توزین خالص بزرگتر از صفر، چنانچه بار از روی بارگیر برداشته شود، وسیله پارسنگ به طور خودکار حذف شده و نتیجه صفر می شود.

۶-۱۳-۳-۳ وسیله ی پارسنگ خودکار

دستگاه نباید به وسیله ی پارسنگ خودکار مجهز باشد.

۶-۱۳-۴ وسیله ی پارسنگ از پیش تعیین شده

یک وسیله ی پارسنگ از پیش تعیین شده هنگامی می توان تدارک دیده شود که یک نشاندهی اولیه در نمایشگری جداگانه، که کاملاً از نمایش وزن متمایز است، پارسنگ از پیش تعیین شده را نشان دهد. پاراگراف اول بند ۵-۱۳-۳-۲ کاربرد دارد.

اگر پارسنگ از پیش تعیین شده با فراخوان قیمت (PLU) همراه باشد بهتر است مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده همزمان با فراخوان قیمت حذف شود.

۶-۱۳-۵ عدم امکان توزین

طی قفل کردن عادی یا عملیات کم و زیاد کردن وزنه‌ها، توزین یا هدایت جزء نشانگر نباید امکان پذیر باشد.

۶-۱۳-۶ قابل رویت بودن

همه نشاندهی‌های اولیه (اگر بند های ۵-۱۳-۱ و ۵-۱۴-۱ کاربرد داشته باشد) باید همزمان و به وضوح هم برای فروشنده و هم برای مشتری، نشان داده شود اگر این کار با یک وسیله ی نمایش ممکن نباشد، دو مجموعه ضروری است، یک مجموعه برای فروشنده و مجموعه دیگر برای مشتری.

وسایل دیجیتالی که نشاندهی اولیه را نمایش می دهند، رقم های عدد نمایش داده شد برای مشتری باید حداقل دارای ارتفاعی برابر با ۱۰mm باشد.

در دستگاه‌هایی که از وزنه استفاده می شود تشخیص مقدار وزنه باید امکان پذیر باشد.

۶-۱۳-۷ وسایل نشاندهی کمکی و گسترش یافته

دستگاه نباید به وسیله نشاندهی کمکی یا وسیله نشاندهی گسترش یافته مجهز باشد.

۶-۱۳-۸ دستگاه های رده ی II

دستگاه‌های رده ی II باید با الزامات ارائه شده در بند ۵-۹ برای دستگاه های رده ی III مطابقت داشته باشند.

۶-۱۳-۹ اشتباه معنی دار

وقتی اشتباه معنی داری آشکار می شود، باید یک هشدار دیداری یا شنیداری برای مشتری در نظر گرفته شود و از انتقال داده ها به تجهیزات جانبی جلوگیری شود. این هشدار باید تا زمان اقدام کاربر یا از بین رفتن علت ادامه یابد.

۶-۱۳-۱۰ نسبت شمارش

نسبت شمارش در یک دستگاه شمارنده ی مکانیکی باید $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{20}$ باشد.

۶-۱۳-۱۱ دستگاه های سلف سرویس

دستگاه سلف سرویس به دو مجموعه از زینه یا نمایش نیازمند است.

اگر فاکتور یا بر چسب چاپ می شود، نشاندهی اولیه باید در صورتی که دستگاه برای فروش محصولات مختلف به کار برده می شود، عنوان محصول را شامل شود.

اگر از دستگاه محاسب قیمت به عنوان دستگاه سلف سرویس استفاده می شود الزامات ۶-۱۴ باید برآورده شود.

۶-۱۴ الزامات تکمیلی برای دستگاه های توزین با محاسب قیمت مورد استفاده برای فروش مستقیم الزامات زیر باید علاوه بر الزامات بند ۵-۱۳ به کار برده شود.

۶-۱۴-۱ نشاندهی اولیه

در دستگاه با نشانگر قیمت، نشاندهی های اولیه ی تکمیلی عبارتند از، قیمت واحد کالا و مبلغ پرداختی و در صورتی که کاربرد داشته باشد قیمت واحد و مبلغ قابل پرداخت اقلامی که وزنی فروخته نمی شوند، قیمت های اقلامی که وزنی فروخته نمی شوند و قیمت کل. نمودار های قیمت (که از مقیاس های وزن مشمول بند ۶-۱۴-۲ متفاوت است) مثل جدول های باد بزی، تحت الزام های این استاندارد قرار نمی گیرند.

۶-۱۴-۲ دستگاه های با مقیاس قیمت

برای مقیاس های قیمت واحد و مبلغ قابل پرداخت به مناسبت، بند های ۶-۲، ۶-۳-۱ و ۶-۳-۳ کاربرد دارند، مقادیر اعشاری باید مطابق با قوانین و مقررات پولی رایج نشان داده شود. خواندن مقیاس های قیمت باید چنان امکان پذیر شود که قدرت مطلق اختلاف حاصل ضرب مقدار وزن نشان داده شده در قیمت واحد از قیمت پرداختی، از حاصل ضرب e در قیمت واحد برای همان مقیاس، بزرگ تر نباشد.

$$|W \times U - P| \leq e \times U$$

که در این رابطه:

W = وزن نشان داده شده

U = قیمت واحد

P = مبلغ قابل پرداخت

e = زینه ی بررسی است

۶-۱۴-۳ دستگاه های حسابگر قیمت

قیمت پرداختی با ضرب مقدار وزن در قیمت واحد و گرد کردن آن به نزدیکترین واحد پول قابل پرداخت، محاسبه می شود. مقدار وزن و قیمت واحد کالا همان هایی است که دستگاه نشان می دهد. وسیله یا وسیله های حسابگر و نشاندهی مبلغ قابل پرداخت در هر صورت به عنوان قسمتی از دستگاه توزین محسوب می شود.

واحد مبلغ قابل پرداخت باید با مقررات ملی قابل اجرا در تجارت انطباق داشته باشد.

قیمت واحد به قیمت/۱۰۰g یا قیمت/kg محدود می شود.

بدون نقض ضابطه ی بند ۶-۴-۱

• نشاندهی های مقدار وزن، قیمت واحد و مبلغ قابل پرداخت پس از ثابت شدن نشاندهی وزن پس از معارفه ی قیمت واحد، برای حداقل یک ثانیه و تا زمانی که بار روی بارگیر است باید قابل دیدن باقی بماند و،

• این نشاندهی ها می تواند برای کمتر از سه ثانیه پس از برداشتن بار، قابل دیدن باقی بماند مشروط بر آنکه پیش از آن نشاندهی وزن پایدار شده و نشاندهی در غیر این صورت صفر شود. پس از برداشتن بار تا زمانی که نشاندهی وزن وجود دارد، معرفی یا تغییر قیمت واحد باید امکان ناپذیر باشد.

اگر از داد و ستد های انجام شده با دستگاه چاپ گیری می شود، مقدار وزن، قیمت واحد و مبلغ قابل پرداخت باید چاپ شود.

قبل از چاپ گیری می توان این داده ها را در حافظه ی دستگاه ذخیره شووند. داده های یکسان نباید دوبار بر روی فیش مشتری چاپ شوند.

دستگاه هایی را می توان برای مقاصد برجسب زنی قیمت به کار برد باید با بند ۶-۱۶ انطباق داشته باشند.

۶-۱۴-۴ کاربرد های ویژه ی دستگاه های حسابگر قیمت

فقط در صورتی که از تمامی معاملات انجام شده با دستگاه یا جانبی های متصل به آن بر روی فیش یا برجسبی که برای مشتری منظور شده، چاپ گیری می شود. یک دستگاه محاسب قیمت می توان وظیفه های اضافی ای را اجرا کند که تا دادوستد و مدیریت را تسهیل کند. این وظیفه ها نباید موجب سر درگمی در مورد نتایج توزین و محاسبه ی قیمت شود.

عملیات یا نشاندهی های دیگر که در شمول ضوابط زیر قرار نمی گیرند هم می تواند انجام شود به شرطی که هیچ نشاندهی ای به مشتری ارائه نشود که احیاناً امکان تغییر آن به نشاندهی اولیه وجود نداشته باشد، تعبیر کند.

۶-۱۴-۴-۱ اقلامی که وزنی فروخته نمی شود

یک دستگاه می توان مبلغ قابل پرداخت یک یا چند قلمی را که وزنی فروخته نمی شوند به صورت منفی یا مثبت دریافت یا ثبت نماید مشروط بر آنکه که نشاندهی وزن صفر بوده یا حالت توزین غیر فعال باشد. مبلغ قابل پرداخت برای یک یا چند قلم از این نوع باید در نمایشگر مبلغ پرداختی، نشان داده شود.

اگر مبلغ قابل پرداخت برای چند کالای یکسان، محاسبه می شود شماره قلم ها باید بر روی نمایشگر وزن نشان داده شود، بدون آنکه با یک مقدار وزن و قیمت برای یک قلم در نمایشگر قیمت واحد، امکان اشتباه وجود داشته باشد، مگر این که از نمایشگر های تکمیلی برای نشان دادن شماره ی کالا و قیمت آن استفاده شود.

راه حل قابل قبول

یک شماره ی قلم که بر روی نمایش وزن نشان داده می شود از یک مقدار وزن با گنجاندن عنوانی مناسب مثل "X" یا عنوان های دیگر مطابق مقررات ملی (در صورت وجود) متمایز شود.

۶-۱۴-۴-۲ جمع زدن

یک دستگاه می‌تواند داد و ستد های یک یا چند فیش را جمع بزند، قیمت کل باید در نمایش مبلغ قابل پرداخت نشان داده شود و همراه با کلمه یا نماد مخصوص در انتهای ستون ممبلغ قابل پرداخت یا روی یک برچسب یا فیش جداگانه ای با ارجاع مناسب به کالاهایی که مبلغ های قابل پرداخت آنها جمع زده شده اند چاپ گیری شود، از همه ی مبلغ های قابل پرداختی که جمع زده شده اند باید چاپ گیری شود و قیمت کل باید جمع جبری همه ی این قیمت ها همانطور که چاپ شده است، باشد.

یک دستگاه می تواند معاملات انجام شده با سایر دستگاه هایی که به صورت مستقیم یا از طریق دستگاه های جانبی ای که از نظر اندازه شناختی مطابق بند ۶-۱۴-۴ تحت کنترل هستند، جمع بزند مشروط بر آنکه واحد قابل پرداخت برای تمامی دستگاه های متصل به هم یکسان باشد.

۶-۱۴-۳ بهره برداری چند فروشنده

یک دستگاه می تواند چنان طراحی شود که هم زمان بیش از یک فروشنده از آن استفاده کند یا به بیش از یک مشتری خدمت ارائه کند به شرطی که ارتباط بین معاملات انجام شده و فروشنده یا مشتری مربوط به طور مناسبی شناسایی شود (به بند ۶-۱۴-۱۴ مراجعه شود)

۶-۱۴-۴ حذف کردن

یک دستگاه می تواند معاملات قبلی را حذف کند. اگر از معامله ای که قبلاً چاپ گیری شده باشد مبلغ قابل پرداخت مربوطه باید با توضیح مناسب چاپ شود. اگر معاملاتی که باید حذف شود برای مشتری نمایش داده می شود این نمایش باید با نمایش مربوط به معاملات عادی کاملاً متفاوت باشد.

۶-۱۴-۵ اطلاعات تکمیلی

در صورتی که اطلاعات تکمیلی به وضوح با معاملات انجام شده مربوط شود و تداخلی هم با انتساب مقدار وزن به نماد یکا نداشته باشد، دستگاه می تواند از اطلاعات چاپگیری کند.

۶-۱۵ دستگاه مشابه با دستگاه هایی که معمولاً برای فروش مستقیم به عموم به کار برده می شوند
در دستگاه مشابه با دستگاه هایی که معمولاً برای فروش مستقیم به عموم به کار برده می شود ولی با ضابطه های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ مطابقت ندارد عبارت زیر باید به طور ماندگار در کنار صفحه ی نمایش وجود داشته باشد. «برای فروش مستقیم به عموم به کار گرفته نشود»

۶-۱۶ دستگاه بر چسب زن قیمت

بند های ۶-۱۳-۸، ۶-۱۴-۳ (پاراگراف های ۱ و ۵) و بند ۶-۱۴-۵ کاربرد دارد.

دستگاه بر چسب زن قیمت باید حداقل یک نمایشگر برای مقدار وزن داشته باشد. از این نمایشگر می توان به طور موقت برای نظارت بر مواردی از قبیل حدود وزن، قیمت واحد، مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده و اسامی کالا استفاده شود.

بررسی مقادیر فعلی قیمت واحد کالا و مقدار پارسنگ از پیش تعیین شده حین استفاده از دستگاه باید امکان پذیر باشد.

چاپ گیری پایین تر از کمینه ظرفیت نباید امکان پذیر باشد.

چاپ برچسب‌های با مقادیر وزن، واحد قیمت و مبلغ قابل پرداخت ثابت به شرطی مجاز است که حالت توزین به وضوح غیر فعال شده باشد.

۶-۱۷ دستگاه های قطعه شمار مکانیکی با بارگیر وزنه‌ی یکا

به مقصود بررسی، دستگاه قطعه شمار مکانیکی، دستگاه با نشاندهی نیم خودکار، محسوب شود.

۶-۱۷-۱ وسیله های نشاندهی

برای میسر ساختن بررسی، دستگاه قطعه شمار باید مقیاسی حداقل برای یک زینه $d=e$ در دو طرف صفر داشته باشد، مقدار متناظر باید بر روی این مقیاس، نشان داده شود.

۶-۱۷-۲ نسبت شمارش

نسبت شمارش باید درست در بالای هر کفه‌ی شمارش یا هر علامت زینه‌ی قطعه شمار، نشان داده شود.

۶-۱۸ الزامات فنی تکمیلی برای دستگاه‌های سیار (همراه) (به بند ۵-۹-۱-۱ مراجعه کنید)

وابسته به نوع دستگاه سیار، کاربر باید ویژگی های زیر را تعریف کند:

- روش اجرایی/مدت گرم شدن (علاوه بر ۶-۳-۵) سیستم بالابر هیدرولیکی هنگامی که سیستم هیدرولیک در فرآیند اندازه‌گیری دخالت داشته باشد.
- مقدار محدود کننده ی کج شدن (حد بالای کج شدن) (به بند ۵-۹-۱-۱ مراجعه کنید).
- شرایط خاص اگر دستگاه برای توزین محصولات مایع به کار برده می شود
- توصیف وضعیت خاص (برای مثال چشم تراز) برای بارگیر ها برای حصول اطمینان از قابل قبول بودن شرایط طی عملیات توزین و،
- توصیف آشکارساز ها یا حس گرهایی که می تواند به کار برده شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط توزین برآورده شده است. (قابل کاربرد برای مثال برای دستگاه های سیار که بیرون و در جاهای باز به کار برده می شوند).

۶-۱۸-۱ دستگاه های سیاری که در جاهای باز به کار برده می شوند

یادآوری- این بخش همچنین برای کاربردهای درونی با زمین یا کف ناصاف (به طور مثال لیفتراک در سالنی که کف آن ناصاف است) کاربرد دارد.

دستگاه باید وسیله ی مناسبی داشته باشد که تجاوز از مقدار حد کج شدن را نشان دهد (به طور مثال خاموش کردن نمایشگر، لامپ، سیگنال خطا) که در این موارد از چاپ گیری و انتقال داده ها، جلوگیری کند.

پس از حرکت نقلیه، عملیات صفر کن، یا موازنه‌ی پارسنگ باید به طور خودکار حداقل پس از روشن کردن دستگاه توزین انجام شود.

در دستگاه‌های با چشم تراز (وضعیت یا شرایط خاص بارگیر) وضعیت هنگامی که دستگاه در چارچوب حد تراز نباشد (با خاموش شدن نشانگر، لامپ، سیگنال خطا) باید نشان داده شود و از چاپ‌گیری و انتقال داده‌ها جلوگیری شود. برای شناسایی چشم تراز می‌توان از حس گرها، کلیدها یا سایر شیوه‌ها استفاده کرد.

اگر وسیله‌ی اندازه‌گیری بار دستگاه نسبت به تأثیر گذارهای وابسته به حرکت و رانندگی حساس باشد این وسیله باید به سیستم حفاظت مناسب، مجهز باشد.

بند ۷-۳-۵ طی زمان یا روش اجرایی گرم شدن در صورتی کاربرد دارد که سیستم هیدرولیک در فرآیند توزین دخالت داشته باشد.

هرگاه از حسگر خودکار کج شدن استفاده شود تا با نتیجه‌ی توزین، اثر کج شدن جبران شود این حسگر یک قطعه‌ی اصلی دستگاه توزین محسوب شده باید طی روش اجرایی تصویب نوع مورد آزمون عوامل تأثیرگذار و اختلال قرار گیرد.

هرگاه از تعلیق Cardanic (نوع ژيروسکوپ) استفاده می‌شود پیش‌بینی‌های مناسب باید انجام شود تا از نشاندگی، چاپ‌گیری با انتقال داده‌ها مربوط به نتایج توزین نادرست جلوگیری شود در صورتی که بارگیر با ساختمان چارچوب محاطی تماس پیدا کند، به ویژه هنگامی که بیش از مقدار حد، کج شود.

در گزارش آزمون OIML باید توصیف آزمون‌های کج‌شدنی که باید در بررسی اجرا شود، گنجانده شود.

۶-۱۸-۲ دستگاه‌های سیار دیگر

دستگاه‌های سیاری که برای استفاده در بیرون در جاهای باز در نظر گرفته نشده‌اند (برای مثال توزین ویل چر، بالابر مریض) باید برای جلوگیری از تأثیر کج شدن دارای وسیله‌ای مطابق بند های ۵-۹-۱-۱ الف، ب یا ت باشند. اگر این دستگاه‌ها به یک وسیله‌ی تراز و یک وسیله‌ی نشان‌دهنده‌ی تراز مجهز هستند، وسیله تراز باید به راحتی بدون استفاده از ابزار به کار انداخته شود. این دستگاه‌ها باید نوشته‌ای داشته باشند که ضرورت تراز کردن پس از هر حرکت را نشان دهد.

۶-۱۹ دستگاه‌های قابل حمل برای توزین وسایل نقلیه‌ی جاده‌ای

پل‌های توزین قابل حمل باید برای این منظور در اجرای تصویب نوع و صدور گواهی مطابق OIML شناسایی شوند.

کاربر باید مستنداتی را برای تشریح سطح نصب مناسب، ارائه نماید.

یادآوری ۱- گروه‌های بار محور یا چرخ مرتبط را می‌توان فقط در صورتی برای تعیین جرم کل به کار برد که همه‌ی چرخ‌ها همزمان بار را تحمل کنند. وابسته به مقررات ملی، تعیین متوالی بارهای محور و چرخ‌ها با استفاده از چرخ/محورکش می‌تواند

برای تعیین وزن کل نقلیه ی جاده ای مجاز باشد ولی این موضوع در دامنه ی کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرد. وزن کل را می توان از بار های محوری محاسبه کرد ولی این محاسبه به عنوان موضوع کنترل قانونی در نظر گرفته نمی شود. این موضوع در یادآوری ۲ ارائه می شود.

یادآوری ۲- هنگامی که از یک چرخ یا محور کش های تکی استفاده می شود، خود نقلیه که بار است اتصالی را بین دستگاه قابل حمل و محیط ثابت تشکیل می دهد. این امر می تواند چنانچه آثار اضافی آن بر روی نتیجه ی توزین به درستی مورد توجه قرار گیرد، موجب خطاهای قابل توجهی شود. این آثار می تواند به صورت زیر ایجاد شود:

- نیروهای جانبی به علت تعاملات پل توزین با وسیله ی نقلیه
- نیروهای وارده بر قسمت نقلیه به وسیله ی رفتار گذاری مختلف و اصطحکاک در داخل تعلیق های محور
- نیروهای وارده بر قسمت سطح شیب دار(ریمپ ها) می تواند به توزیع متفاوت بار محور بیانجامد

۶-۲۰ مد های بهره برداری

یک دستگاه می تواند دارای مدهای مختلف بهره برداری باشد که بتوان با فرمان دستی انتخاب کرد.

مثال هایی از انواع توزین به قرار زیر است:

- گستره ی توزین
- ترکیب های پلت فرم
- دستگاه چند زینه یا تک زینه
- مد با کاربر یا سلف سرویس
- خاموش کردن نمایشگر یا دستگاه

مثال هایی از مدها غیر توزین به قرار زیر است:

- مقدار های محاسبه شده
- جمع ها
- شمارش
- درصد
- آمار
- کالیبراسیون
- پیکره بندی و غیره

حالتی که فعلاً از آن بهره برداری می شود باید با یک علامت، نماد خاص یا کلماتی به زبان فارسی، معرفی شود. در هر صورت الزامات بند ۴-۴-۶ کاربرد دارد.

برگشت به مد توزین از هر مد دیگر توسط کلید باید امکان پذیر باشد.

انتخاب خودکار مد فقط در داخل یک توالی توزین مجاز است (برای مثال توالی ثابت توزین برای تولید یک مخلوط). در آخر توالی توزین دستگاه باید به طور خودکار به مد توزین برگردد.

هرگاه برگشت از یک مد غیر توزین انجام شود مقدار وزن فعلی می تواند نشان داده شود.

هنگام برگشت به وضعیت خاموش (خاموشی نمایشگر یا دستگاه) به مد توزین صفر باید نمایش داده شود (صفر یا پارسنگ خودکار) به طور جایگزین مقدار وزن فعلی هم می تواند نشان داده شود ولی فقط در صورتی که وضعیت درست صفر قبلاً به طور خودکار واریسی شده باشد.

۷- الزامات فنی برای دستگاه های الکترونیکی

علاوه بر بند ۵ «الزامات اندازه شناختی» و بند ۶ «الزامات فنی برای دستگاه با نشان دهی خودکار و نیم-خودکار»، دستگاه الکترونیکی باید با الزام های زیر انطباق داشته باشد.

۷-۱ الزامات کلی

۷-۱-۱ دستگاه الکترونیکی باید چنان طراحی و ساخته شود که اگر در معرض اختلال هایی قرار گیرد:

الف) یا اشتباهات معنی دار رخ ندهد،

ب) اشتباهات معنی دار آشکار شده و بر اساس آن عمل شود. نشاندهی اشتباه معنی دار نبایستی با پیام های دیگری که در نمایشگر ایجاد می شود، اشتباهی گرفته شود،

یادآوری- بدون توجه به مقدار خطای نشاندهی، اشتباهی برابر e یا کوچکتر مجاز است.

۷-۱-۲ الزام های مذکور در بند های ۵-۵ ، ۶-۵ ، ۸-۵ ، ۹-۵ ، ۷-۱-۱ باید همواره برای کاربرد در نظر گرفته شده برای دستگاه، برآورده شود.

۷-۱-۳ اگر یک نوع دستگاه الکترونیکی در امتحان ها و آزمون های مشخص شده در بند ۷-۴ قبول شود چنین استنباط می شود که با الزام های بند های ۷-۱-۱ و ۷-۱-۲ و ۷-۳-۲ انطباق دارد.

۷-۱-۴ الزامات بند ۷-۱-۱ ممکن است به طور جداگانه در موارد زیر اعمال شود:

- برای هر علت منفردی که موجب اشتباه معنی دار شود؛

- برای هر قطعه ای دستگاه الکترونیکی.

اختیار انتخاب بین الزام ۷-۱-۱ الف و الزام ۷-۱-۱ ب با سازنده است.

۷-۲ اقدام بر اساس اشتباه معنی دار

وقتی اشتباه معنی داری آشکار سازی می شود دستگاه باید به طور خودکار نشانه ای قابل دیدن یا شنیدنی ایجاد کند که تا زمان اقدام کاربر یا از بین رفتن اشتباه، ادامه داشته باشد.

۷-۳ الزام های فنی

۷-۳-۱ با روشن شدن (نشاندگی)، فرآیند خاصی باید اجرا شود تا نشان دهد که همه‌ی علامت‌های مربوط به وضعیت فعال و غیر فعال نشانگر، برای نظارت کاربر، به مدت کافی نشان داده شود. این امر برای نشان‌گری که خرابی آن آشکار است، مانند نمایشگر سگمنت شده، نمایشگر صفحه نمایش، نمایشگر ماتریسی، کاربرد ندارد.

۷-۳-۲ علاوه بر بند ۵-۹ دستگاه الکترونیکی باید با الزام‌های رطوبت نسبی ۸۵ درصد را در حد بالای گستره‌ی دما، برآورده سازد. این مورد برای دستگاه‌های رده‌ی I و رده‌ی II اگر e از یک گرم کم‌تر باشد، کاربرد ندارد.

۷-۳-۳ دستگاه‌های الکترونیکی، به استثنای دستگاه‌های رده‌ی I باید تحت آزمون پایداری پهنه که در بند ۷-۴-۴ مشخص شده، قرار گیرند. خطا در نزدیکی بیشینه ظرفیت نباید از بیشینه خطای مجاز، بیشتر شود و همچنین قدر مطلق اختلاف خطاهای بدست آمده برای هر اندازه‌گیری نباید از نصف زینه‌ی بررسی یا نصف قدر مطلق بیشینه‌ی خطای مجاز، هر کدام که بزرگ‌تر است، بیشتر شود.

۷-۳-۴ وقتی دستگاه الکترونیکی در معرض اختلال‌های مشخص شده در بند ۷-۴-۳ قرار می‌گیرد یا اختلاف بین نشاندگی وزن با وجود اختلال و حالت بدون اختلال (خطای ذاتی) نباید از e بیشتر شود یا این که دستگاه باید آن را آشکار کرده و بر اساس اشتباه معنی دار اقدام شود.

۷-۳-۵ در زمان گرم شدن دستگاه الکترونیکی، نشاندگی یا انتقال نتایج توزین نباید صورت گیرد.

۷-۳-۶ یک دستگاه الکترونیکی می‌تواند به واسطی مجهز باشد که که توزیع آن را به هر وسیله‌ی جانبی یا دستگاه‌های دیگر میسر کند.

واسطه نباید اجازه دهد که وظیفه‌های اندازه‌سنجی دستگاه و داده‌های اندازه‌گیری آن تا حد غیر قابل قبول تحت تأثیر وسایل جانبی (برای مثال رایانه‌ها)، دستگاه متصل شده‌ی دیگر یا اختلالات وارده به واسط، قرار گیرد.

وظیفه‌هایی که از طریق یک واسط راه‌اندازی یا انجام می‌شود باید الزامات و شرایط بند ۶ را برآورده کند.

یادآوری- یک واسط شامل همه‌ی خواص مکانیکی، برقی و منطقی در محل تبادل داده‌ها بین یک دستگاه و وسایل جانبی یا دستگاه‌های دیگر می‌شود.

۷-۳-۶-۱ وارد شدن به دستگاه از طریق واسط، دستورالعمل‌ها یا داده‌هایی که برای موارد زیر منظور شده‌اند یا برای آنها مساعد است نباید امکان‌پذیر نباشد

- داده‌های نمایشی‌ای که کاملاً تعریف شده نیستند و می‌توان آنها را با نتیجه‌ی توزین اشتباه گرفت،
- دست بردن در نتایج توزین نمایش داده شده، پردازش شده یا ذخیره شده،

- تنظیم دستگاه یا تغییر ضریب‌های تنظیم به جز در مواردی از قبیل صدور دستور از طریق واسط برای اجرای روند تنظیم با بکار گیری وسیله ی تنظیم بهینه‌ای که در داخل دستگاه گنجانده شده یا بکار گرفتن وزنه ی استاندارد یا جرم استاندارد خارجی در دستگاه رده‌ی I
- دستکاری در نشاندهی‌های اولیه‌ای که در فروش مستقیم به عموم نمایش داده می‌شوند.

۲-۶-۳-۷ تأمین امنیت واسطی که از طریق آن وظیفه های ذکر شده در بند ۱-۶-۳-۷ نمی تواند انجام یا راه اندازی شود لازم نیست. ولی امنیت واسط های دیگر باید مطابق بند ۴-۲-۱-۶ تأمین شود.

۳-۶-۳-۷ واسطی که به وسیله ی جانبی تحت الزامات این استاندارد وصل می شود باید داده های مربوط به نشاندهی های اولیه را چنان انتقال دهد که وسیله جانبی بتواند آن الزامات را برآورده کند.

۴-۷ آزمون های عملکردی و پایداری بهینه

۱-۴-۷ ملاحظات آزمون

همه‌ی دستگاه های الکترونیکی از یک دسته خواه به کنترل اشتباه معنی دار مجهز باشند یا نباشند باید به روش یکسان مورد آزمون عملکرد قرار گیرند.

۲-۴-۷ حالت دستگاه مورد آزمون

آزمون‌های عملکرد باید روی تجهیزاتی که کاملاً قابل بهره‌برداری اند و در وضعیت بهره‌برداری عادی یا وضعیتی حتی الامکان نزدیک به آن انجام شود. اگر دستگاه با پیکره بندی‌ای غیر از پیکره بندی عادی وصل شده باشد، روش اجرایی اتصال باید مورد توافق مقام تصویب کننده و متقاضی قرار گرفته و در مدرک آزمون قید شود.

اگر دستگاه الکترونیکی به واسطی مجهز باشد که اتصال آن را به تجهیزات خارجی میسر کند، دستگاه باید طی آزمون های ب-۳-۲، ب-۳-۳ و ب-۳-۴، همانطور که در روش اجرایی آزمون مشخص شده به دستگاه خارجی متصل باشد.

۳-۴-۷ آزمون های عملکرد

آزمون های عملکرد باید مطابق بند های ب-۲ و ب-۳ انجام شوند.

جدول ۱۰- آزمون‌های عملکرد

ویژگی مورد آزمون	آزمون
عامل تأثیر گذار	دمای ساکن
عامل تأثیر گذار	گرمای مرطوب ، حالت پایدار
عامل تأثیر گذار	تغییرات ولتاژ
اختلال	افت ها و قطعی های کوتاه ولتاژ شبکه ی برق AC
اختلال	رگبارها(گذرا ها)

اختلال	تخلیه ی الکترواستاتیک
اختلال	ضربه (اگر کاربرد داشته باشد)
اختلال	مصونیت به میدان الکترومغناطیسی منتشر شده
اختلال	مصونیت به میدان های فرکانس رادیویی هدایت شده با هادی
اختلال	الزامات EMC خاص برای دستگاهی که از منبع تغذیه ی وسیله ی نقلیه ی جاده ای تغذیه می شوند

۷-۴-۴ آزمون پایداری پهنه

آزمون پایداری پهنه باید مطابق ب-۴ انجام شود.

۷-۵ الزامات تکمیلی برای وسیله های الکترونیکی ای که با نرم افزار کنترل می شوند.

یادآوری- الزامات کلی بیشتر و توصیه در مورد وسیله ها و دستگاه های اندازه گیری که با نرم افزار کنترل می شوند می تواند در نشریات دیگر OIML، موجود باشد.

۷-۵-۱ وسیله های با نرم افزار تعبیه شده

در مورد دستگاه ها و ماجول های با نرم افزار تعبیه شده، سازنده باید توصیف یا اظهار کند که نرم افزار در دستگاه یا ماجول تعبیه شده است یعنی نرم افزار در یک سخت افزار ثابت و محیط نرم افزار به کار برده شده و نمی توان پس از تأمین امنیت و/یا تصدیق از طریق رابط یا به شیوه ای دیگر آن را تغییر داد یا به آن انتقال داد. علاوه بر مستنداتی که در بند ۹-۲-۱-۲ الزام شده سازنده باید مستندات زیر را هم ارائه کند:

- توصیفی از وظیفه های مرتبط قانونی
- شناسایی نرم افزار که به وضوح به وظیفه های مرتبط قانونی منتسب می شود
- اقدامات تأمین امنیت که برای شهادت بر دست اندازی پیش بینی شده.
- شناسایی نرم افزار باید توسط دستگاه ارائه شود و در گواهی OIML فهرست شود.

راه حل قابل قبول

شناسایی نرم افزار در مد کاری عادی به صورت های زیر فراهم می شود:

- عملیات کاملاً شناخته شده ی یک کلیدفیزیکی یا نرم، دکمه، یا کلید،
- شماره ی نسخه یا جمع کنترلی (چک سام) و غیره ای که به طور مداوم نمایش داده می شود.

در هر دو مورد با دستورالعمل های روشنی در مورد چگونگی واریشناسایی نرم افزار فعلی در مقابله با شماره ی مبنا (آن طور که در گواهی OIML فهرست شده) که بر روی دستگاه علامت گذاری شده یا به وسیله آن نمایش داده می شود.

۷-۵-۲ کامپیوتر های شخصی، دستگاه های دارای اجزاء PC و دستگاه های دیگر، وسیله ها، ماجول ها و

اجزاء قابل برنامه ریزی یا قابل بارگذاری با نرم افزار قانونی مرتبط

کامپیوترهای شخصی و دیگر دستگاه ها/وسیله ها با نرم افزار قابل برنامه ریزی یا قابل بارگذاری را می توان به عنوان نشان دهنده، ترمینال، وسیله های ذخیره ی داده، وسیله های جانبی و غیره در صورتی به کاربرد که الزامات زیر را برآورده کنند.

یادآوری- اگر چه این وسیله ها می توانند دستگاه های توزین کامل با نرم افزار قابل بارگذاری یا ماجول و اجرا و غیره بر پایه ی PC باشند، در موارد زیر آنها به طور ساده PC نامیده می شوند. اگر شرایط نرم افزار تعبیه شده مطابق با بند ۷-۵-۱ نباشد، به عنوان PC گرفته می شود.

۷-۵-۲-۱ الزامات سخت افزار

به کامپیوترهای شخصی به عنوان ماجول هایی که جزء(اجزاء) آنالوگ مرتبط با اندازه شناختی را در بر می گیرند باید مطابق پیوست پ (نشان دهنده) برخورد شود، به مقوله های ۱ و ۲ جدول ۱۱ مراجعه کنید. به رایانه های شخصی که به عنوان ماجول دیجیتال خاص عمل می کنند و فاقد اجزاء آنالوگ مرتبط با اندازه شناختی اند(به طور مثال به صورت ترمینال ها یا به عنوان وسیله های حسابگر قیمت نقطه ی خرید به کار برده می شوند) باید مطابق مقوله ۳ و ۴ جدول ۱۱ برخورد شود.

به رایانه های شخصی که به عنوان ماجول وسایل جانبی دیجیتال استفاده می شوند باید مطابق مقوله ۵ جدول ۱۱ برخورد شود.

جدول ۱۱ همچنین به تفصیل چگونگی مستند سازی ای را مشخص می کند که باید برای اجزاء آنالوگ و دیجیتال رایانه شخصی وابسته به مقوله ی جداگانه (توصیف منبع تغذیه، نوع واسطه ها، برد مادر، محفظه و غیره) ارائه شود.

جدول ۱۱- آزمون ها و مستندات لازم برای رایانه های شخصی ای که به عنوان ماجول یا وسایل جانبی به کار برده می شوند

مقوله	شماره	توصیف	آزمون های ضروری	مستندات	ملاحظات
کامپیوتر شخصی به عنوان ماجول، نشاندگی اولیه در مانیتور، کامپیوتر شخصی اجزاء آنالوگ مرتبط با اندازه شناختی را در (ADC) را در بر می گیرد که در شیار مدار چاپی نصب شده و شیلد نشده است(وسيله باز)، منبع تغذیه برای ADC در کامپیوتر شخصی یا سیستم باس کامپیوتر	۱		ADC و کامپیوتر شخصی به عنوان واحد مورد آزمون قرار می گیرند *آزمون به عنوان نشان دهنده مطابق پیوست پ * الگو باید حداکثر پیکره بندی امکان پذیر(بیشترین مصرف برق) مجهز باشد	ADC: مانند بند ۹-۲-۱-۲ (دیاگرام مدار، چیدمان، توصیف ها و غیره) PC: مانند بند ۹-۲-۱-۲ (سازنده، نوع PC، نوع محفظه، همه ی انواع ماجول ها وسیله ها و اجزاء الکترونیکی از جمله منبع تغذیه، برگ داده ها، دستورالعمل-ها و غیره)	تأثیر PC بر ADC امکان پذیر است(دما، تداخل امواج الکترومغناطیسی و (EMC))
PC به عنوان ماجول، نشان دهی اولیه در مانیتور، PC دربرگیرنده ی ADC است ولی ADC داخل دارای محفظه ی شیلد شده است(وسيله بسته)، منبع تغذیه برای ADC از PC است ولی نه از طریق سیستم باس PC	۲		ADC و PC به عنوان واحد آزمون می شوند *آزمون ها برای نشان دهنده مطابق پیوست پ *الگو باید به حداکثر پیکره-بندی امکان پذیر (بیشترین مصرف برق) مجهز باشد	ADC مانند بند ۹-۲-۱-۲ (دیاگرام های مدار، چیدمان، توصیف ها و غیره) PC: وسیله ی منبع تغذیه مانند بند ۹-۲-۱-۲ (سازنده، نوع، برگ داده ها) سایر قسمت ها فقط شرح کلی یا اطلاعات ضروری مربوط به شکل محفظه، برد مادر، نوع پروسور، RAM درایوهای فلاپی و هارد دیسک، کنترلرها واسط، مانیتور، صفحه کلید	تأثیر PC بر ADC از طریق منبع تغذیه امکان پذیر است (دما EML) تأثیرهای دیگر از PC مهم نیستند آزمون های EML جدید (PC) در صورتی ضروری است که وسیله ی منبع تغذیه تعویض شده باشد.
PC به عنوان ماجول کاملاً دیجیتال:	۳		ADC: آزمون ها برای نشان-	ADC: همانند مقوله ی ۲	تأثیر (فقط EMC) از طریق وسیله ی

ملاحظات	مستندات	آزمون های ضروری	مقوله	
			توصیف	شماره
	اجزاء سخت افزاری			
منبع تغذیه ی PC بر روی ADC امکان پذیر است. تأثیرهای دیگر از PC یا امکان پذیر نیست و یا مهم نیست.	PC : وسیله ی منبع تغذیه مانند مقوله ی ۲، سایر قسمت ها، مانند مقوله ی ۴	دهنده مطابق پیوست پ با استفاده از مکانیسم PC برای نشان دهی اولیه PC : مطابق بند ۴-۱۰-۲	نشان دهی اولیه در مانیتور ADC در یک محفظه ی جداگانه خارج از PC وسیله ی منبع تغذیه برای ADC از طریق PC	
تأثیرات (یا EMC) از PC بر ADC امکان پذیر نمی باشد.	ADC : مانند مقوله ی ۲ PC : فقط شرح کلی یا اطلاعات ضروری به طور مثال مربوط به نوع برد مادر، پردازنده به RAM، درایوهای فلاپی و دیسک سخت، برد های کنترلر، کنترلر ویدیو، واسط ها، مانیتور، صفحه کلید	ADC : مانند مقوله ی ۳ PC : مانند مقوله ی ۳	PC به عنوان ماجول کاملاً دیجیتال نشاندهی اولیه بر روی مانیتور ADC خارج PC در یک محفظه ی جداگانه با وسیله ی منبع تغذیه ی اختصاصی	۴
	PC: مانند مقوله ی ۴	PC : مطابق بند ۴-۱۰-۳	PC به عنوان وسیله ی جانبی کاملاً دیجیتال	۵

یادآوری - PC = رایانه شخصی

ADC = جزء (اجزاء) آنالوگ مرتبط، از جمله مبدل آنالوگ به دیجیتال (به شکل ۱ مراجعه کنید)

EMC = سازگاری الکترومغناطیسی

۷-۵-۲-۲ الزام های نرم افزار

نرم افزار مرتبط قانونی یک PC یعنی نرم افزاری که برای ویژگی های اندازه گیری، داده های اندازه گیری و پارامترهای مهم اندازه شناختی ذخیره شده یا انتقال یافته حیاتی اند، به عنوان یک قسمت اصلی دستگاه توزین محسوب شده و باید مطابق پیوست چ امتحان شود. نرم افزار مرتبط قانونی باید الزامات زیر را برآورده کند.

الف- نرم افزار مرتبط قانونی باید به کفایت در برابر تغییرات تصادفی یا عمدی حفاظت شده باشد. شاهد بر دست یازی مانند تغییر دادن، انتقال یا حذف نرم افزار مرتبط قانونی باید تا بررسی بعدی یا بازرسی هم تراز، موجود باشد.

این الزامات چنین دلالت دارند که:

که حفاظت در برابر تغییرات عمدی در مورد ابزار های نرم افزاری ویژه موضوع این الزامات نیست چون این کار به عنوان اقدام جزئی در نظر گرفته می شود. به طور معمول می توان فرض کرد که نفوذ به پارامترهای و داده های نرم افزار مرتبط قانونی و به طور اختصاصی مقادیر متغیرهای پردازش شده ی تا جایی که آنها به وسیله ی برنامه ای که این الزامات را برآورده می کند، پردازش می شوند امکان پذیر نیست. به هر حال اگر پارامترهای و داده های مرتبط قانونی به ویژه مقادیر متغیر های نهایی که برای کاربرد به خارج قسمت های حفاظت شده منتقل می شوند باید تأمین امنیت شوند تا الزامات بند ۶-۳-۳-۶ را برآورده کنند. نرم افزار مرتبط قانونی با داده ها، پارامترها و مقادیر متغیر و غیره در صورتی به کفایت حفاظت شده محسوب می -

شوند که نتوان آنها را با ابزار نرم افزاری معمول تغییر داد. در حال حاضر همه‌ی انواع ویرایشگر متن به عنوان ابزار نرم افزاری معمولی در نظر گرفته می‌شوند.

راه حل قابل قبول

پس از شروع برنامه، محاسبه‌ی خودکار جمع کنترلی^۱ که ماشین نرم افزار مرتبط قانونی (حداقل یک جمع کنترلی ۱۶-CRC با یک چند اسمی مخفی) و مقایسه‌ی این نتیجه با مقدار ثابت ذخیره شده، انجام شود. اگر کد ماشین تحریف نشده باشد برنامه ادامه پیدا نکند.

ب) در صورتی نرم افزار همراهی باشد که وظیفه‌های دیگر را علاوه بر وظیفه (وظایف) توزین انجام دهد، نرم‌افزار مرتبط قانونی باید قابل شناسایی بوده و نباید به طور غیر قابل قبولی تحت تأثیر این نرم افزار همراه قرار گیرد.

این الزام چنین دلالت می‌کند که:

نرم افزار همراه از نرم افزار مرتبط قانونی جدا شده است. به این معنا که تبادل اطلاعات از طریق واسط نرم افزاری انجام می‌شود. واسط نرم افزاری در صورتی محافظ محسوب می‌شود که:

- فقط مجموعه‌ای از پارامترها، وظیفه‌ها، داده‌های تعریف شده و مجاز را بتوان از طریق این واسط برابر بند ۳-۶-۱ تغییر داد و
- هیچ قسمتی نتواند از طریق اتصال دیگری اطلاعات مبادله کند.

واسط‌های نرم‌افزاری بخشی از نرم افزار مرتبط قانونی است. دور زدن واسط یک اقدام جزئی محسوب می‌شود.

راه حل قابل قبول

تعریف همه‌ی وظیفه‌ها، فرمان‌ها، داده‌ها و غیره‌ای که از طریق واسط محافظ بین نرم افزار مرتبط قانونی و همه‌ی نرم افزار و یا قسمت‌های سخت افزارهای متصل مبادله می‌شود. واری اینگونه آیا همه‌ی وظیفه‌ها، فرمان‌ها و داده‌ها مجاز می‌باشند.

پ) نرم افزار مرتبط قانونی باید به همین عنوان شناسایی شده و تأمین امنیت شود. این شناسایی باید به راحتی با وسیله‌ی کنترل یا بازرسی‌های اندازه‌شناختی، تدارک دیده شود.

این الزام چنین دلالت می‌کند که:

نیازی نیست که سیستم عامل یا نرم افزار استاندارد کمکی همسان مانند راه‌اندازهای ویدئو^۲، راه‌اندازهای چاپگر، راه‌اندازهای دیسک سخت در این شناسایی نرم افزار، گنجانده شوند.

1 -chechsam
2 -video driver

راه حل قابل قبول

محاسبه‌ی جمع کنترلی برای کد ماشین نرم افزار مرتبط قانونی در زمان اجرا و نمایش بر روی راهنمای فرمان^۱. این جمع کنترلی نماینده‌ی نرم افزار مرتبط قانونی است و می‌توان آن را با جمع کنترلی که در تصویب نوع تعریف شده، مقایسه کرد.

ت) علاوه بر مستند سازی‌ای که در بند ۹-۲-۱-۲ ارائه شده مستند سازی خاص نرم افزار باید موارد زیر را شامل شود:

- توصیفی از سخت افزار سیستم به طور مثال نموداری بلوکی، نوع رایانه(ها)، نوع شبکه اگر در راهنمای بهره برداری توصیف نشده باشند(به جدول ۱۱ مراجعه کنید)
- توصیفی از محیط نرم افزار برای نرم افزار مرتبط قانونی به طور مثال سیستم بهره برداری، راه‌اندازهای لازم و غیره.
- توصیفی از وظیفه‌های نرم افزار مرتبط قانونی، پارامترهای مرتبط قانونی کلیدهایی که وظیفه‌مندی دستگاه را تأمین می‌کند از جمله‌ی اعلان کامل بودن این توصیف
- توصیفی از الگوریتم‌های مرتبط اندازه‌گیری (به طور مثال، تعادل پایدار، محاسبه‌ی قیمت، گرد کردن)
- توصیفی از منوها و گفتگوهای مرتبط
- اقدامات امنیتی (به طور مثال جمع کنترلی، امضاء، پیگیری ممیزی)
- مجموعه‌ی کامل از فرمان‌ها و پارامترها (شامل توصیف مختصری از هر فرمان و پارامتری که می‌تواند بین نرم افزار مرتبط قانونی و نرم افزار همراه از طریق نرم افزاری محافظ مبادله شود شامل اعلان کامل بودن فهرست.
- شناسایی نرم افزار برای نرم افزار مرتبط قانونی
- اگر دستگاه بارگذاری نرم افزار را از طریق مودم یا اینترنت ممکن می‌سازد، توصیف مفصلی از روش بارگذاری و اقدامات امنیتی در برابر تغییرات تصادفی یا عمدی
- اگر دستگاه بارگذاری نرم افزار را از طریق مودم یا اینترنت ممکن نمی‌سازد: توصیفی از اقداماتی که باید برای جلوگیری از بارگذاری غیر قابل قبول نرم افزار مرتبط قانونی انجام شود
- در مورد ذخیره‌سازه یا انتقال دراز مدت داده‌ها از طریق شبکه‌ها، توصیفی از مجموعه‌های داده و اقدامات حفاظتی.

۷-۵-۳ وسایل ذخیره داده‌ها (DSD)

در صورتی که وسیله‌ای وجود داشته باشد که در دستگاه گنجانده شده باشد یا به عنوان نرم افزار قسمتی از دستگاه باشد یا از خارج به دستگاه متصل شده باشد یعنی به مقصود ذخیره‌ی دراز مدت داده‌های توزین به کار گرفته شود (۶-۸-۲-۲) الزامات تکمیلی زیر کاربرد دارد.

1 -manual command
2 - dialogue

۷-۵-۳-۱ DSD باید ظرفیت ذخیره‌ای داشته باشد که برای مقصود مورد نظر کافی باشد.

یادآوری- تنظیم حداقل مدت نگهداری برای اطلاعات، در دامنه‌ی کاربرد این استاندارد قرار ندارد. مسئولیت این که دستگاه دارای ظرفیت کافی برای ذخیره داده‌ها برای برآورده کردن الزامات فعالیت‌هایش باشد با صاحب دستگاه است. امتحان نوع فقط واری می‌کند که داده به صورت صحیحی ذخیره و بازیابی شده‌اند و شیوه‌های کافی برای جلوگیری از تلفات داده‌ها در صورتی که ظرفیت قبل از مدت زمان پیش بینی شده پر شود، وجود داشته باشد.

۷-۵-۳-۲ داده‌های مرتبط قانونی ذخیره شده باید شامل همه‌ی اطلاعات مربوط ضروری برای فراخوان توزین قبلی باشد.

یادآوری- داده‌های مرتبط قانونی (به بند ۳-۸-۱ مراجعه کنید) عبارتند از:

- مقادیر ناخالص و خالص و مقادیر پارسنگ (در صورت داشتن کاربرد متمایز پارسنگ و پارسنگ از پیش تعیین شده)
- علامت(های) اعشاری
- یکا(های) اندازه‌گیری (می تواند کدگذاری شده باشد)
- شماره‌ی شناسایی داده‌ی ذخیره شده
- شماره‌ی شناسایی دستگاه یا بارگیر در صورتی که دستگاه‌ها یا بارگیرهای مختلفی به وسیله‌ی ذخیره‌ی داده وصل شده‌اند
- جمع کنترلی (چک سام) یا امضای دیگری از داده‌های ذخیره شده

۷-۵-۳-۳ داده‌های قانونی مرتبط باید به قدر کافی در برابر تغییرات تصادفی یا عمدی حفاظت شده باشند.

مثالی از راه حل قابل قبول

الف) یک بیت توازن^۱ ساده برای حفاظت در برابر تغییرات تصادفی طی انتقال، کافی محسوب می‌شود.
ب) وسیله‌ی ذخیره‌ی داده‌ها می‌تواند در یک وسیله‌ی خارجی‌ای که با نرم افزار کنترل می‌شود با استفاده از دیسک سخت یک PC به عنوان محیط ذخیره، واقعیت یابد. در این حالت نرم افزار مربوط باید الزامات نرم‌افزار مندرج در بند ۶-۵-۲-۲ را برآورده کند. اگر داده‌های ذخیره شده رمزبندی شده یا با امضایی تأمین امنیت شده باشد(حداقل دو بایت به طور مثال جمع کنترلی ۱۶-CRC با چند اسم مخفی) برای حفاظت در برابر تغییرات عمدی، کافی محسوب خواهد شد.

۷-۵-۳-۴ داده‌های مرتبط قانونی باید توان شناسایی شدن و نمایش دداده شدن را داشته باشد به صورتی که شماره (شماره‌های) شناسایی باید برای استفاده‌های بعدی در محیط معاملی رسمی ثبت شود. در صورت چاپ‌گیری، شماره(ها) باید چاپ شود.

مثالی از راه حل قابل قبول

شناسایی می‌تواند به صورت شماره‌های پی در پی یا به عنوان تاریخ و زمان جداگانه‌ی (mm:dd:hh:mm:ss) معامله، واقعیت یابد.

۷-۵-۳-۵ داده‌های مرتبط قانونی باید به طور خودکار ذخیره شود.

1- Parity check

یادآوری- این الزام یعنی اینکه وظیفه‌ی ذخیره کننده نباید به تصمیم پرسنل بهره برداری، وابسته باشد. به هر حال ذخیره نشدن توزین های میانی که برای معامله استفاده نمی شوند، پذیرفته می شود.

۶-۳-۵-۷ مجموعه داده‌های مرتبط قانونی ذخیره شد که باید با شناسایی تصدیق شوند. باید در وسیله‌ای که مورد کنترل قانونی قرار می‌گیرد، نمایش یا چاپ شود.

DSD ۷-۳-۵-۷ به عنوان یک خصیصه گزینه، یا پارامتر در صورتی باید در گواهی های OIML شناسایی شود که در دستگاه گنجانده شده یا به عنوان نرم افزار، قسمتی از دستگاه را تشکیل می دهد.

۸- الزام های فنی برای دستگاه با نشاندهی غیر خودکار

دستگاه با نشاندهی غیر خودکار باید تا جایی که کاربرد دارد، با بند ۵ و ۶ مطابقت داشته باشد. این بند برای بعضی از الزام های بند ۵، ضوابط تکمیلی ارائه می‌کند.

در حالی که ضوابط بند ۷-۱ اجباری هستند، ضوابط بند ۷-۲ مانند بعضی از الزامات بند ۵، حاوی و راه حل‌های قابل قبول، می باشند.

برای بعضی از دستگاه های ساده که ممکن است مستقیماً برای بررسی اولیه ارائه شوند، ضوابطی در بند ۷-۳ تا ۷-۹ ارائه شده است.

دستگاه های ساده عبارتند از :

- دستگاه های ساده با دو بازوی مساوی و دستگاه های با نسبت $\frac{1}{10}$ ^۱

- قپان‌های باسکول ساده با وزنه های لغزنده^۲

- ترازوهای مرغی و روبروال^۳

- دستگاه های با کفه تغییر نسبت^۴

- دستگاه نوع شاهین دستی با وزنه‌های لغزنده قابل دسترس^۵

۸-۱ کمینه حساسیت

سرباری معادل قدر مطلق بیشینه خطای مجاز برای بار اعمال شده، ولی نه کمتر از ۱mg، در زمان موازنه ی دستگاه باید روی آن قرار داده شود. جابه‌جایی ماندگار جزء نشاندهی باید به صورت زیر باشد:

- حداقل ۱mm برای دستگاه رده‌ی I و II

- حداقل ۲mm برای دستگاه رده‌ی III و III با $30 \text{ kg} \leq \text{Max}$

- حداقل ۵mm برای دستگاه رده‌ی III و III با $30 \text{ kg} > \text{Max}$

1 - simple equal arm and 1/10 ratio beams

2 - simple steelyards with sliding poises

3 - Roberval and Béranger instruments

4 - instruments with ratio platforms

5 - instruments of the steelyard type with accessible sliding poises

در آزمون حساسیت، برای حذف آثار آستانه‌ی روانی، سربار باید با ضربه‌ی آرام گذاشته شود.

۸-۲ راه حل های قابل قبول برای وسایل نشاندهی

۸-۲-۱ ضوابط کلی

۸-۲-۱-۱ جزء نشاندهی موازنه

برای دستگاهی با جزء نشاندهی‌ای که نسبت به جزء نشاندهی دیگر حرکت می کند، هر دو نشانه دارای ضخامت یکسان بوده و فاصله بین آنها از این ضخامت بیشتر نیست.

۸-۲-۱-۲ تأمین امنیت

تأمین امنیت وزنه های لغزنده، جرم های برداشتی و حفره های قابل تنظیم یا محفظه‌ی این وسایل، امکان پذیر است.

۸-۲-۱-۳ چاپ گیری

اگر وسیله چاپ می گیرد، چاپ فقط موقعی امکان پذیر باشد که وزنه های لغزنده یا میله یا سیستم وزنه‌انداز، هر کدام در وضعیتی متناظر با یک عدد صحیح از تقسیمات زینه بندی قرار گیرند. به استثنای وزنه‌های لغزنده‌ی یا میله های قابل دسترسی، که چاپ فقط زمانی امکان پذیر است که جزء نشاندهی حداکثر با نیم وزنه تفاوت در وضعیت مرجع قرار گرفته باشد.

۸-۲-۲ وزنه‌ی لغزنده

۸-۲-۲-۱ شکل علامت زینه

در میله هایی که زینه‌ی آنها زینه‌ی بررسی دستگاه است، علامت زینه شامل خطوطی با ضخامت ثابت است. در سایر میله ها علامت زینه به صورت شیار است.

۸-۲-۲-۲ فاصله‌ی بین زینه ها

فاصله بین علامت‌های زینه‌ی کمتر از ۲mm نیست و طول به اندازه‌ی کافی است. به طوری که رواداری‌های معمول ماشین کاری، خطایی بیشتر از ۰/۲ زینه بررسی را در نتایج توزین ایجاد نکند.

۸-۲-۲-۳ موانع ایستگاهی

جابه‌جایی وزنه های لغزنده و میله های کوچک تر در حد قسمت مدرج میله های بزرگ یا کوچک است.

۸-۲-۲-۴ جزء نشانگر

برای هر وزنه‌ی لغزنده یک جزء نشانگر فراهم شده است.

۸-۲-۲-۵ وزنه‌ی لغزنده‌ی قابل دسترس

به استثنای میله های کوچک لغزنده، هیچ قسمت متحرکی در وزنه‌ی لغزنده وجود ندارد.

روی وزنه‌ی لغزنده حفره ای وجود ندارد که بتواند به طور تصادفی اجسام خارجی را در خود نگه دارد.

تأمین امنیت قسمت های جدا شدنی امکان پذیر است.

جابه‌جایی وزنه های لغزنده و میله های کوچک تلاش معینی را می طلبد.

۸-۲-۳-نشان‌دهی بوسیله استفاده از وزنه‌های کنترل شده اندازه‌شناختی

نسبت کاهش به شکل 10^k می‌باشد، که k عدد یا صفر است.

در دستگاهی که برای فروش مستقیم به عموم است، ارتفاع لبه برآمده کفه بارگیر نباید بیش از یک دهم بزرگترین بعد کفه باشد. و در هر صورت نباید از ۲۵mm بیشتر باشد.

۸-۳ شرایط ساخت

۸-۳-۱ جزء نشاندهی موازنه

دستگاه باید به دو شاخص متحرک یا یک جزء نشاندهی متحرک و یک علامت ثابت برای داده مجهز باشد که وضعیت جداگانه آنها و وضعیت موازنه‌ی مرجع را نشان می دهد.

در دستگاه های رده‌ی III و IIII ای که برای فروش مستقیم به عموم طراحی شده‌اند این شاخص ها و علائم زینه باید مشاهده‌ی موازنه را در طرف دیگر دستگاه، میسر کند.

۸-۳-۲ کاردک ها، بالشتک‌ها و پشت بندها^۱

۸-۳-۲-۱ نوع اتصال

اهرم ها باید فقط به کاردک مجهز باشند، کاردک ها باید بر بالشتک ها لولا شوند.

خط تماس بین کاردک و بالشتک باید یک خط راست باشد.

شاهین ها باید بر لبه‌ی کاردک لولا شوند.

۸-۳-۲-۲ کاردک ها

کاردک ها باید طوری با اهرم ها جفت و جور شوند که تغییرناپذیری نسبت بازوهای اهرم ، تضمین شود. کاردک ها را نباید جوشکاری یا لحیم کاری کرد.

لبه های کاردک های یک اهرم باید عملاً موازی بوده و در یک صفحه قرار گیرند.

1 - Knives, bearings and friction plates

۸-۳-۲-۳ بالشتک ها

بالشتک ها نباید به تکیه‌گاه ها یا نگهدارنده‌ی خود جوشکاری یا لحیم کاری شوند.

نوسان بالشک دستگاه با کفهی نسبت و شاهین دستی^۱ باید در تمام جهات روی پایه یا قرارگاه امکان پذیر باشد. وسایل مهار کننده باید مانع جدا شدن قسمت های مفصل دار شوند.

۸-۳-۲-۴ صفحه پشت بندها

بازی طولی کاردک ها باید توسط پشت بندها محدود شود. تماس بین کاردک و پشت بند باید نقطه ای باشد و روی امتداد خط (های) تماس بین کاردک و بالشتک (ها) قرار گیرد. پشت بند در نقطه تماس با کاردک باید صفحه‌ای را شکل دهد و این صفحه باید بر خط تماس بین کاردک و بالشتک عمود باشد. این صفحه ها نباید به بالشتک ها یا نگهدارنده‌ها جوش داده شوند.

۸-۳-۳ سختی

سختی قسمت تماس کاردک ها، بالشتک‌ها، پشت‌بندها و گوشواره ها حداقل باید ۵۸ Rockwell C باشد.

۸-۳-۴ پوشش محافظ

برای قسمت هایی که در تماس با اجزاء مفصل شده هستند ممکن است پوشش محافظ بکار رود بشرطی که این پوشش موجب تغییر خواص اندازه شناختی نشود.

۸-۳-۵ وسایل پارسنگ

هیچ دستگاه نباید به وسیله پارسنگ مجهز باشد.

۸-۴ شاهین ساده با بازوی مساوی

۸-۴-۱ تقارن شاهین ها

شاهین باید دارای دو صفحه تقارن در راستای طولی و عرضی باشد. شاهین باید با کفه ها یا بدون آنها موازنه شود. قسمت های جدا شونده ای که ممکن است بخوبی در هر دو انتهای شاهین بکار روند باید با هم تعویض پذیر و دارای جرم مساوی باشند.

۸-۴-۲ صفرکن

اگر یک دستگاه رده III یا IIII به وسیله صفر کن مجهز باشد این وسیله باید یک محفظه در زیر یکی از کفه ها باشد. این محفظه باید تأمین امنیت شود.

1 - Steel yard

۸-۵ شاهین ساده با نسبت

۸-۵-۱ نشاندهی نسبت

نسبت باید بطور خوانا و دائمی روی شاهین بشکل $\frac{1}{10}$ یا ۱:۱۰ نشان داده شود.

۸-۵-۲ تقارن شاهین

شاهین باید دارای صفحه تقارن طولی باشد.

۸-۵-۳ صفرکن

ضوابط بند ۷-۴-۲ اعمال می شود.

۸-۶-۱ دستگاه ساده با وزنه لغزنده (شاهین دستی)

۸-۶-۱ کلیات

۸-۶-۱-۱ نشانه‌های زینه‌بندی

نشانه‌های زینه خطوط یا شیارهایی روی لبه یا سطح میله مدرج باشد. کمترین فاصله طولی زینه بین شیارها ۲mm و بین خطوط ۴ mm می باشد.

۸-۶-۱-۲ تکیه گاه‌ها

بار بر واحد طول، روی کاردک‌ها نباید از ۱۰ kg / mm بیشتر شود. قطر سوراخ‌های دایره‌ای شکل بالشک‌ها حداقل باید ۱/۵ برابر بزرگترین بعد سطح مقطع کاردک باشد.

۸-۶-۱-۳ جزء نشانگر موازنه

طول جزء نشانگر موازنه از لبه ی تکیه گاه کاردک دستگاه نباید از $\frac{1}{15}$ طول قسمت مدرج شاهین اصلی وزنه لغزنده کمتر شود.

۸-۶-۱-۴ علامت بارز

در یک دستگاه با وزنه‌های لغزنده قابل تعویض، کله‌گی و وزنه‌ی لغزنده باید علامت بارز یکسانی داشته باشند.

۸-۶-۲ دستگاه تک ظرفیتی

۸-۶-۲-۱ کمترین فاصله بین لبه‌ی کاردک‌ها

کمترین فاصله بین لبه کاردک‌ها عبارتند از :
۲۵ mm برای بیشینه ظرفیت $\leq 30\text{kg}$ ،
۲۰ mm برای بیشینه ظرفیت $> 30\text{kg}$.

۸-۶-۲-۲ زینه بندی

زینه بندی باید از صفر شروع و تا بیشینه ظرفیت ادامه داشته باشد.

۸-۶-۲-۳ صفرکن

اگر یک دستگاه رده III یا IIII به وسیله صفرکن مجهز باشد این وسیله باید یک پیچ یا مهره درگیر^۱ باشد. بررسی شود که هر دور آن معادل معادله چهار زینه‌ی بررسی باشد.

۸-۶-۳ دستگاه دو ظرفیتی

۸-۶-۳-۱ کمترین فاصله بین لبه‌ی کاردک‌ها

کمترین فاصله بین لبه‌های کاردک‌ها عبارتند از :
۴۵ mm برای ظرفیت کوچکتر ،
۲۰ mm برای ظرفیت بزرگتر.

۸-۶-۳-۲ تمایز بین ساز و کارهای تعلیق

ساز و کار تعلیق یک دستگاه باید از ساز و کار تعلیق بار متمایز باشد.

۸-۶-۳-۳ زینه بندی عدددار

زینه بندی مربوط به هر یک از ظرفیت های دستگاه باید توزین از صفر تا بیشینه ظرفیت بدون انقطاع امکان پذیر گردد.

- یا دو زینه بندی هیچ قسمت مشترکی با هم نداشته باشند

- یا قسمت مشترک از $\frac{1}{5}$ بیشترین مقدار زینه بندی کوچکتر بیشتر نباشد

۸-۶-۳-۴ زینه بندی

مقدار زینه های هر یک از زینه بندی ها باید ثابت باشد.

۸-۶-۳-۵ وسایل صفرکن

بکارگیری وسایل صفرکن مجاز نمی باشد.

۸-۷ ترازوهای مرغی و روبروال

۸-۷-۱ تقارن

قسمت های متقارن جدا شونده که جفت هستند باید تعویض پذیر و هم جرم باشند.

۸-۷-۲ صفرکن


اگر یک دستگاه به وسیله صفرکن مجهز باشد این وسیله باید یک محفظه در زیر یکی از کفه ها باشد. این محفظه باید تامین امنیت شود.

۸-۷-۳ طول لبه ی کاردک ها

در یک دستگاه با شاهین ساده :

- طول کاردک های بار حداقل باید برابر با قطر ته کفه باشد ،
- طول کاردک میانی حداقل باید $0/7$ طول کاردک بار باشد.

در یک دستگاه با دو شاهین، پایداری سازوکار باید با آنچه که از یک دستگاه با شاهین ساده بدست می آید برابر باشد.

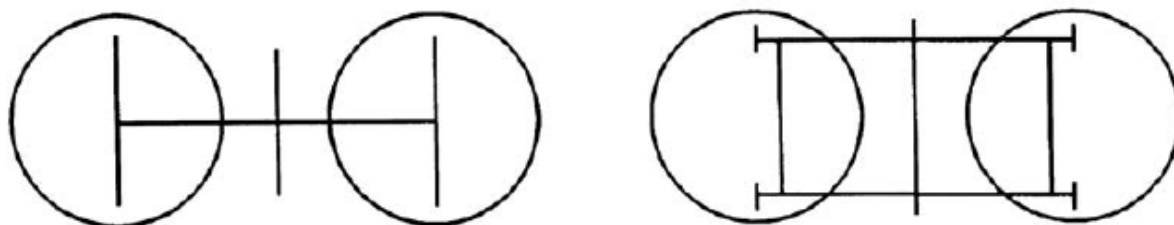

شاهین ساده

دو شاهین

شکل ۷-دستگاه با شاهین ساده و دو شاهین

۸-۸-۸ دستگاه هایی با کفه های نسبت

۸-۸-۱-۱ پیشینه ی ظرفیت

پیشینه ی ظرفیت دستگاه باید از 30 kg بیشتر باشد.

۸-۸-۲-۱ نشاندهی نسبت

نسبت بار توزین شده به بار موازنه باید خوانا و ماندگار به شکل $\frac{1}{10}$ یا $1:10$ روی شاهین نشان داده شود.

۸-۸-۳ صفرکن

یک دستگاه باید شامل وسیله صفر کن به شرح زیر باشد :

- یک کاسه زیر با درپوش با تحدب زیاد ، یا
- یک مجموعه پیچ ومهره درگیر، حداکثر اثری برابر چهار زینه بررسی در هر دور.

۸-۸-۴ وسیله موازنه ساز تکمیلی

اگر یک دستگاه بخاطر اجتناب از بکارگیری وزنه هایی که در مقایسه با بیشینه ظرفیت مقدارشان کم است به یک وسیله تکمیلی مجهز است این وسیله باید یک شاهین مدرج با وزنه لغزنده باشد، که اثر آن از ۱۰ kg بیشتر نشود.

۸-۸-۵ قفل کردن شاهین

یک دستگاه باید دارای وسیله ای دستی برای قفل کردن شاهین باشد، وسیله ای که عمل آن مانع مقابل هم قرار گرفتن شاخص های موازنه در حالت غیر فعال می شود.

۸-۸-۶ ضوابطی در ارتباط با قسمت های چوبی

اگر بعضی از قسمت های دستگاه، از قبیل اسکلت، صفحه بار یا کناره آن از جنس چوب باشد، آنگاه این قسمت ها باید خشک و بدون نقص بوده و باید رنگ کاری یا با ورنی (روغن جلاء) پوشش داده شوند. برای اتصال قسمت های چوبی نباید از میخ استفاده کرد.

۸-۹-۹ دستگاه با وسیله بارسنج با وزنه های لغزنده قابل دسترس (شاهین دستی)

۸-۹-۱ کلیات

ضوابط بند ۷-۲ مربوط به وسیله بارسنج با وزنه های لغزنده قابل دسترس باید رعایت شود.

۸-۹-۲ گستره زینه بندی عددی

درجه بندی عددی دستگاه باید برای توزین پیوسته از صفر تا بیشینه ظرفیت کافی باشد.

۸-۹-۳ کمترین فاصله ی زینه بندی

فاصله زینه بندی i_x میله های متفاوت ($x = ۱, ۲, ۳, \dots$) در ارتباط با زینه های dx این میله ها، باید در رابطه زیر صدق کند:

$$i_x \geq \frac{d_x}{e} \times 0.05 \text{ mm}$$

در حالی که

$$i_x \geq 2 \text{ mm}$$

۸-۹-۴ کفه نسبت

اگر دستگاهی برای افزایش گستره ی نشاندهی زینه بندی عددی به کفه نسبت تجهیز می شود، نسبت وزنه هایی که برای موازنه بار روی صفحه قرار داده می شوند به خود بار $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{100}$ باشد.

این نسبت باید بطور خوانا و ماندگار روی شاهین در نزدیکی صفحه نسبت به شکل ۱:۱۰ ، ۱:۱۰۰ یا $\frac{1}{10}$ ، نشان داده شود.

۸-۹-۵ صفر کن

ضوابط بند ۷-۸-۳ اعمال می شود.

۸-۹-۶ قفل کردن شاهین

ضوابط بند ۷-۸-۵ اعمال می شود.

۸-۹-۷ قسمت های چوبی

ضوابط بند ۷-۸-۶ اعمال می شود.

۹ نشانه گذاری دستگاهها و ماجولها

۹-۱ نشانه گذاری تشریحی

نشانه گذاری تشریحی زیر می تواند بر حسب قوانین ملی تغییر یابد .

۹-۱-۱ اجباری برای همه ی موارد

• نشانه یا نام سازنده به صورت کامل (A)

• نشانه گذاری های اندازه شناختی (B)

- نشان دادن رده ی درستی به شکل عدد رومی در یک بیضی (به زیر نویس بند ۴-۱-۱ مراجعه کنید)

- | | |
|---|------------------|
| Ⓘ | برای درستی ویژه |
| Ⓜ | برای درستی عالی |
| Ⓜ | برای درستی متوسط |
| Ⓜ | برای درستی عادی |

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Max یا بیشینه ظرفیت | - بیشینه ظرفیت به شکل |
| Min یا کمینه ظرفیت | - کمینه ظرفیت به شکل |
| e = | - زینه ی بررسی به شکل |

۹-۱-۲ در صورت کاربرد داشتن نشانه های زیر اجباری است

- نام یا نشانه ی نمایندگی کارخانه ی سازنده برای دستگاه های وارداتی (C)
- شماره ی سریال (D)

- علامت شناسایی روی هر بخش از دستگاهی که از چند قسمت مجزا تشکیل شده است (E)
- علامت تصویب نوع (F)

ویژگی های اندازه شناختی تکمیلی (G)

- شناسایی نرم افزار (برای دستگاه هایی که با نرم افزار کنترل می شوند اجباری است)

$d =$ زینه اگر $d < e$ باشد به صورت :

$T = +$ - بیشینه اثر پارسنگ افزایشی به صورت :

$T = -$ - بیشینه اثر پارسنگ کاهش می باشد اگر برابر Max نباشد :

- نسبت شمارش در دستگاه شمارنده مطابق با بند ۷-۱-۵ به صورت یا ۱ :

- گستره ی نشان دهی مثبت / منفی در دستگاه کمپراتور دیجیتالی ، به صورت

U_m / U_m - یا U_m \pm

(U_m بر حسب واحد جرم مطابق بند ۳-۱ است .)

- نسبت بین وزنه ی کفه و بار کفه آن طور که در بند های ۷-۵-۱ ، ۷-۸-۲ و ۷-۹-۴ مشخص شده اند .

- حدود ویژه

$Lim =$ - بیشینه بار ایمن به صورت

(اگر سازنده ، بیشینه بار ایمن ای بزرگ تر از $Max + T$ تدارک دیده باشد)

- حدود دمای ویژه مطابق با بند ۴-۹-۲-۲ که در ظرف آن دستگاه با کاربرد صحیح شرح داده شده مطابقت

دارد به صورت $...^{\circ}C / ..^{\circ}C$

۳-۱-۹ نشانه گذاری های بیشتر (I)

در صورت نیاز ممکن است نشانه های بیشتری در ارتباط با کاربرد خاص یا ویژگی های خاص مورد نیاز باشد

مانند :

- برای فروش مستقیم به عموم / معاملات تجاری ، استفاده نشود .
- انحصاراً برای استفاده شود .
- تنها برای استفاده ضمانت می شود .
- برای استفاده ضمانت نمی شود .
- فقط برای موارد زیر استفاده شود .

۴-۱-۹ نمایش نشانه های تشریحی

نشانه های تشریحی باید ماندگار بوده و از لحاظ اندازه ، شکل و وضوح طوری باشند که به آسانی خوانده

شوند

این نشانه ها باید در یک یا دو جایی کاملاً قابل رویت بر روی یک صفحه یا بر چسب گردآوری شده و به طور دایمی بر روی دستگاه یا یک قسمت جدانشدنی آن ، نصب شود ، در مورد صفحه یا بر چسبی که هنگام جداکردن خراب نمی شوند ، وسیله ی تأمین امنیت برای مثال یک نشانه کنترل باید بکار برده شود .
 به عنوان جایگزین می توان همه ی نشانه های قابل کاربرد مندرج در بند ۸-۱-۱ (B) و ۸-۱-۲ (G) را هم زمان با استفاده از یک راه حل نرم افزاری به طور دائم یا استفاده از یک فرمان دستی ، نمایش داد . در این مورد نشانه گذاری به عنوان پارامترهای خاص وسیله در نظر گرفته می شوند (به بند T - ۲-۸-۴ ، ۵-۲-۱-۲-۴ و ۵-۶ مراجعه کنید)
 نشانه های :

$$\begin{aligned} & \text{Max } \dots, \\ & \text{Min } \dots, \\ & e = \dots\dots\dots, \text{ و} \\ & d = \dots \text{ اگر } d \neq e \end{aligned}$$

باید حداقل در یک جا و بطور دائمی در نمایشگر یا نزدیک نمایشگر در وضعیت کاملاً قابل رؤیت ، نشان داده شوند. اطلاعات بیشتری را که در بند ۸-۱-۱ (B) و ۸-۱-۲ (G) درج شده می توان بر روی یک صفحه یا همزمان با راه حلی نرم افزاری به طور دائم یا دسترسی به یک فرمان دستی ساده نمایش داد. در این حالت نشانه گذاری ها به عنوان پارامترهای خاص وسیله در نظر گرفته می شوند (به T-۲-۸-۴ ، ۵-۲-۱-۴ و ۵-۶ مراجعه کنید)

لاک و مهر کردن پلاک نشانه های تشریحی باید امکان پذیر باشد مگر این که در اثر جدا شدن خراب شود . اگر پلاک اطلاعات مهر و موم شده باشد ، بکارگیری یک نشانه ی کنترل بر روی آن باید امکان پذیر باشد .

راه حل های قابل قبول

الف) نشانه گذاری Max ، Min ، e، ... و d اگر $d \neq e$ باشد :

این مقادیر به طور دائم، هم زمان در نمایش نتیجه ی توزین تا وقتی که دستگاه روشن است، نشان داده می شوند .

این نشانه ها می تواند در یک نمایش به صورت خودکار مرور کرد (یکی پس از دیگری نمایش داده شوند) و مرور خودکار (بدون فرمان دستی)، دایمی محسوب می شود

برای دستگاهی با گستره های توزین از برای دستگاهی با بیش از یک گستره برای دستگاه چند رده های متفاوت توزین (W_2 ، W_1) زینهای

		W_1	W_2		W_1	W_2
					Ⓜ	Ⓝ
Max 2/5/15 kg	Max	20 kg	100 kg	Max	1 000 g	5 000 g
Min 20 g	Min	200 g	1 kg	Min	1 g	40 g
$e = 1/2/5$ g	$e =$	10 g	50 g	$e =$	0.1 g	2 g
				$d =$	0.02 g	2 g

ب) نشانه گذاری برای دستگاه‌های چند زینه‌ای و چند گستره‌ای :
در موارد خاص، بعضی از نشانه‌ها بهتر است به شکل یک جدول باشد. برای دیدن مثال‌ها به شکل ۸ مراجعه کنید

پ) نصب

اگر صفحه بکار برده می‌شود باید به طور مثال با پیچ‌ها یا میخ‌هایی که یکی از آنها از جنس مس قرمز یا ماده‌ی مشابه شناخته شده باشد یا با بکارگیری نشانه‌های کنترل جدانشدنی باشد.
مهر و موم کردن کله‌ی یکی از پیچ‌ها، وسیله‌ای مناسب (بطور مثال به وسیله‌ی کلاهکی از مواد مناسب که در وسیله جاسازی شده و نمی‌توان آن را جدا کرد یا راه حل‌های فنی مناسب دیگر)
پلاک ممکن است چسبانده شده یا به صورت عکس برگردان باشد که کندن آن موجب خرابی‌اش شود.

ت) ابعاد حروف

ارتفاع حروف

ارتفاع حروف بزرگ بهتر است حداقل ۲ mm باشد

۹-۱-۵ موارد خاص

بندهای ۸-۱-۱ تا ۸-۱-۴ به طور کامل برای دستگاهی ساده که توسط یک سازنده ساخته می‌شود، اعمال می‌شود.

وقتی یک سازنده یک دستگاه مرکب می‌سازد یا وقتی چند سازنده در ساخت یک دستگاه ساده یا مرکب مشارکت دارند علاوه بر ضوابط پیشین ضوابط زیر هم اعمال می‌شود.

۹-۱-۵-۱ دستگاه با چندین وسیله‌ی بارگیر و بارسنج

هر وسیله‌ی بارسنج که به یک یا چند بارگیر وصل شده یا می‌تواند وصل شود، در ارتباط با موارد زیر باید از نشانه‌های تشریحی برخوردار باشد :

- علامت شناسایی ،
- بیشینه ظرفیت ،
- کمینه ظرفیت ،
- زینه بررسی ،
- و در صورت مناسبیت ، بیشینه بارایمن و بیشینه اثر پارسنگ افزایشی .

۹-۱-۵-۲ دستگاهی که قسمت‌های اصلی آن ساخت مجزا دارند

اگر با تعویض قسمت‌های اصلی ، مشخصه‌های اندازه‌شناختی دستگاه تغییر کند ، هر قسمت اصلی باید دارای یک علامت شناسایی باشد و این علامت شناسایی باید در نشانه گذاری تشریحی تکرار شود .

۹-۱-۵-۳ ماجول‌هایی که به طور مجزا آزمون شده‌اند

برای لودسل‌های دارای گواهی OIML R60، نشانه گذاری مطابق OIML R60، اعمال می‌شود .

برای سایر ماجول‌ها (نشاندهنده و ماجول توزین) نشانه گذاری مطابق با پیوست پ و ت، اعمال می‌شود. هر ماجول باید حداقل از نشانه‌های زیر برخوردار باشد :

- عنوان نوع ،
- شماره ی سریال ،
- (علامت یا نام) سازنده .

اطلاعات و ویژگی‌های مرتبط دیگر باید (نوع ماجول ، کسر P_i برای بیشینه خطای مجاز ، شماره‌ی گواهی OIML ، رده‌ی درستی، Max ، e و غیره) در OILM جداگانه مشخص شود و بهتر است در مدرک جداگانه‌ای که با ماجول همراه است، نوشته شود .

۹-۱-۵-۴ وسیله‌های جانبی

وسيله ی جانبی که در گواهی OILM قید شده باید از نشانه های تشریحی زیر برخوردار باشد :

- عنوان نوع ،
- شماره‌ی سریال ،
- سازنده و ،
- اطلاعات دیگر تا آن جا که کاربرد داشته باشد .

۹-۲ انگ گذاری‌های بررسی

هر دستگاه باید محلی برای انگ گذاری داشته باشد. این محل باید :

- طوری باشد که قطعه‌ای که محل روی آن قرار گرفته بدون آسیب دیدن نشانه‌ها از دستگاه جدا نشود،
- انگ گذاری بدون تغییر کیفیت اندازه شناختی دستگاه به راحتی میسر شود، و
- به طور معمولی بدون حرکت دادن دستگاه در حال خدمت، قابل دیدن باشد.

یادآوری – اگر به دلایل فنی مانع و محدودیتی وجود داشته باشد که انگ گذاری باید فقط در جایی " دور از نظر " انجام شود (به طور مثال هرگاه دستگاهی در ترکیب با وسیله‌ی دیگر در تجهیزات دیگری یک پارچه شده باشد) نشانه گذاری در جایی دوراز نظر در صورتی پذیرفته می شود که نشانه به راحتی قابل دست یابی بوده و آگهی خوانایی بر روی دستگاه در جایی کاملاً قابل دیدن تدارک دیده شود که به سمت این نشانه ها هدایت کند یا این محل در راهنمای بهره‌برداری ، در گواهی OIML یا گزارش آزمون تعریف شده باشد .

راه حل قابل قبول

دستگاهی که الزام شده از انگی (ها) بررسی برخوردار باشد باید حاملی برای نشانه‌ی بررسی داشته باشد ، مکانی که برای انگ‌ها فراهم شود، تا حفظ نشانه‌ها را تضمین کند:

الف) هرگاه انگ با حکاکی ایجاد شود، حامل می تواند نواری از یک فلز مناسب یا ماده دیگری که کیفیت آن مشابه سرب (برای مثال پلاستیک، برنج و غیره) باشد که بر روی صفحه ی ثابت شده بر دستگاه یا حفره ی ایجاد شده بر روی دستگاه نصب شده است.

ب) اگر انگ از نوع عکس برگردان باشد باید جایی بر روی دستگاه برای چسباندن این انگ، فراهم شود. برای بکارگیری نشانه ی بررسی یک ناحیه انگ گذاری حداقل به اندازه ی 150 mm^2 لازم است و اگر از عکس برگردان به عنوان انگ های بررسی استفاده می شود قطر محل باید حداقل 15 mm باشد. این انگ ها باید دوام قابل قبولی برای مقصود در نظر گرفته شده برای دستگاه باشد این دوام می تواند بطور مثال با حفاظت مناسب تأمین شود.

۱۰ کنترل های اندازه شناختی

۱-۱۰ تعهد قانونی به کنترل های اندازه شناختی

قانون گزار ممکن است کنترل هایی اعمال کند تا تضمین کند که دستگاه ها به کار گرفته شده برای کاربردهای خاص با الزامات این استاندارد ندارد، انطباق دارد.

اگر کنترل ها برای انطباق اعمال شود، می تواند شامل تصویب نوع (۱) بررسی اولیه (۲) (یا روش های ارزیابی انطباق معادل) باشد بررسی بعدی بطور می تواند مثال بررسی دوره ای (۳) یا بازرسی خدمت (۴) یا سایر روش های اجرایی کنترل اندازه شناختی معادل (۵) باشد.

به هر صورت دستگاه های مذکور در بند های ۷-۴ تا ۷-۹ این استاندارد نیاز به تصویب نوع ندارند و قانون گذار می تواند برای کاربردهای خاص دستگاه بررسی اولیه بدون تصویب نوع، پیش بینی کند.

۱-۱۰-۲ تصویب نوع

۱-۱۰-۲-۱ درخواست برای تصویب نوع

درخواست تصویب نوع باید به مقام تصویب کننده تسلیم شود و معمولاً شامل یک دستگاه بعنوان نماینده ی نوع باشد رویکرد ماجولی (به بند ۴-۱۰-۲ مراجعه کنید) و آزمون خانواده ی دستگاه ها یا ماجول ها (به بند ۴-۱۰-۴ مراجعه کنید) می تواند مناسب تر و کارا تر باشد.

مقتضای باید تا جایی که کاربرد دارد اطلاعات زیر را مطابق با قوانین ملی فراهم نماید.

۱-۱۰-۲-۱-۱ مشخصه های اندازه شناختی

- مشخصه های دستگاه همانند؛ بند ۸-۱ و
- مشخصه های ماجول ها یا اجزا سیستم اندازه گیری مطابق با بند ۴-۱۰-۲ باشد.

۱-۱۰-۲-۱-۲ مستندات توصیفی

یادآوری - شماره های داخل پرانتز در جدول زیر به بندهای این استاندارد ارجاع می کند.

مستندات لازم	قلم
توصیف کلی دستگاه ، توصیف وظیفه ، مقصود در نظر گرفته شده برای کاربر، نوع دستگاه (بطورمثال ، ترازوی مثبت و منفی ، چسب زن قیمت Platform scale	۱
تک و چند زینه ای ، چند گستره ای ، گستره e ، n ، Min ، Max مشخصه های کلی (سازنده) ، رده ، ی دما ، ولتاژ و غیره	۲
فهرست توصیف ها و داده های مشخصات همه ی وسیله ها و ماجول های دستگاه	۳
نقشه های ترتیبات کلی و جزئیات مورد علاقه ی مترولوژیکی از جمله جزئیات قفل های هم بند ، موانع ، محدودیت ها و حافظ ایمنی Safeguards و غیره	۴
اجزاء تأمین کننده ی امنیت ، وسیله های تنظیم ، کنترل ها و غیره (به بند ۶-۱-۲ مراجعه کنید) ، دسترسی حفاظت شده برای برنامه دهی و تنظیم بهره برداری (۶-۱-۲-۴)	۱-۴
محل نشانه گذاری کنترل ، عناصر تأمین امنیت ، نشانه های توصیفی ، شناسایی ، انطباق و / یا تصویب نشانه گذاری (۹-۱ و ۹-۲).	۲-۴
وسيله های دستگاه	۵
وسایل کمکی یا نشاندهی گسترش یافته (به بند ۵-۳ و ۶-۴-۳ و ۶-۱۳-۷ مراجعه کنید .	۱-۵
استفاده چند گانه از وسیله های نشاندهی (بند ۶-۴-۴)	۲-۵
وسيله چاپ (۶-۴-۵ ، ۶-۱۱-۱ ، ۶-۷-۳ ، ۶-۱۴-۴ ، ۶-۱۶)	۳-۵
وسيله های ذخيره ی حافظه (۶-۴-۶)	۴-۵
وسيله های صفرکن و صفر یاب (۶-۵ ، ۶-۹-۶ ، ۶-۱۳-۲)	۵-۵
وسيله های پارسنگ (۶-۶ ، ۶-۱۰-۳ ، ۶-۱۳-۳) و وسیله پارسنگ از پیش تنظیم شده (۶-۷ و ۶-۱۳-۴)	۶-۵
وسيله ترازکننده و نشاندهنده ی تراز ، حسن گرچگی ، حد بالایی کچ کردن (۵-۹-۱)	۷-۵
وسيله های قفل کردن (۶-۸ و ۶-۱۳-۵) و وسیله های بررسی کمکی (۶-۹)	۸-۵
انتخاب گستره های توزین در دستگاههای چند گستره ای (۶-۱۰)	۹-۵
اتصال به بارگیری های مختلف (۶-۱۱)	۱۰-۵
اینتر فیس ها (نوع ها ، کاربرد موردنظر ، مصونیت در برابر نفوذ خارجی (۷-۳-۶)).	۱۱-۵
وسيله های جانبی بطور مثال چاپ گرها ، نمایشگرفرعی ، برای گنجاندن در گواهی تصویب نوع و	۱۲-۵

مستندات لازم	قلم
اتصالات برای آزمون های اختلال (۲-۴-۷)	
وظیفه های دستگاه های حسابرگر قیمت (بطور مثال برای فروش مستقیم به عموم)(۶-۱۴) سلف سرویس (۶-۱۳-۱۱) ، بر حسب قیمت (۶-۱۶)	۱۳-۵
وسيله های یا وظیف های دیگر بطور مثال برای مقصودهایی به غیر از تعیین جرم (که موضوع ارزیابی انطباق نیست).	۱۴-۵
توصیف تفصیلی وظیفه ی موازنه ی پایدار (۵-۴-۲ و الف ۴-۱۲) دستگاه.	۱۵-۵
اطلاعات در موارد خاص.	۶
تقسیم دستگاه به ماجول ها بطور مثال لودسل ها ، سیستم مکانیکی ، نشاندهنده ، نمایشگر ، نشاندهی وظیفه های هر ماجول و کسر Pi برای ماجول هایی که قبلاً تصویب شده اند ، ارجاع به گواهی آزمون یا گواهی های تصویب نوع (۵-۱۰-۲) ، ارجاع برای ارزیابی به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ برای لودسل ها (پیوست ج).	۱-۶
شرایط بهره برداری ویژه (۶-۹-۵).	۲-۶
واکنش دستگاه به اشتباه معنی دار (۷-۱-۱، ۷-۲، ۶-۱۳-۹).	۳-۶
انجام وظیفه ی نمایشگر پس از روشن کردن (۷-۳-۱)	۴-۶
توصیف فنی، نقشه ها، طرح های وسیله ها، زیر مجموعه ها و غیره مخصوصاً آنهایی که در ۹-۱ و ۹-۷ مشخص شده اند.	۷
بارگیر به سیستم های اهرمی اگر مطابق با (۸-۳-۲ و ۸-۳-۴) نباشد ، وسیله های انتقال نیرو.	۱-۷
لودسل، اگر به صورت ماجول عرضه نشده باشد.	۲-۷
عناصر اتصال الکتریکی برای مثال اتصال لودسل ها به نشاندهنده ، شامل طول خط سیگنال (ضروری بر آزمون ضربه به ب-۳-۳ مراجعه کنید).	۳-۷
نشان دهنده: نمودار بلوکی، نمودار شماتیک، پردازش داخلی و تبادل داده ها به وسیله ی واسط، صفحه کلیدی که وظیفه هر کلید آن مشخص شده است.	۴-۷
اظهارات سازنده بطور مثال برای واسطها (۷-۳-۱) برای دستیابی محافظت شده برای برنامه دهی و تنظیم (۶-۱-۲-۴) ، برای دیگر نرم افزار مبتنی بر بهره برداری.	۵-۷
نمونه ها برای همه چاپ گیری ها منظور شده.	۶-۷

مستندات لازم	قلم
نتایج آزمون‌هایی که سازنده اجرا کرده یا از سایر آزمایشگاه‌ها، در پروتکل ۲-۶۵۸۹، شامل اثبات صلاحیت	۸
گواهی‌ها تصویب نوع دیگر یا آزمون‌های مجزا، مربوط به ماجول‌ها یا سایر قسمت‌های ذکر شده در سند، همراه با پروتکل‌های آزمون.	۹
برای دستگاه‌هایی یا ماجول‌هایی که با نرم افزار کنترل می شوند، سند‌های اضافی برابر ۷-۵-۱ و ۷-۵-۲ (جدول ۱۱)	۱۰
نقشه یا عکسی از دستگاه که اساس و محل بررسی را نشان می دهد و نشانه‌های تأمین کننده ی امنیت که باید بکار برده شود و لازم است در گواهی OIML یا گزارش آزمون، گنجانده شود	۱۱

همه‌ی مستندات دستگاه توزین به استثنای نقشه یا عکس (قلم ۱۱) باید به وسیله مقام تصویب کننده سری نگهداشته شود مگر در حدی که با سازنده توافق شده

۱۰-۲-۲ ارزیابی نوع

مدارک ارائه شده باید جهت انطباق با الزامات این استاندارد امتحان شوند. واری‌های مناسب باید اجرا شود تا اطمینان حاصل شود که وظیفه‌ها به درستی مطابق مدارک ارائه شده، انجام می‌شوند. واکنش در برابر اشتباه معنادار باید راه‌اندازی شود.

دستگاه‌ها باید بر اساس بند ۴-۱۰ و وزنه‌های استاندارد مطابق بند ۴-۷-۱ تحت روش‌های اجرایی آزمون پیوست الف و پیوست ب، در صورتی که کاربرد داشته باشد قرار گیرند. برای وسیله‌های جانبی به بند ۴-۱۰ مراجعه کنید. اجرای آزمون‌ها در تأسیسات و اماکنی که متعلق به مقام صلاحیت دار نباشد می‌توان اجرا شود.

مقام تصویب کننده می‌تواند در موارد خاص از متقاضی بخواهد که برای اجرای آزمون‌ها بارها، تجهیزات و پرسنل آزمون را تدارک ببیند.

مقام تصویب کننده می‌تواند در صورت رضایت متقاضی امکان پذیرش داده‌های آزمون را مقام تصویب کننده‌ی کشور دیگری بدست آورده بدون تکرار آزمون، بپذیرد.

مقام تصویب کننده ممکن است در صورت صلاح دید و با مسئولیت خود، نتایج آزمون فراهم شده توسط متقاضی را برای نوع ارائه شده بپذیرد و مطابق با آن آزمون‌های خود را کاهش دهد*.

* به [۲۳] B_۳ و B ۱۰-۱ - B ۱۰-۲ - OIML B مراجعه کنید.

۱۰-۳ بررسی اولیه

بررسی اولیه می‌توان مطابق مقررات ملی توسط پرسنل مجاز اجرا شود.

بررسی اولیه نباید انجام شود مگر این که انطباق دستگاه برای نمونه‌ی مصوب و/یا الزامات این استاندارد ، محقق شده باشد . دستگاه باید در زمان نصب و حاضر بودن برای استفاده آزمون بشود مگر آن که بتوان آن را به راحتی حمل کرده و پس از بررسی اولیه نصب کرد.

بررسی اولیه را می‌توان در محل سازنده یا محل دیگری انجام داد:

(الف) اگر انتقال به محل استفاده ، پیاده‌سازی دستگاه را ضروری نسازد.

(ب) اگر داخل سرویس کردن دستگاه در محل استفاده‌اش ، مونتاژ دستگاه یا تأسیسات فنی دیگری را که احتمالاً بر عملکرد دستگاه تأثیر می‌گذارد ، ضروری نسازد و

(پ) اگر مقدار گرانش در مکانی که دستگاه داخل سرویس می‌شود در نظر گرفته می‌شود یا اگر عملکرد دستگاه نسبت به تغییرات گرانش ، حساس نباشد.

درهمه‌ی موارد دیگر، آزمون‌ها باید در مکانی که از دستگاه استفاده خواهد شد، اجرا شود .

اگر عملکرد دستگاه به تغییرات گرانش حساس باشد روش‌های بررسی می‌تواند در دو مرحله انجام شود ، مرحله دوم شامل امتحان‌ها و آزمون‌هایی می‌شود که نتیجه به گرانش وابسته است و در مرحله اول برای امتحان‌ها و آزمون‌هایی که به گرانش وابسته نیستند . مرحله‌ی دوم باید در مکانی انجام شود که از دستگاه استفاده خواهد شد .

به جای مکان استفاده ، ناحیه‌ی گرانش یا ناحیه‌ی استفاده می‌تواند تعریف شوند مشروط بر آن که دستگاه الزامات ناحیه‌ای مربوط به گرانش را برآورده کند.

۱۰-۳-۱ انطباق

اظهار انطباق نسبت به نوع مصوب و/یا این استاندارد باید شامل :

- عملکرد درست همه‌ی وسیله‌ها برای مثال وسیله‌ی صفرکن ، وسیله‌ی یارسنگ و وسیله‌ی حسابگر
- مواد ساختمانی و طراحی تا آن جایی که به اندازه شناختی مربوطاند .
- اثبات سازگاری ماجول‌ها اگر مطابق با ۴-۱۰-۲ رویکرد ماجولی انتخاب شده باشد .
- در صورت اقتضاء ، فهرست آزمون‌های اجرا شده .

۱۰-۳-۲ بازرسی چشمی

قبل از آزمون ، دستگاه باید برای موارد زیر بازرسی چشمی شود :

- مشخصه‌های اندازه‌شناختی یعنی رده‌ی درستی ، Max ، Min ، e ، d .
 - شناسایی نرم‌افزار اگر کاربرد داشته باشد
 - شناسایی ماجول‌ها اگر کاربرد داشته باشد و
 - نوشته‌های مقرر شده و موقعیت انگ‌های بررسی و کنترل
- اگر محل و شرایط استفاده دستگاه معلوم است ، مناسب بودن آن‌ها باید بررسی شود .

۱۰-۳-۳ آزمون‌ها

آزمون‌ها باید به منظور بررسی دستگاه با الزام‌های زیر انجام شوند .

- بندهای ۱-۵-۵ ، ۳-۳-۵-۵ و ۴-۳-۵-۵ ، خطاهای نشاندهی (مربوط به الف-۴-۴ تا الف-۴-۶ ولی پنج مرحله‌ی بارگذاری کفایت می‌کند ، بار آزمون فقط در صورتی شامل Min می‌شود که $Min \geq 100mg$ باشد) .

- ۲-۵-۶ و ۳-۶-۶ ، درستی وسیله‌های صفرکن وپارسنگ(مربوط به الف-۴-۳ و الف-۴-۶-۲)

- بند ۱-۶-۵ تکرارپذیری (مربوط به پاراگراف شوم الف-۴-۱۰-۳)

- بند ۲-۶-۵ بارگذاری غیرمتمرکز (مربوط به الف-۴-۷)

- بند ۸-۵ روانی (مربوط به الف-۴-۸) برای دستگاه‌های با نشاندهی دیجیتالی کاربرد ندارد.

- بند ۱۸-۶: کجی در مورد دستگاه‌های سیار (مربوط به بند الف-۵-۱-۳) و

- بند ۱-۸ حساسیت دستگاه‌های با نشاندهی غیرخودکار (مربوط به بند الف-۴-۹)

سایر آزمون‌ها می‌تواند در موارد خاص مثل وجود ساختمان غیرمعمول یا نتایج مشکوک یا آن طور که در گواهی OIML جداگانه نشان داده شده، انجام شود.

مقام تصویب کننده می‌تواند در موارد خاص از متقاضی بخواهد که برای اجرای آزمون‌ها ، بارها ، تجهیزات و پرسنل آزمون را تدارک ببیند(به بند ۷-۵ مراجعه کنید)

برای همه‌ی آزمون‌ها حدود خطایی که باید رعایت شود حداکثر خطای مجاز بررسی اولیه است. اگر پس از بررسی اولیه دستگاه باید به محل دیگری حمل شود تفاوت شتاب گرانش محلی بین مکان‌های آزمون و استفاده باید به صورت مناسبی در نظر گرفته شود به طور مثال با مرحله‌ی دوم بررسی اولیه پس از تنظیم یا با احتساب مقدار گرانش محل استفاده طی بررسی اولیه.

۱۰-۳-۴ انگ‌گذاری و تأمین امنیت

بر اساس قوانین و مقررات اوزان و مقیاس‌ها، بررسی اولیه باید با انگ‌گذاری اولیه، گواهی شود. این انگ‌گذاری می‌تواند ماه یا سالی را که بررسی اولیه انجام شده یا منقضی می‌شود، نشان دهد. اجزائی که جداکردن یا تنظیم نبودن آنها ممکن است مشخصه‌های اندازه‌شناختی دستگاه را تغییر دهد بدون این تغییر کاملاً قابل مشاهده باشد، باید تأمین امنیت شوند. ضوابط بندهای ۶-۱-۲-۴ و ۹-۲-۲ باید رعایت شوند .

۱۰-۴-۴ کنترل اندازه‌شناختی بعدی

کنترل اندازه‌شناختی بعدی باید توسط اشخاص مجاز و برابر قوانین و مقررات اوزان و مقیاس‌ها انجام شود.

۱۰-۴-۱ بررسی بعدی

در بررسی بعدی معمولاً بازرسی و آزمون‌های مطابق با ۱۰-۳-۲ و ۱۰-۳-۳ باید انجام شود . حدود خطا همان حدود خطای بررسی اولیه است ، انگ زدن و تأمین امنیت باید مطابق بند ۱۰-۴-۳ انجام شود . تاریخ انگ‌گذاری همان تاریخ بررسی بعدی است .

۱۰-۴-۲ بازرسی خدمت

معمولاً در بازرسی خدمت فقط بازرسی و آزمون‌های مطابق با بندهای ۱۰-۳-۲ و ۱۰-۳-۳ باید اجرا شوند حدود خطا دوبرابر خطای بررسی اولیه است . انگ زنی و تأمین امنیت می‌تواند بدون تغییر بماند یا مطابق بند ۱۰-۴-۱ تجدید شود .

پیوست الف

(الزامی)

روش‌های اجرایی آزمون برای دستگاه‌های توزین غیر خودکار

الف-۱ امتحان اداری (۱۰-۲-۱)

مدارک ارائه شده شامل عکس‌ها، نقشه‌ها، مشخصات فنی ضروری مربوط به اجزاء اصلی و غیره را بازنگری کنید تا کافی و درست بودن آنها معین شود. دستورالعمل بهره‌برداری یا مدارک معادل کاربری را، بررسی کنید. یادآوری- دستورالعمل بهره‌برداری می‌تواند پیش‌نویس باشد.

الف-۲ مقایسه ساختمان با مدارک (۱۰-۲-۲)

وسیله‌های مختلف دستگاه را امتحان کنید تا از انطباق با مدارک اطمینان حاصل کنید. بند ۵-۱۰ را بررسی کنید.

الف-۳ امتحان اولیه

الف-۳-۱ مشخصه‌های اندازه‌شناختی

مشخصه‌های اندازه‌شناختی را مطابق (استاندارد ملی ۲-۶۵۸۹) فرمت گزارش آزمون، یادداشت کنید.

الف-۳-۲ انگ‌گذاری‌های تشریحی (۹-۱)

انگ‌گذاری‌های تشریحی را مطابق چک لیست ارائه شده در فرمت گزارش آزمون واریسی کنید.

الف-۳-۳ انگ‌گذاری و تأمین امنیت (۶-۱-۲-۴ و ۹-۲)

ترتیبات انگ‌گذاری و تأمین امنیت را مطابق چک لیست ارائه شده در فرمت گزارش آزمون واریسی کنید.

الف-۴ آزمون عملکرد

الف-۴-۱ شرایط کلی

الف-۴-۱-۱ شرایط عادی آزمون (۵-۵-۳-۱)

خطاها باید در شرایط عادی آزمون در حالی تعیین شوند که تأثیر یک عامل ارزیابی می‌شود و سایر عوامل را باید نزدیک به مقدار عادی آن نسبتاً ثابت نگه داشت. برای دستگاه‌های رده‌ی ۱ همه‌ی تصحیحات لازم در مورد عوامل تأثیرگذار در اثر بار آزمون یعنی تأثیر نیروی ارشمیدس در هوا باید اعمال شود.

الف-۴-۱-۲ دما

آزمون‌ها باید در محیطی با دمای یکنواخت معمولاً دمای عادی اطاق انجام شوند ، مگر اینکه غیراز این مشخص شده باشند .

دما وقتی یکنواخت فرض می‌شود که اختلاف بین کرانه‌های ثبت شده‌ی آن در طول آزمون ، هماهنگ تغییراتی بیش‌تر از یک پنجم گستره‌ی دمای دستگاه تحت آزمون نداشته باشد، ولی بهر حال این مقدار کمتر از 5°C باشد (2°C برای آزمون خزش). نرخ تغییرات نباید 5°C در ساعت بیشتر شود .

الف-۴-۱-۳ منبع تغذیه

دستگاه‌هایی که برقی هستند باید به طور معمول به برق شبکه یا وسیله‌ی منبع تغذیه وصل شده و در طول آزمون‌ها روشن باشند .

الف-۴-۱-۴ استقرار در وضعیت مرجع قبل از آزمون‌ها

یک دستگاه مستعد کج شدن را باید در وضعیت مرجع‌اش تراز کرد .

الف-۴-۱-۵ صفرکن خودکار و صفریاب

طی آزمون برای غیرفعال کردن وسیله‌ی صفرکن خودکار و وسیله‌ی صفریاب می‌توان آنها را خاموش یا این‌که آزمون‌ها را با باری مثلاً معادل $10e$ شروع کرد. در برخی از آزمون‌ها که وسیله‌ی صفرکن خودکار یا صفریاب باید عمل کند (یا نکند) در قسمت ملاحظات آزمون به صورت یادآوری ویژه به آن اشاره شده است.

الف-۴-۱-۶ نشاندهی بازینه‌ای کوچک تراز e

اگر دستگاه با نشاندهی دیجیتالی وسیله‌ای برای نمایش نشاندهی بازینه‌ای که کوچکتر از e (ولی نه بزرگ تر از $\frac{e}{5}$) داشته باشد می‌توان از آن برای تعیین خطا استفاده کرد. اگر از چنین وسیله‌ای استفاده می‌شود باید در گزارش آزمون به آن اشاره شود .

الف-۴-۱-۷ استفاده از شبیه‌ساز برای آزمون ماجول‌ها (۵-۱۰-۲ و ۵-۷-۱)

اگر برای آزمون ماجول از شبیه‌ساز استفاده می‌شود بایستی تکرارپذیری و پایداری شبیه‌ساز در حدی باشد که بتوان عملکرد ماجول را حداقل با همان درستی که دستگاه کامل ، با وزنه‌ها آزمون می‌شود بدست آورد ، حداکثر خطای مجازی که باید در نظر گرفت همان حداکثر خطای مجازی است که برای ماجول قابل اعمال است . در صورت استفاده از شبیه‌ساز این امر باید در گزارش آزمون ذکر شده و به قابلیت ردیابی آن اشاره شود.

الف-۴-۱-۸ تنظیم (۶-۱-۲-۵)

یک وسیله‌ی تنظیم پهنه‌ی نیم خودکار باید فقط یک بار قبل از اولین آزمون، راه‌اندازی شود .

یک دستگاه رده‌ی I باید ، در صورت کاربرد ، قبل از هر آزمون مطابق دستورالعمل مندرج در راهنمای بهره‌برداری تنظیم شود .
یادآوری- آزمون دمای الف-۳-۵ هم یک آزمون محسوب می‌شود .

الف-۴-۱-۹ زمان بازیابی

بعد از هر آزمون و پیش از آن که آزمون بعدی را شروع کنیم بهتر است به اندازه کافی اجازه دهیم تا دستگاه به حالت اولیه برگردد.

الف-۴-۱-۱۰ پیش بارگذاری

قبل از هر آزمون توزین به استثنای آزمون‌های الف-۵-۲ و الف-۵-۳-۲ دستگاه باید یکبار به اندازه Max یا Lim اگر تعریف شده باشد ، بارگذاری شود .
به استثنای آزمونهای مندرج در بندهای الف-۵-۲ و الف-۵-۳-۲ اگر لودسل بطور جداگانه مورد آزمون قرار می‌گیرد پیش بارگذاری لودسل باید مطابق با OILM 60 باشد .

الف ۴-۱-۱۱ دستگاه چندگستره‌ای

در اصل بهتر است هر گستره به عنوان یک دستگاه مجزا مورد آزمون قرار گیرد . برای دستگاه با تغییر اتوماتیک گستره آزمون‌های ترکیبی امکان‌پذیر است.

الف-۴-۲ کنترل صفر

الف-۴-۲-۱ گستره‌ی صفرکن

الف-۴-۲-۱-۱ صفرکن اولیه

وقتی بارگیر خالی است دستگاه را صفر کنید . بارآزمونی روی بارگیر قرار دهید و دستگاه را خاموش و سپس روشن کنید . این کار را با اضافه کردن بار آن قدر ادامه دهید که پس از روشن کردن دیگر دستگاه صفر نشود . بیشینه باری را که می‌توان صفر کرد قسمت مثبت گستره‌ی صفرکن اولیه است.
سپس بارها را از روی بارگیر بردارید و دستگاه را صفر کنید . حال بارگیر دستگاه برداشته و دستگاه را خاموش و روشن کنید اگر دستگاه صفر شود جرم بارگیر در قسمت منفی گستره‌ی صفرکن اولیه قرار دارد.
اگر با برداشتن بارگیر و خاموش و روشن کردن دستگاه صفر نشود وزنه‌هایی روی قسمت‌های زنده(مثلاً قسمت‌هایی که بارگیر بر روی آنها می‌نشیند) قرار دهید تا با خاموش و روشن کردن دستگاه صفر شود . سپس به ترتیب وزنه‌ها را بردارید و بعد از هر برداشتن دستگاه را خاموش و روشن کنید تا با وزنه‌های معینی دستگاه صفر شود . در این حالت وزن بارگیر منهای وزنه‌های روی دستگاه برابر قسمت منفی گستره‌ی صفرکن اولیه است.

گستره‌ی صفرکن اولیه مجموع قسمت‌های مثبت و منفی است اگر برداشتن بارگیر به راحتی امکان‌پذیر نباشد فقط قسمت مثبت صفرکن اولیه بررسی می‌شود.

الف-۴-۲-۱-۲ صفر کن خودکار و نیم خودکار

این آزمون به همان روشی که در بند الف-۴-۲-۱ شرح داده شده اجرا می شود، به استثنای این که به جای خاموش و روشن کردن از وسیله ی صفر کن استفاده می شود.

الف-۴-۲-۱-۳ صفر کن خودکار

بارگیر را همان طور که در بند الف-۴-۲-۱-۱ شرح داده شده است بردارید و آنقدر وزنه روی دستگاه قرار دهید تا صفر را نشان دهد.

وزنه های کوچک را بردارید و بعد از برداشتن هر وزنه صبر کنید تا معلوم شود که وسیله ی صفر کن دستگاه به طور خودکار عمل خواهد کرد یا خیر. این عمل را آنقدر ادامه دهید تا دستگاه به طور خودکار صفر نشود. بیشینه باری که پس از برداشتن آن دستگاه هنوز صفر می شود، گستره ی صفر کن محسوب می شود. اگر نتوان بارگیر را به راحتی برداشت و اگر وسیله صفر کن دیگری تدارک دیده شده باشد، راه حل عملی می تواند گذاشتن وزنه هایی بر روی دستگاه و صفر کردن دستگاه باشد. سپس وزنه ها را بردارید و واریسی کنید که آیا هنوز هم صفر کن خودکار دستگاه را صفر می کند یا خیر. بیشینه باری که پس از برداشتن آن دستگاه هنوز صفر می شود، گستره صفر کن است.

الف-۴-۲-۲ وسیله نشانگر صفر (۶-۵-۵)

برای دستگاه با نشانگر صفر و نشاندهی دیجیتالی، دستگاه را حدود یک زینه زیر صفر تنظیم کنید. سپس با اضافه کردن وزنه هایی به جرم (مثلاً یک دهم زینه) گستره ای را که در آن وسیله نشانگر صفر، انحراف از صفر را نشان می دهد، تعیین کنید.

الف-۴-۲-۳ درستی صفر کن (۵-۵-۲)

این آزمون را می توان با الف-۴-۴-۱ ترکیب کرد.

الف-۴-۲-۳-۱ صفر کن غیر خودکار و نیم خودکار

درستی وسیله صفر کن با بارگذاری دستگاه تا نزدیک ترین نقطه تغییر ممکن و سپس با راه اندازی وسیله صفر کن و تعیین بار اضافه ای که با آن نشاندهی از صفر به یک زینه بالای صفر تغییر می کند، آزمون می شود. خطای صفر مطابق با بند الف-۴-۴-۳ محاسبه می شود.

الف-۴-۲-۳-۲ صفر کن خودکار یا صفریاب

نشاندهی را (مثلاً با بارگذاری معادل ۱۰e) از گستره صفر خودکار خارج کنید. سپس بار اضافه ای را که با آن نشاندهی از یک زینه به زینه بعدی بالاتر تغییر می کند، تعیین کنید. خطا، مطابق بند الف-۴-۴-۳ محاسبه می شود. خطای صفر برابر با خطای این بار، فرض می شود.

الف-۴-۳ صفر کردن قبل از بارگذاری

تنظیم صفر یا تعیین نقطه ی صفر دستگاه با نشاندهی دیجیتالی به صورت زیر انجام می شود:

الف- برای دستگاه با صفر کن غیر خودکار، وزنه هایی معادل نیم وزنه روی بارگیر قرار داده می شود و دستگاه چنان تنظیم می شود که نشاندهی بین صفر و یک وزنه تغییر کند. سپس وزنه ای معادل نیم وزنه از روی بارگیر برداشته می شود تا مرکز وضعیت صفر مرجع به دست آید.

الف-۴-۴ تعیین عملکرد توزین

الف-۴-۴-۱ آزمون توزین

بارهای آزمون را به طور افزایشی از صفر تا بیشینه ظرفیت اعمال کنید. سپس بارهای آزمون را به ترتیب معکوس بردارید تا به صفر برگردید. هنگام تعیین خطای ذاتی اولیه باید حداقل ده بار آزمون مختلف و برای آزمون های توزین دیگر، پنج بار آزمون انتخاب شود. بارهای آزمون انتخابی باید شامل \max و \min مقادیر یا نزدیک به مقادیری باشد که در آن بیشینه خطای مجاز (mpe) تغییر می کند. بایستی یادآوری شود که بارگذاری و باربرداری باید به طور مداوم کاهش یا به طور مداوم افزایش یابد. توصیه می شود حتی الامکان همان روش اجرایی را به کار ببرید که در بررسی اولیه (۱۰-۳) و کنترل اندازه شناختی بعدی (۱۰-۴) به کار برده می شود.

اگر دستگاه به وسیله صفر کن خودکار یا صفریاب مجهز باشد، به استثنای آزمون دما می توان آن را در حین آزمون، فعال نگه داشت. در این صورت، خطا در نقطه صفر مطابق با بند الف-۴-۲-۳-۲ تعیین خواهد شد.

الف-۴-۴-۲ آزمون توزین تکمیلی (۷-۵-۱)

برای دستگاه با وسیله صفر کن اولیه با گستره بزرگتر از ۲۰ درصد \max ، باید آزمون تکمیلی انجام شود. در این آزمون، حد بالای گستره صفر کن به عنوان نقطه صفر است.

الف-۴-۴-۳ ارزیابی خطا (الف-۴-۱-۶)

برای دستگاه با نشاندهی دیجیتال که فاقد وسیله نشاندهی با زینه ی کوچکتر (از $\frac{1}{5}e$ بزرگتر نباشد) می توان از نقاط گذر تغییر نشاندهی برای تعیین نشاندهی دستگاه قبل از گرد کردن، به صورت زیر استفاده کرد. برای یک بار معین L ، مقدار نشاندهی I یادداشت می شود. سپس آن قدر وزنه هایی به جرم $\frac{1}{4}e$ به طور متوالی به آن اضافه می کنیم تا نشاندهی دستگاه به طور مشخص به اندازه یک زینه افزایش یابد ($I + e$) بار اضافی ΔL که به طور متوالی به بارگیر اضافه شده، موجب نشاندهی P می شود. P قبل از گرد شدن با فرمول زیر به دست می آید:

$$P = I + \frac{1}{4}e - \Delta L$$

خطا قبل از گرد شدن عبارت است از:

$$E = P - L = I + \frac{1}{4}e - \Delta L - L$$

خطای تصحیح شده پیش از گرد شدن عبارت است از:

$$E_C = E - E_0 \leq mpe$$

که E_0 خطای محاسبه شده در صفر یا در بازه‌ای نزدیک به صفر است (مثلاً 10^e).
 مثال: دستگاهی با زینه‌ی e برابر $5g$ با $1Kg$ بارگذاری شده و $1000g$ را نشان می‌دهد. با اضافه کردن وزنه‌های $0.5g$ به طور متوالی پس از اضافه کردن $1/5g$ نشاندهی از $1000g$ به $1005g$ تغییر می‌کند. با وارد کردن این مقادیر در فرمول بالا خواهیم داشت:

$$P = (1000 + 2/5 - 1/5)g = 1000g$$

بنابراین نشاندهی واقعی قبل از گرد شدن $1001g$ است و خطا برابر است با:

$$E = 1001 - 1000 = +1g$$

اگر نقطه‌ی گذر تغییر نشاندهی در صفر که مطابق فرمول بالا محاسبه شده $E = +5g$ باشد، خطای تصحیح‌شده:

$$E_c = 1 - (+0.5)g = 0.5g$$

در آزمون‌های الف-۴-۲-۳ (درستی صفر کن) و الف-۴-۱۱-۱ (آزمون خزش) از جنبه‌ی رواداری مطرح با درستی کافی تعیین شود.

یادآوری-مطالب و فرمول بالا برای دستگاه چند زینه‌ای در جایی که بار L و نشاندهی I در گستره‌های توزین جزئی متفاوتی قرار می‌گیرند، هم صادق است.

الف-۴-۴-۴ آزمون ماجول

وقتی که ماجول جداگانه آزمون می‌شود، تعیین خطا باید با عدم قطعیتی به کفایت کوچک با لحاظ کردن کسر mpe (کسر سیستم خطا) انتخاب شده امکان پذیر باشد، یعنی با استفاده از وسیله‌ای برای نمایش نشاندهی با زینه‌ی کوچکتر از $\left(\frac{1}{5}\right)P_i \times e$ یا با ارزیابی نقطه‌ی گذار تغییر نشاندهی با عدم قطعیتی بهتر از $\left(\frac{1}{5}\right)P_i \times e$.

الف-۴-۴-۵ آزمون توزین با مواد جایگزین (۵-۷-۳)

آزمون باید فقط طی بررسی و در محل استفاده و با لحاظ کردن بند الف-۴-۴-۱ انجام شود. تعداد جایگزینی‌های مجاز را مطابق با بند ۵-۷-۳ تعیین کنید.

خطای تکرارپذیری را با سه دفعه قراردادن باری در حدود مقداری که جایگزین می‌شود بر روی بارگیر، واریسی کنید. اگر بار آزمون دارای جرمی هم تراز باشد، می‌توان از نتایج آزمون تکرارپذیری (الف-۴-۱۰) استفاده کرد. بارهای آزمون از صفر تا بیشینه مقدار وزنه‌های استاندارد را اعمال کنید. خطا (الف-۴-۴-۳) را تعیین کنید و سپس وزنه‌ها را بردارید که نشاندهی بی‌باری یا در مورد دستگاه با وسیله‌ی صفریاب به نشاندهی 10^e رسیده شود.

به جای وزنه‌های قبلی مواد، آنقدر مواد جایگزین بردارید تا به همان نقطه گذار تغییر برسید که در تعیین خطا رسیده بودید. این آزمون را آن قدر تکرار کنید تا به \max دستگاه برسید.

به ترتیب عکس تا صفر باربرداری کنید یعنی وزنه ها را بردارید و نقطه‌ی گذار تغییر را تعیین کنید. این روش اجرایی را تا نشاندهی بی‌باری تکرار کنید. روش‌های اجرایی معادل همسان را هم می‌توان به کار برد.

الف-۴-۵ دستگاه با بیش از یک وسیله نشانگر (۵-۳-۶)

اگر دستگاه بیش از یک وسیله‌ی نشانگر داشته باشد، در حین آزمون های الف-۴-۴، نشاندهی‌های وسایل مختلف باید مقایسه شود.

الف-۴-۶ پارسنگ

الف-۴-۶-۱ آزمون توزین (۶-۵-۳)

آزمون‌های توزیع (بارگذاری و باربرداری مطابق با الف-۴-۴-۱) باید با مقادیر پارسنگ مختلف اجرا شود. حداقل پنج مرحله باید انتخاب شود. این مراحل باید مقادیر نزدیک به Min (فقط در صورتی که $Min \geq 100mg$ باشد)، مقادیر با مقادیر نزدیکی که در آن بیشینه خطای مجاز (mpe) تغییر می‌کند و مقدار نزدیک به بیشینه بار خالص ممکن.

آزمون های توزین بایستی در مورد دستگاههای مجهز به موارد زیر اجرا شود:

- پارسنگ کاهشی: با یک مقدار پارسنگ بین $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ بیشینه اثر پارسنگ
- پارسنگ افزایشی: با دو مقدار در حدود $\frac{1}{3}$ و $\frac{3}{3}$ بیشینه اثر پارسنگ

برای بندهای ۱۰-۳ و ۱۰-۴، آزمون عملی می‌تواند با روش‌های اجرایی مناسب دیگر به طور مثال بررسی‌های عددی و گرافیکی، شبیه‌سازی عملیات موازنه‌ی پارسنگ با تغییر جا (shift) حدود خطا (mpe) به هر نقطه از منحنی خطا (منحنی نتایج آزمون توزین) یا وارسی این که منحنی خطا و هیستریس برای هر نقطه در داخل mpe قرار می‌گیرند.

اگر دستگاه به وسیله‌ی صفر کن خودکار یا صفریاب مجهز باشد در طی این آزمون باید فعال باشد و خطای نقطه صفر باید مطابق با بند الف-۴-۲-۳-۲ تعیین شود.

الف-۴-۶-۲ درستی پارسنگ کردن (۵-۶-۳)

این آزمون را می‌توان با الف-۴-۶-۱ ترکیب کرد.

درستی وسیله‌ی پارسنگ کردن باید به روشی شبیه آزمون الف-۴-۲-۳ با صفر کردن نشاندهی با پارسنگ کردن، تعیین شود.

الف-۴-۶-۳ وسیله‌ی توزین پارسنگ (۵-۵-۳-۴ و ۵-۶-۳)

اگر دستگاه دارای وسیله توزین پارسنگ باشد، نتایجی که از وسیله‌ی توزین پارسنگ و وسیله نشانگر بار یکسان به دست می‌آید باید با هم مقایسه شود.

الف-۴-۷ آزمون بارگذاری غیر متمرکز (۵-۶-۲)


بهتر است به جای به کار بردن چندین وزنه‌ی کوچک از وزنه‌های بزرگ استفاده شود. وزنه‌های کوچک تر باید روی وزنه‌های بزرگ تر قرار داده شوند. ولی باید از روی هم نهادن غیر ضروری آن‌ها در بخش مورد آزمون خودداری شود. اگر از یک وزنه برای بارگذاری استفاده می‌شود آن را باید در مرکز بخش قرار داد. چنانچه از چندین وزنه کوچک استفاده می‌شود باید بار را به طور یکنواخت به تمام بخش‌ها اعمال کرد. اعمال بار به بخش‌های غیر متمرکز کفایت می‌کند. بار نباید به مرکز بارگیر اعمال شود. یادآوری- اگر دستگاه طوری طراحی شده باشد که بار را بتوان به شیوه‌های مختلف اعمال کرد. به کارگیری بیش از یکی از آزمون‌های تشریح شده در الف-۴-۷-۱ و الف-۴-۷-۵ می‌تواند مناسب باشد. در گزارش آزمون محل قرار گرفتن بار باید با شکل نشان داده شود.

خطای هر اندازه‌گیری مطابق با الف-۴-۴-۳ تعیین می‌شود. خطای صفر E_0 که برای تصحیح به کار برده می‌شود مقداری است که قبل از هر اندازه‌گیری تعیین شده است. معمولاً تعیین خطای صفر فقط در ابتدای اندازه‌گیری کافی است ولی در دستگاه‌های خاص (رده درستی I، ظرفیت بالا و غیره) توصیه می‌شود که خطای صفر قبل از هر آزمون غیر متمرکز تعیین شود. به هر حال اگر از mpe بیشتر شود آزمون خطای صفر قبل از هر بارگذاری ضروری است.

اگر دستگاه به وسیله صفر کن خودکار یا صفریاب مجهز باشد نباید در حین آزمون‌های زیر فعال باشد. یادآوری- اگر شرایط بهره‌برداری طوری است که بارگذاری غیرمتمرکز پیش نمی‌آید نیاز نیست که آزمون‌های بارگذاری غیرمتمرکز اجرا شود.

الف-۴-۷-۱ دستگاه با بارگیری که بیش از چهار نقطه‌ی اتکا ندارد

چهار ربع بخش‌های تقریباً $\frac{1}{4}$ سطح بارگیر است (شکل ۹ یا شکل مشابه) به نوبت بارگذاری شود.

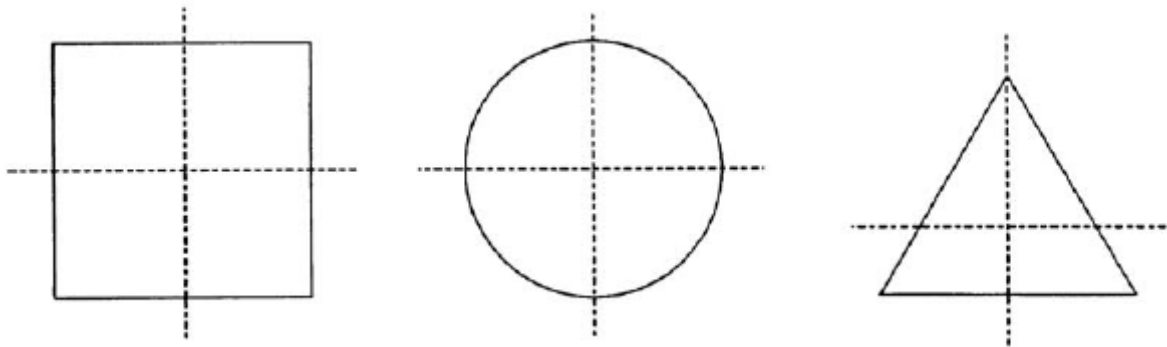

شکل ۹- دستگاه با بارگیری کمتر از چهار نقطه‌ی اتکا

مثال‌ها: انتقال نیرو از بار به بارگیر:

- مستقیماً به یک لودسل تک نقطه‌ی، یک نقطه‌ی اتکا دارد.
- مستقیماً به سه لودسل، سه نقطه‌ی اتکا دارد.
- با چهار اتصال مکانیکی به یک اهرم بندی با چهار نقطه اتکا

الف-۴-۷-۲ دستگاه با بارگیری که بیش از چهار نقطه‌ی اتکا دارد.

- بار باید به هر نقطه‌ی اتکا در سطحی در اندازه‌ی $\frac{1}{n}$ سطح بارگیر اعمال شود، n تعداد نقاط اتکا است.
- اگر دو نقطه‌ی اتکا خیلی به هم نزدیک باشند، برای آزمون بالا، بار باید مطابق آنچه که در بالا اشاره شد، توزیع شود، بار باید دوبرابر شده و در ناحیه‌ی ای با دو برابر سطح در دو طرف محور اتصال دو نقطه‌ی اتکا، توزیع شود.

الف-۴-۷-۳ دستگاه با بارگیر خاص (مخزن، کیف و غیره)

- بار باید به هر نقطه‌ی اتکا اعمال شود.

الف-۴-۷-۴ دستگاه برای توزین بار غلتان (۴-۴، ۶-۴)

یک بار غلتان باید به جاهای مختلف بارگیر اعمال شود. این جاها باید شامل ابتدا، وسط و انتهای بارگیر در راستای جهت معمول رانندگی باشد. این جاها باید در صورتی که کاربرد در دو جهت امکان پذیر باشد، در جهت عکس تکرار شود. قبل از تغییر جهت، صفر باید دوباره تعیین شود. اگر بارگیر از چند بخش تشکیل می شود، آزمون باید برای هر بخش اجرا شود.

الف-۴-۷-۵ آزمون های غیر متمرکز برای دستگاه سیار

الف-۴-۷ و الف-۴-۷-۱ تا الف-۴-۷-۴ بایستی تا آن جا که این نقاط عملی اند، به کار برده شود. در غیر این صورت جایگاه بارهای آزمون طی این آزمون باید مطابق با شرایط بهره برداری، تعریف شود.

الف-۴-۸ آزمون روانی (۵-۸)

آزمون های زیر باید سه بار مختلف اجرا شود. مثلاً Min، $\frac{1}{2}$ Max و Max


الف-۴-۸-۱ نشاندهی غیر خودکار و نشاندهی آنالوگ

در حالت موازنه‌ی دستگاه، هر باری که کوچکتر از ۱mg نباشد باید به آرامی روی بارگیر گذاشته و برداشته شود. به ازای هر بار معین، سازوکار موازنه باید وضعیت موازنه متفاوتی را که تعیین شده، اختیار کند.

الف-۴-۸-۲ نشاندهی دیجیتالی

این آزمون فقط برای امتحان نوع و دستگاههایی با $d \geq 5mg$ اجرا می شود.

باری به همراه سربار (ده عدد وزنه هر کدام به جرم $\frac{1}{10}d$) باید روی بارگیر قرار داده شود. وزنه های سربار باید به طور متوالی از روی بارگیر برداشته شود تا نشاندهی I به طور کاملاً مشخص به I-d کاهش یابد. یکی از وزنه‌ها دوباره روی بارگیر گذاشته شده و سپس باری به اندازه $\frac{1}{4}d$ به آرامی روی بارگیر قرار داده می شود. نتیجه یک زینه از نشاندهی اولیه بالا بیشتر می شود. یعنی I+d. به مثال شکل ۱۰ مراجعه کنید.

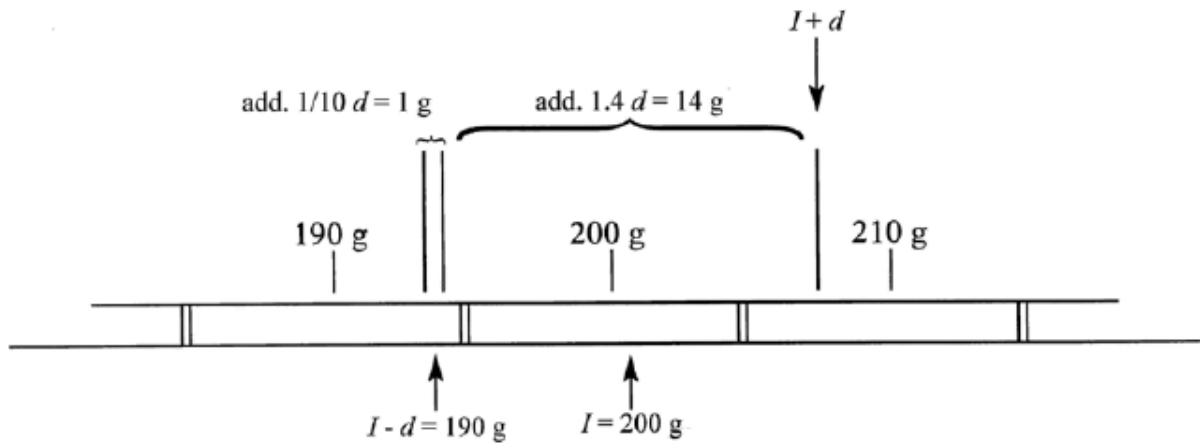

شکل ۱۰- دستگاه با $d=10\text{g}$

در آغاز نشاندهی $I=200\text{g}$ است.

از وزنه های سربار بردارید تا نشاندهی تغییر کند. $I-d=190\text{g}$

یک وزنه $\frac{1}{10}d=1\text{g}$ اضافه کنید و بعد از آن $\frac{1}{4}d=14\text{g}$ روی بارگیر بگذارید.

پس نشاندهی باید $I+d=210\text{g}$ باشد.

الف-۴-۹ حساسیت دستگاه

در حین انجام این آزمون، دستگاه باید به طور عادی در نوسان باشد و در حالی که هنوز بارگیر در نوسان است باید سرباری با بیشینه خطای مجاز mpe بار اعمال شده را روی دستگاه اما نه کمتر از 1mg قرار داد. برای دستگاه های دارای نوسان گیر، سربار باید با ضربه آرام اعمال شود. فاصله خطی بین نقاط میانی این قرائت و قرائت بدون سربار باید به عنوان جابجایی دائمی نشان دهی در نظر گرفته شود. این آزمون حداقل باید برای دو بار متفاوت (برای مثال صفر و بیشینه بار) انجام شود.

الف-۴-۱۰ آزمون تکرارپذیری (۵-۶-۱)

دو سری توزین باید انجام شود. یک سری با باری حدود 50% بیشینه ظرفیت و یک سری با باری تقریباً برابر با صد در صد بیشینه ظرفیت برای دستگاه های با بیشینه ظرفیت کمتر از 1000kg . هر سری باید شامل ۱۰ توزین باشد. در سایر موارد، در هر سری حداقل باید سه توزین صورت گیرد. قرائت ها باید در زمانی که دستگاه تحت بار قرار دارد و در بین توزین ها، در زمانی که دستگاه بدون بار به نقطه ایست می رسد، صورت گیرد. در بین توزین های بدون تعیین خطای صفر انحراف صفر باید صفر شود. در بین توزین ها، نیاز به تعیین موقعیت صفر واقعی نمی باشد.

چنانچه دستگاه مجهز به وسیله صفر کن خودکار یا صفریاب باشد، در حین انجام آزمون، این وسایل باید فعال باشند.

الف-۴-۱۱ تغییر یافتن نشاندهی با زمان (فقط برای دستگاههای رده II، III یا IV)

الف-۴-۱۱-۱ آزمون خزش (۵-۹-۴-۱)

دستگاه را تحت باری تقریباً برابر با بیشینه ظرفیت قرار دهید. به محض پایدار شدن نشاندهی قرائتی انجام دهید. سپس به مدت چهار ساعت، نشاندهی دستگاه تحت بار را پایش کنید. در مدت زمان انجام این آزمون، دما نایستی بیش از 2°C تغییر کند. چنانچه اختلاف نشاندهی ها در ۳۰ دقیقه اول کمتر از 0.5% و اختلاف بین نشاندهی ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه کمتر از 0.2% باشد، می توان آزمون را خاتمه داد.

الف-۴-۱۱-۲ آزمون برگشت صفر (۵-۹-۴-۲)

خطای نشاندهی صفر قبل و بعد از اعمال باری تقریباً برابر با بیشینه ظرفیت به مدت نیم ساعت باید تعیین شود. قرائت باید به محض پایدار شدن نشاندهی انجام گیرد. در مورد دستگاههای چند گستره‌ای، قرائت انحراف از صفر را در مدت پنج دقیقه بعد از پایدار شدن نشاندهی ادامه دهید. چنانچه دستگاه مجهز به وسیله صفرکن خودکار یا صفریاب باشد، در حین انجام آزمون، این وسایل نباید فعال باشند.

الف-۴-۱۲ آزمون موازنه پایدار

مستندات سازنده را واریسی کنید که آیا وظیفه‌های موازنه پایدار به کفایت و تفصیل شرح داده شده‌اند یا خیر.

- اصول پایه، وظیفه و معیارها برای موازنه پایدار
- همه‌ی پارامترهای قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم وظیفه‌ی موازنه پایدار (بازه های زمان، تعداد چرخه های اندازه گیری و غیره)
- تأمین امنیت این پارامترها و
- تعریف بحرانی ترین تنظیم موازنه پایدار (بدترین مورد). این امر باید همه ی گونه های یک نوع را در نظر بگیرد.

موازنه پایدار را با بحرانی ترین تنظیم (بدترین مورد) آزمون کنید و واریسی کنید که چاپ گیری (ذخیره سازی) تا هنگامی که تعادل به ثبات نرسد، امکان پذیر نمی باشد. واریسی کنید که در اختلال مداوم تعادل، هیچ وظیفه‌ای که مستلزم ثبات تعادل است به طور مثال، چاپ گیری، ذخیره سازی و عملیات صفر و پارسنگ نتواند اجرا شود. دستگاه را تا ۵۰ در Max یا تا باری که در گستره ی بهره برداری وظیفه‌ی مرتبط قرار دارد، بارگذاری کنید. با دست تعادل را با تک اقدام مختل مفید و در اسرع ممکن فرمان چاپ گیری، ذخیره داده ها یا وظیفه‌ی دیگری را صادر کنید. در مورد چاپ گیری یا ذخیره داده ها، مقدار نشان داده شده را طی مدت ۵ ثانیه پس

از چاپ گیری قرائت کنید، که یکی از آن‌ها مقدار چاپ شده است. برای دستگاه های با زینه بندی متمایز، این پاراگراف به جای d برای e کاربرد دارد.

در مورد صفرکن و وسیله‌ی موازنه پارسنگ، درستی را مطابق الف-۴-۲-۳/الف-۴-۲-۶، واریسی کنید. آزمون را پنج بار تکرار کنید

در مورد دستگاه‌های نصب شده در وسیله‌ی نقلیه، ادغام شده در وسیله‌ی نقلیه سیار، آزمون باید با بار آزمون بهره برداری معلوم انجام شود تا تضمین شود که معیارهای پایداری از هر عملیات توزین جلوگیری می کند یا معیارهای موازنه پایدار بند ۴-۶-۲ برآورده شده است. در مورد دستگاه‌هایی که می توانند برای توزین مایع به کار برده شود، آزمون ها بایستی در شرایطی اجرا شود که نقلیه درست قبل از آزمون توقف کرده باشد آن چنانکه یا معیارهای پایداری از عملیات توزین جلوگیری کند یا موازنه ی پایدار مطابق معیارهای بند ۴-۶-۲ برآورده شده باشد.

الف-۴-۱۳ آزمون های تکمیلی برای پل های توزین قابل حمل(۶-۱۹)

یادآوری- دستگاه های قابل حمل، ساختمان های بسیار متفاوتی برای تعداد بسیار زیادی از کاربردهای مختلف دارند، آن چنانکه اصولاً تعریف یک روش اجرایی آزمون برای آن ها امکان پذیر نمی باشد. برحسب ساختمان و کاربرد و البته مطالبات اندازه شناختی(به طور مثال رده ی درستی)، الزامات، شرایط و مشخصات متفاوتی می توانند ضروری باشد. این مسائل بایستی در گزارش آزمون مربوطه قید و تشریح شود. از این رو در بند الف-۴-۱۳ فقط بعضی از شیوه های کلی برای آزمون صحت دستگاه قابل حمل آورده شد.

مواردی که باید طی تصویب نوع اجرا شود:

- در محلی که با سازنده توافق شد

- صافی سطوح مبنا را امتحان کنید(همه نقاط اتکای پل باید هم تراز باشد) و سپس آزمون درستی و آزمون (بار) غیر متمرکز را اجرا کنید و

- چند سطح مبنا با خرابی صافی مختلف(مقدار این خرابی باید برابر در حدودی باشد که سازنده ارائه می کند) ایجاد کنید و آزمون (بار) غیر متمرکز را برای هر پیکره بندی اجرا کنید.

- در محلی که دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد

- انطباق با الزامات را برای سطوح نصب امتحان کنید و

- نصب را امتحان کنید و برای تحقق انطباق با الزامات اندازه شناختی، آزمون را اجرا کنید.

الف-۵ عوامل تأثیرگذار

الف-۵-۱ کج کردن(فقط برای دستگاه های رده ی II، III و IIII)(۵-۹-۱-۱)

دستگاه را باید به طرف جلو و عقب در جهت طولی و پهلو به پهلو در جهت عرضی، کج کرد.

در عمل آزمون های(بی باری و بارگذاری شده) در بندهای الف-۵-۱-۱ و الف-۵-۱-۱-۲ را می توان به شرح زیر با هم ادغام کرد

بعد از صفر کردن در وضعیت مرجع، نشان دهی (قبل از گرد شدن) در بی باری و با قرار دادن دو بار آزمون، تعیین می شود. سپس بار را از روی دستگاه بر می داریم (بدون صفر کردن دوباره)، نشان دهی در بی باری و پس از گذاشتن دو بار آزمون تعیین می شود. این روش اجرایی را برای همه جهات کج کردن تکرار می کنیم (عقب-جلو، پهلو-پهلو)

برای اینکه تأثیر کج کردن را روی دستگاه بارگذاری شده تعیین کنیم، نشان دهی به دست آمده در هر جهت کج کردن باید به مقدار انحراف صفر قبل از بارگذاری تصحیح شود. چنانچه دستگاه به وسیله ی صفرکن خودکار یا صفریاب مجهز باشد، در حین انجام عملیات آزمون نباید فعال باشند.

الف-۱-۵-۱-۱-۴-۹-۱ الف و ب) کج کردن دستگاه دارای نشاندهنده ی تراز یا حسگر خودکار کج شدن (۱-۱-۹-۴-۹-۱ الف و ب) دستگاه را در وضعیت مرجع اش (کج نشده) صفر می کنیم. سپس دستگاه باید در جهت طولی تا مقدار محدود کننده ی کج کردن در جهت طولی کج شود. نشان دهی صفر یادداشت می شود. آزمون با کج کردن در جهت عرضی تکرار می شود.

الف-۱-۵-۱-۱-۲ کج کردن در حالت بارگذاری شده (۱-۱-۹-۴-۱ پ)

دستگاه باید در وضعیت مرجع صفر شود و دو توزین نزدیک به کمترین باری که بیشینه خطای مجاز در آن تغییر می کند و نزدیک به Max اجرا شود. سپس بار از روی دستگاه برداشته می شود و در جهت طولی کج شده و صفر می شود. مقدار کج کردن باید برابر مقدار محدود کننده کج کردن باشد. آزمون های توزینی که در بالا شرح داده شده باید اجرا شود. آزمون باید با کج کردن در جهت عرضی تکرار شود.

الف-۱-۵-۱-۲ دستگاه های دیگر

برای دستگاه هایی که امکان کج شدن دارند و نه حسگر خودکار کج شدن، آزمون های الف-۱-۵-۱ باید با کج کردن $\frac{50}{1000}$ یا در مورد دستگاه ها مجهز به حسگر خودکار کج شدن با کج کردن برابر مقدار محدود کننده ی کج کردن مطابق تعریف سازنده، آزمون شود.

الف-۱-۵-۱-۳ آزمون کج کردن برای دستگاه های که بیرون و در مکان باز مورد استفاده قرار می گیرند (۵-۱-۹-۱ ح و ۱-۱۸-۶)

بارگیرهای مناسب برای حمل بارهای آزمون باید توسط متقاضی فراهم شود. آزمون کج کردن باید با مقدار محدود کننده ی کج کردن، اجرا شود. دستگاه ها باید در جهت طولی به عقب و جلو و در جهت عرضی به دو طرف کج شود. آزمون های وظیفه ای باید اجرا شود تا تضمین شود، اگر قابل کاربرد است، که حسگرهای کج شدن یا کلید کج شدن، به طور صحیح انجام وظیفه می کنند. به ویژه سیگنالی ایجاد شود که به معنای رسیدن به حداکثر مجاز یا زیاد تر شدن از آن باشد (به طور مثال قطع نمایش، سیگنال خطا و لامپ) و ممانعت از انتقال و چاپ گیری نتایج توزین ممانعت شود.

آزمون باید در مجاورت نقطه ی قطع اجرا شود(در مورد حس گر خودکار کج شدن) یا نزدیک به کج شدنی که بارگیر موجب تماس بارگیر با چارچوب اطراف می شود(در مورد تعلیق کاردتیک). این مقدار محدود کننده ی کج شدن است.

اگر دستگاه به صفرکن خودکار یا صفریاب مجهز باشد این وسیله باید غیرفعال باشد. دستگاه باید مطابق الف-۵-۱ و الف-۵-۱-۱ و الف-۵-۱-۲ آزمون شود.

الف-۵-۲ آزمون زمان گرم شدن(۷-۳-۵)

برق دستگاه برقی را باید حداقل هشت ساعت قبل از آزمون قطع کرد. سپس باید دستگاه را به برق وصل کرده و روشن کرد و به محض پایداری نشان دهی صفر کرد و خطای صفر را تعیین کرد. محاسبه خطا باید مطابق الف-۴-۴-۳ انجام شود. دستگاه باید با باری نزدیک به Max بارگذاری شود. این مشاهدات باید پس از ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه تکرار شود. هر اندازه گیری جداگانه که پس از ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه اجرا شد باید برای نسبت به صفر آن زمان تصحیح شود.

برای دستگاه های رده ی I ضوابط راهنمای بهره برداری برای زمان پس از انتقال به شبکه برق باید رعایت شود.

الف-۵-۳ آزمون های دما

یادآوری- برای رهیافت عملی برای اجرای آزمون های دما به شکل ۱۱ مراجعه کنید

الف-۵-۳-۱ دماهای ساکن

در این آزمون تجهیزات تحت آزمون(EUT) در گستره های مشخص شده در ۵-۹-۲ بعد از رسیدن EUT به پایداری دمایی این دما به مدت ۲ ساعت برقرار نگهداشته می شود.

آزمون های توزین(بارگذاری و بار برداری) باید مطابق با الف-۴-۴-۱ اجرا شود:

- در دمای مرجع(معمولا ۲۰ درجه سلسیوس ولی برای دستگاه رده ی I میانگین حدود دمای تعیین شده.

- در بالاترین دمای مشخص شده

- در پایین ترین دمای مشخص شده

- در دمای ۵ درجه سلسیوس، اگر پایین ترین دمای مشخص شده $0^{\circ}\text{C} \leq$ باشد و

- در دمای مرجع

تغییر دما حین گرم شدن یا سرد شدن نباید از $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ بیشتر باشد.

برای دستگاه های رده I فشار جو را باید به حساب آورد

یادآوری- رطوبت مطلق $20 \text{ g}/\text{m}^3$ با رطوبت نسبی ۳۹ درصد در دمای 40°C و ۵۰ درصد در دمای 35°C و ۶۶ درصد در

دمای 30°C متناظر است. این مقادیر برای فشار هوای 1013.25 hPa معتبر است[۴].

الف-۵-۳-۲ اثر دما بر نشاندهی بی باری (۵-۹-۲-۳)

دستگاه را باید صفر کرد و سپس دما را به بیشترین و کمترین دمای مقرر شده و در صورت کاربرد به دمای صفر درجه سلسیوس تغییر داد. سپس از صفر به ازای 1°C (برای رده ی I) و 5°C (برای سایر دستگاه ها) باید محاسبه شود. تغییرات این خطا ها برای 1°C (برای رده ی I) و 5°C (برای سایر دستگاه ها) برای دو دمای متوالی این آزمون، باید محاسبه شود

این آزمون را می توان همراه با آزمون دمای الف-۵-۳-۱ اجرا کرد. خطاهای صفر باید بلافاصله قبل از آن که دستگاه در این دما به پایداری رسید، تعیین شود.

یادآوری-پیش بارگذاری قبل از این اندازه گیری ها مجاز نیست. اگر دستگاه به صفر-ن خودکار یا صفریاب مجهز است این وسیله نباید فعال باشد.

الف-۵-۴ تغییرات ولتاژ (۵-۹-۳)

EUT را در شرایط محیطی ثابت پایدار کنید. آزمون شامل قراردادن EUT در معرض تغییرات ولتاژ مطابق با الف-۵-۴-۱، الف-۵-۴-۲، الف-۵-۴-۳، با الف-۵-۴-۴ است.

آزمون باید با باری برابر $10e$ و باری بین $\frac{1}{4}$ Max و Max اجرا شود. اگر دستگاه به صفرکن خودکار یا صفریاب مجهز است، این وسیله می تواند طی آزمون فعال باشد که در این مورد خطا در نقطه صفر باید مطابق الف-۴-۲-۳-۲ تعیین شود.

در متن زیر U_{nom} مشخص کننده مقدار نامی است که بر روی دستگاه علامت گذاری شده است. در صورتی که یک گستره مشخص شده باشد، U_{min} به پایین ترین مقدار و U_{max} به بالاترین مقدار گستره مربوط می شود. مرجع: [۴] و [۱۷]

الف-۵-۴-۱ تغییرات ولتاژ متناوب شبکه

سختی (شدت) آزمون: تغییرات ولتاژ: حد پایین: $0.85 U_{nom}$ یا U_{min} یا 0.85

حد بالا: $1.10 U_{nom}$ یا U_{max} یا 1.10

بیشینه تغییرات مجاز: همه ی وظایف باید مطابق طراحی عمل کنند.

همه ی نشاندهی ها باید در چارچوب حداکثر خطای مجاز باشند.

یادآوری-اگر دستگاهی با سه فاز تغذیه شود تغییرات ولتاژ باید برای هر فاز به صورت پی در پی اعمال شود.

الف-۵-۴-۲ تغییرات وسیله ی منبع تغذیه (AC,DC) plug-in، شامل باتری منبع تغذیه قابل شارژ

مجدد اگر شارژ (مجدد) باتری ها طی بهره برداری دستگاه امکان پذیر باشد.

سختی (شدت) آزمون: تغییرات ولتاژ: حد پایین: کمینه ولتاژ بهره

بردارای (به ۴-۹-۳ مراجعه کنید)

حد بالا: $1.20 U_{nom}$ یا U_{max} یا 1.20

بیشینه تغییرات مجاز: همه ی وظایف باید مطابق طراحی عمل کنند یا نشاندهی خاموش شود.

همه ی نشان دهی ها باید در چارچوب حداکثر خطای مجاز باشند.

الف - ۳-۴-۵ تغییرات باتری قابل شارژ منبع تغذیه، شامل باتری قابل شارژ منبع تغذیه اگر شارژ (مجدد) باتری‌ها طی بهره‌برداری امکان پذیر نباشد

شدت آزمون: تغییرات ولتاژ: حد پایین: کمینه ولتاژ بهره‌برداری (به بند ۳-۹-۵ مراجعه کنید)

حد بالا: U_{nom} یا U_{max}

بیشینه تغییرات مجاز: همه وظیفه‌ها باید مطابق طراحی اجرا شود یا نشاندهی باید خاموش شود.

همه نشاندهی‌ها باید در داخل بیشینه خطای مجاز قرار داشته باشد.

الف-۴-۵ تغییرات ولتاژ باتری ۱۲ V یا ۲۴ V وسیله نقلیه

برای مشخصات منبع تغذیه جاده‌ای طی آزمون به کار برده می شود. برای شبیه سازی باتری به [۲۱] مراجعه کنید.

سختی (شدت) آزمون: تغییرات ولتاژ: حد پایین: کمینه ولتاژ بهره برداری (به ۳-۹-۴ مراجعه کنید)

حد بالای باتری ۱۲ V: ۱۶ V

حد بالای باتری ۲۴ V: ۳۲ V

بیشینه تغییرات مجاز: همه‌ی وظایف باید مطابق طراحی عمل کنند یا نشاندهی خاموش شود.

همه‌ی نشاندهی‌ها باید در چارچوب حداکثر خطای مجاز باشند.

الف-۶ آزمون دوام (۳-۴-۹-۵)


یادآوری- فقط برای دستگاه های رده II, III و III با $Max \leq 100 \text{ kg}$ قابل اجراست.

در شرایط عادی استفاده، دستگاه باید در معرض بارگذاری و بار برداری مکرر با باری تقریباً ۵۰ درصد Max قرار گیرد. این بار باید ۱۰۰,۰۰۰ مرتبه اعمال شود. فرکانس و سرعت بار باید چنان باشد که دستگاه پس از بارگذاری و باربرداری به موازنه برسد. نیروی وارده از بار نباید از نیروی وارده در بارگذاری بهره برداری بیشتر شود.

یک آزمون دوام توزین مطابق الف-۴-۴-۱ باید قبل از آزمون دوام برای بدست آوردن خطای ذاتی، اجرا شود. یک آزمون توزین باید پس از خاتمه‌ی بارگذاری برای تعیین خطای قابلیت دوام ناشی از فرسایش و پارگی اجرا شود.

اگر دستگاه به وسیله صفر کن خودکار یا صفریاب مجهز است، این وسیله باید طی آزمون فعال باشد، که در این صورت خطای نقطه صفر باید مطابق با الف-۴-۲-۳-۲ تعیین شود.

دمای آزمون

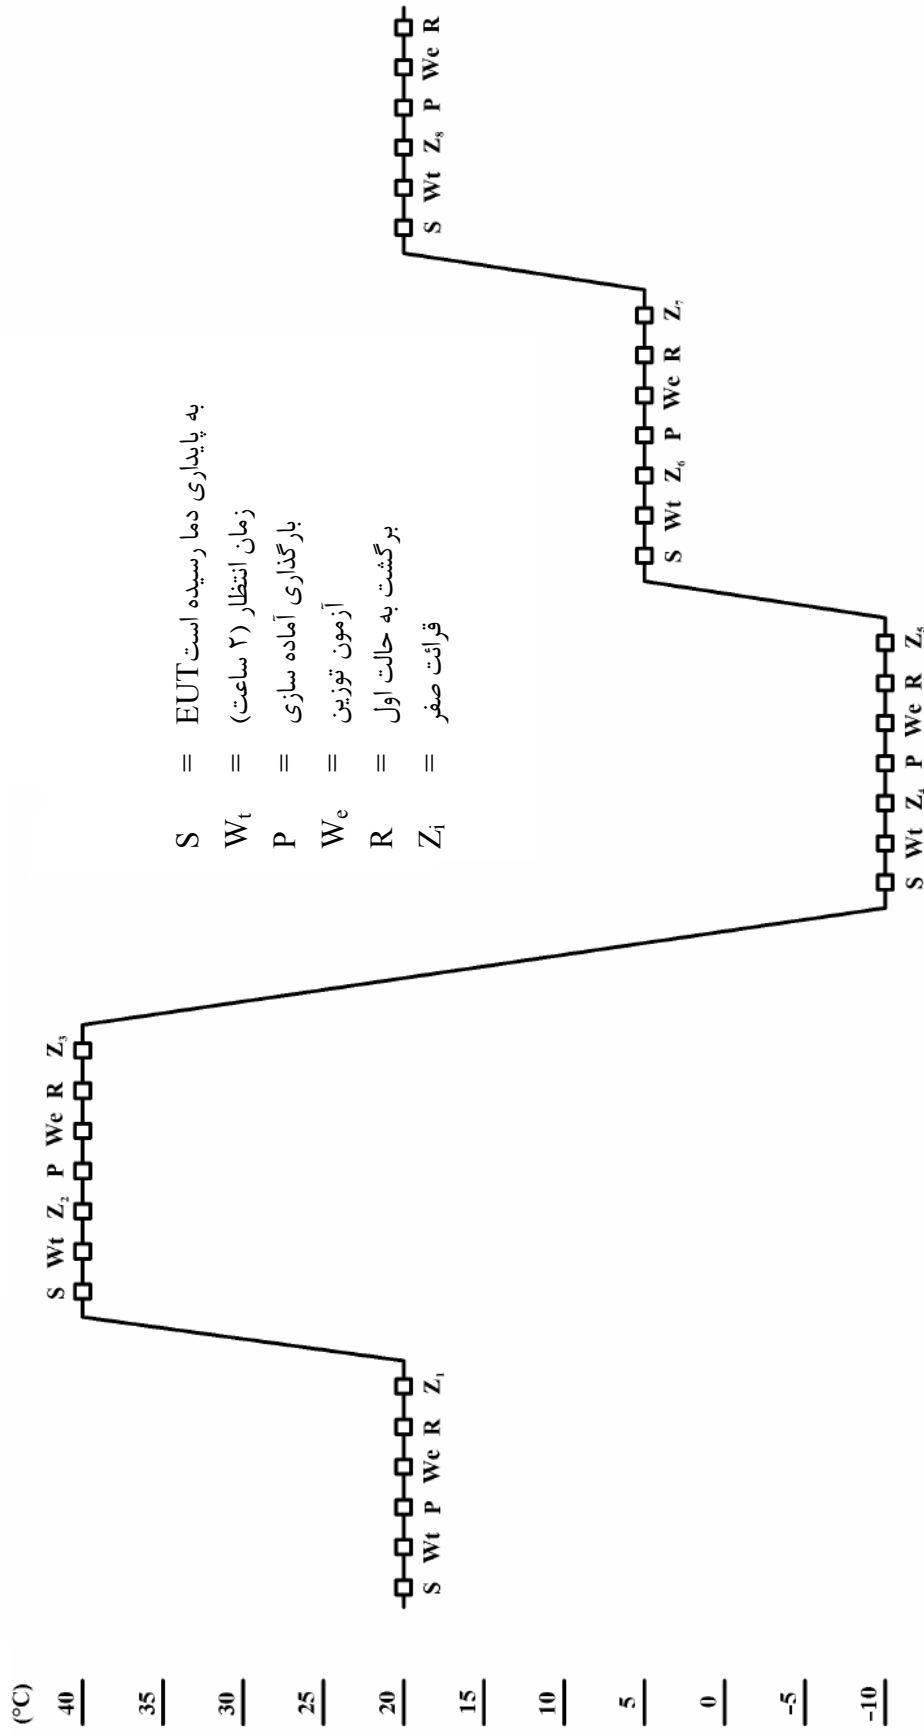

شکل ۱۰- ترتیب آزمون الف-۵-۳-۱ که با الف-۵-۳-۲ ادغام شده است
 است) $40^{\circ}C / -10^{\circ}C$ (آزمون دما وقتی که حدود دما

پیوست ب

(الزامی)

آزمون تکمیلی برای دستگاه‌های الکترونیکی

یادآوری مقدماتی ۱- آزمون که مختص دستگاه‌های الکترونیکی هستند، همانطور که در این پیوست شرح داده شده اند، سعی شده است تا حد ممکن مطابق استانداردهای IEC باشد و آخرین ویراست مدارک بین المللی OIML، [4] D11 هم در نظر گرفته شده باشند.

یادآوری مقدماتی ۲- گرچه به نسخه های جاری نشریات IEC ارجاع داده شده، ولی آزمون EUT و سایر آزمون های تکمیلی دستگاه‌های الکترونیکی بایستی بر مبنای آخرین نسخه های معتبر در زمان اجرای آزمون انجام شود. این امر بایستی در گزارش آزمون قید شود. هدف همگامی با پیشرفت‌های فنی آتی است.

ب-۱ الزامات عمومی برای دستگاه‌های الکترونیکی تحت آزمون

تجهیزات تحت آزمون (EUT) را برای مدت زمانی برابر یا بزرگتر از زمان گرم شدنی که سازنده مشخص کرده است، به منبع تغذیه وصل کنید و دستگاه تحت آزمون را در مدت زمان آزمون وصل شده به منبع تغذیه را برقرار نگهدارید.

دستگاه تحت آزمون را قبل از هر آزمون، حتی الامکان نزدیک به صفر تنظیم کنید و صفر را در هیچ زمانی در طی آزمون، تنظیم مجدد نکنید، مگر اینکه هنگام نشان دادن خطای معنی‌دار، آن را بازنشانی^۱ می کنید. انحراف از نشاندهی بی باری به علت شرایط آزمون باید ثبت شود و همه نشاندهی‌های آزمون باید برای به دست آوردن نتیجه توزین، تصحیح شود. کار با دستگاه باید چنان باشد که در دستگاه شبیه ایجاد نشود.

ب-۲ گرمای مرطوب، حالت پایدار

یادآوری- این بند برای دستگاه‌های رده I و رده II ای که e آن‌ها از ۱g کوچکتر است، کاربرد ندارد.

خلاصه روش اجرایی آزمون: آزمون شامل قرار دادن دستگاه مورد آزمون EUT در دمای ثابت (به بند الف- ۴-۱-۲ مراجعه کنید) و رطوبت نسبی، ثابت است. EUT باید حداقل با پنج بار آزمون مختلف (یا بارهای شبیه سازی شده) آزمون شود:

- در دمای مرجع (20°C یا میانگین مقدار گسترده دما هر گاه 20°C در خارج از این گستره قرار داشته باشد) و رطوبت نسبی ۵۰٪ پس از آماده سازی^۲؛

- در دمای بالای گستره‌ی که در ۵-۲۹ مشخص شده و رطوبت نسبی ۸۵٪ دو روز پس از تثبیت دما و رطوبت؛ و

- در دمای مرجع و رطوبت نسبی ۵۰٪.

بیشینه تغییرات مجاز: همه وظایف باید مطابق طراحی عمل کند.

همه نشان دهی ها باید در داخل بیشینه خطای مجاز قرار داشته باشد.

مرجع: [۸] و [۱۰].

^۱ -Reset

^۲ -Conditioning

ب-۳ آزمون های عملکرد برای اختلال

قبل از هر آزمون، گرد کردن خطا باید حتی الامکان به صفر تنظیم شود. اگر دستگاه اینترفیس های مختلفی داشته باشد، وسایل جانبی مناسب باید به اینترفیس های انواع مختلف در طی آزمون ها وصل شود. برای هر آزمون ها، به شرایط محیطی که آزمون ها محقق می شوند، توجه کنید. EUT را برای مدت زمانی مساوی یا بزرگتر از زمان گرم شدن که سازنده تعیین کرده است به تغذیه وصل کنید و طی آزمون EUT تغذیه شده، نگه دارید. قبل از هر آزمون حتی الامکان EUT به صفر تنظیم شود و در هیچ زمانی در طی آزمون، تنظیم مجدد نکنید. مگر اینکه هنگام نشان دادن خطای معنی دار آن را ریست می کنید. انحراف از نشاندهی بی باری به علت شرایط آزمون باید ثبت شود و همه نشاندهی های آزمون باید برای به دست آوردن نتیجه توزین، تصحیح شود. کار با دستگاه باید چنان باشد که در دستگاه شبهم ایجاد نشود. آزمون اختلال ضروری تکمیلی یا جایگزین برای دستگاه های توزین غیر خودکار که از باتری نقلیه ایجاد می شود باید مطابق با [۲۰]، [۲۱]، [۲۲] (به بند ب-۳-۷ مراجعه کنید) اجرا شود.

ب-۳-۱ فروکش^۱ ها و وقفه^۲ کوتاه ولتاژ AC شبکه برق

خلاصه روش های اجرای آزمون: EUT را در شرایط محیطی ثابت، تثبیت کنید. یک ژنراتور آزمون مناسب برای کاهش دامنه برای مدت زمان تعریف شده از یک یا چند نیم سیکل (در عبور از صفر) از ولتاژ شبکه برق باید به کار برده شود. ژنراتور آزمون باید قبل از وصل شدن به EUT تنظیم شود. کاهش ولتاژ شبکه باید ۱۰ بار و با فاصله زمانی حداقل ۱۰ ثانیه تکرار شود. آزمون باید با یک بار آزمون کوچک اجرا شود.

شدت آزمون^۳:

آزمون	کاهش دامنه به	مدت تعداد سیکل ها
فروکش ولتاژ: آزمون الف	٪۰	۰/۵
فروکش ولتاژ: آزمون ب	٪۰	۱
فروکش ولتاژ: آزمون پ	٪۴۰	۱۰
فروکش ولتاژ: آزمون ت	٪۷۰	۲۵
فروکش ولتاژ: آزمون ث	٪۸۰	۲۵۰
وقفه کوتاه	٪۰	۲۵۰

بیشینه تغییرات مجاز: تفاوت بین نشان دهی وزن در اثر اختلال و نشان دهی بدون اختلال نباید از e بیشتر باشد یا دستگاه باید این تفاوت را کشف کرده و نسبت به خطای فاحش واکنش نشان دهد.

مرجع [۴]

^۱ -Dip

^۲ -Interruption

^۳ -Test intensity

ب-۳-۲ رگبار^۱

این آزمون شامل قرار دادن EUT در رگبار مشخص شده ولتاژهای منفرد^۲ که تکرار فرکانس ایمپالس ها و مقادیر قله ولتاژ خروجی در دو سر بار 50Ω و 1000Ω در استاندارد ارجاع شده تعریف شده اند. مشخصات ژنراتور باید قبل از وصل کردن به EUT تنظیم شود. قبل از هر آزمون، EUT را در شرایط محیطی زیر تثبیت کنید. آزمون باید به طور جداگانه به ترتیب زیر اعمال شود:

- خطوط تغذیه برق؛ و
 - خطوط مدارهای I/O و تبادل داده^۳، در صورت وجود.
- آزمون باید با یک بار آزمون کوچک اجرا شود.

قطبیت منفی و مثبت رگبارها باید اعمال شود. مدت آزمون نباید کمتر از یک دقیقه دامنه قطبیت باشد. شبکه تزریق در شبکه برق باید حاوی فیلترهای مسدود کننده برای جلوگیری از انتشار انرژی رگبار به شبکه باشد. برای تزویج^۴ رگبار، به خطوط ورودی/ خروجی و ارتباط، خازن تزویج گر مهار^۵ همانطور که در استاندارد تعریف شده باید به کار برده شود.

شدت آزمون سطح ۲

دامنه (مقدار قله) خطوط تغذیه برق: ۱kV

خطوط سیگنال I/O، داده و کنترل: ۰/۵ kV

بیشینه تغییرات مجاز اختلاف بین نشاندگی وزن در اثر اختلال و نشاندگی بدون اختلال نباید بیش از تراز e شود یا دستگاه باید تفاوت را کشف کرده و به خطای فاحش واکنش نشان دهد.

مرجع [۱۴]

ب-۳-۳ ولتاژ ضربه ای^۶

این آزمون فقط برای آن مواردی کاربرد دارد که بر پایه وضعیت معمول تاسیسات، ریسک نفوذ معنی دار ضربه های ولتاژ انتظار برود. این امر به خصوص در مواردی از تاسیسات بیرونی و یا تاسیسات درونی متصل به خطوط طویل سیگنال (خطوط بیشتر از ۳۰m یا خطوطی که جزاً یا کاملاً در خارج ساختمان ها نصب شده اند، صرفنظر از طول آنها) مربوط است.

همچنین این آزمون برای خطوط نیرو، خطوط ارتباط (اینترنت، مودم شماره گیر^۷ و غیره) و خطوط دیگر برای کنترل، داده یا سیگنالی که در بالا ذکر شده (خطوط برای سنسورهای دما، سنسورهای گاز یا جریان سیال و غیره) کاربرد دارد.

1 -Burst
2 -Voltage spikes
3 -Communication
4 -Coupling
5 -Clamp
6 -Surge
7 -Dail up modem

همچنین این آزمون برای دستگاههایی که با جریان مستقیم DC تغذیه می شوند، اگر تغذیه برق از شبکه DC تامین شود، کاربرد دارد.

این آزمون شامل قرار دادن EUT در معرض ولتاژ ضربه ای است که زمان خیزش، پهنای ضربه، مقدار قله‌ی ولتاژ/جریان خروجی بر بار امپدانس زیاد/کم و کمینه بازه زمانی بین دو ضربه متوالی در استاندارد مرجع تعریف شده است. ویژگی های ژنراتور باید قبل از وصل شدن به EUT تنظیم شود. قبل از هر آزمون EUT باید در شرایط محیطی ثابت تثبیت شود. آزمون باید به خطوط تغذیه برق اعمال شود.

بر خطوط تغذیه شبکه AC حداقل سه ضربه ولتاژ مثبت و سه ضربه ولتاژ منفی باید به طور همزمان در زاویه ولتاژ 0°C ، 90°C و 180°C و ولتاژ تغذیه AC اعمال شود.

در نوع دیگر منبع تغذیه برق، حداقل سه ضربه ولتاژ مثبت و سه ضربه ولتاژ منفی باید اعمال شود. این آزمون باید با یک بار آزمون کوچک اجرا شود.

هم قطبیت مثبت و هم قطبیت منفی ضربه های ولتاژ باید اعمال شود. مدت آزمون نباید کمتر از یک دقیقه دامنه و قطبیت باشد. شبکه تزیق در شبکه برق باید حاوی فیلترهای مسدود کننده برای جلوگیری از انتشار انرژی ضربه ولتاژ به شبکه باشد.

شدت آزمون: سطح ۲

دامنه (مقدار پیک): خطوط تغذیه برق: 0.5 kV (خط به خط) و 1 kV (خط به زمین)

بیشینه تغییرات مجاز: تفاوت بین نشان دهی وزن در اثر اختلال و نشان دهی بدون اختلال نباید از e بیشتر شود یا دستگاه باید اختلاف را آشکار کرده و به اختلاف فاحش واکنش نشان دهد.

مرجع: [۱۵]

ب-۳-۴ تخلیه الکتروستاتیکی

آزمون شامل قرار دادن EUT در معرض تخلیه مستقیم و غیر مستقیم الکتروستاتیکی مشخص شده است. یک ژنراتور تخلیه الکتروستاتیکی باید به کار برده شود که عملکرد آن مطابق با تعریف استاندارد مرجع باشد. قبل از آغاز آزمون ها، عملکرد ژنراتورها باید تنظیم شود.

این آزمون در صورت اقتضا، شامل روش نفوذ به انگ می باشد.

در تخلیه مستقیم جایی که روش تخلیه تماسی را نمی توان به کار برد باید از تخلیه در هوا استفاده شود.

قبل از هر آزمون EUT را در شرایط محیطی ثابت، تثبیت کنید.

حداقل ۱۰ تخلیه باید اعمال شود. فاصله زمانی بین تخلیه های متوالی باید حداقل ۱۰ ثانیه باشد. آزمون باید با یک بار آزمون کوچک اجرا شود.

برای EUT ای که به پایانه زمین مجهز نشده است، EUT باید بین تخلیه ها، تخلیه کامل شود. کنتاکت های تخلیه باید بر سطوح هادی اعمال شود؛ تخلیه های هوا باید بر سطوح غیر هادی اعمال شود.

اعمال مستقیم در مد تخلیه های تماسی، الکتروود باید با EUT در تماس باشد. در مد تخلیه هوا، الکتروود به EUT نزدیک می شود و تخلیه توسط جرقه انجام می شود.

اعمال غیرمستقیم تخلیه ها در مد تماسی به سطوح تزویجگر نصب شده در مجاورت EUT اعمال می شود. شدت آزمون سطح ۳ (به IEC 61000-4-12 [۱۲] مراجعه کنید).

ولتاژ DC تا ۶ kV برای تخلیه های تماسی و ۸ kV برای تخلیه در هوا

بیشینه تغییرات تفاوت بین نشان دهی وزن در اثر اختلال و نشان دهی بدون اختلال نباید از e بیشتر مجاز شود. دستگاه باید اختلال را آشکار ساخته و به اختلاف فاحش واکنش نشان دهد.

مرجع [۱۲]

ب-۳-۵ مصونیت در برابر میدان های الکترومغناطیسی تابشی^۱

آزمون شامل قرار دادن EUT در میدان های الکترومغناطیسی مشخص شده است. تجهیزات آزمون به IEC 61000-4-3 [۱۳] مراجعه کنید.

برپا کردن آزمون^۲ به IEC 61000-4-31 [۱۳] مراجعه کنید.

روش اجرای آزمون به IEC 61000-4-31 [۱۳] مراجعه کنید.

قبل از هر آزمون، EUT تحت شرایط محیطی ثابت، تثبیت شود.

EUT باید در معرض میدان های مغناطیسی با شدت و ویژگی مشخص شده توسط سطح شدت قرار داده شود.

آزمون باید فقط با یک بار آزمون کوچک اجرا شود.

شدت گستره فرکانس: ۲۰۰ MHz تا ۸۰ MHz

آزمون یادآوری- برای دستگاههایی که درگاه شبکه برق یا سایر IIO را ندارند، به طوری که آزمون مطابق با ب-۳-۶ را نمی توان به کار برد، حد پایین آزمون تشعشع ۲۶ MHz به کار برده می شود.

شدت میدان: ۱۰ V/m

مدولاسیون: سینوسی شکل، ۱ kHz، ۸۰ AM %

بیشینه تفاوت بین نشاندهی وزن در اثر اختلال و نشاندهی بدون اختلال نباید از e بیشتر شود.

تغییرات مجاز دستگاه باید اختلال را آشکار ساخته و به اختلاف فاحش، واکنش نشان دهد.

مرجع [۱۳]

ب-۳-۶ مصونیت در برابر میدان های فرکانس رادیویی هدایت شده

ب-۳-۷ الزامات EMC خاص برای دستگاههایی که از تغذیه برق وسیله نقلیه جاده ای تغذیه می شوند.

ب-۳-۷-۱ هدایت گذرای الکتریکی در طول خط تغذیه باطری های ۱۲V و ۲۴V بیرونی

آزمون شامل قرار دادن EUT در معرض اختلال های گذرای هدایت شده در طول خط تغذیه است.

¹ -Immunity to radiated electromagnetic fields

² -Test set-up

تجهیزات آزمون
برپا کردن آزمون
روش اجرای آزمون
استاندارد قابل کاربرد

به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹ سال ۱۳۷۸ [۲۱] مراجعه کنید.
به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹ سال ۱۳۷۸ [۲۱] مراجعه کنید.
به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹ سال ۱۳۷۸ [۲۱] مراجعه کنید.
به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹ سال ۱۳۷۸ [۲۱] مراجعه کنید.

قبل از هر آزمون، EUT را در شرایط محیطی ثابت، تثبیت کنید.

EUT باید در معرض اختلال های هدایت شده با شدت و ویژگی مشخص شده با سطح شدت باشد.
آزمون باید فقط با یک بار آزمون کوچک انجام شود.

ضربه های آزمون ۲a+۲b، ۳a+۳b، ۴

ضربه های آزمون

تعریف انطباق با ضوابط ذکر شده تحت عنوان بیشینه تغییرات مجاز در شرایط زیر.

هدف آزمون

• گذراها به علت وقفه ناگهانی جریان در دستگاهی که به صورت موازی با سیم تحت آزمون وصل شده به علت اندوکتانس مهار سیم^۱ (ضربه ۲a)

• گذراها از موتورهای DC که پس از خاموش کردن نقلیه به عنوان ژنراتور عمل می کند (ضربه ۲b).

• گذراها در خطوط تغذیه که در نتیجه فرآیند کلیدزنی به وجود می آیند (ضربه های ۳a و ۳b)

• کاهش های ولتاژ به موجب تغذیه مدارهای موتور-استارتر، موتورهای درون سوز (ضربه ۴)

سطح IV از استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹ سال ۱۳۸۷ [۲۱]

شدت آزمون

ولتاژ هدایت شده	ضربه آزمون	ولتاژ باتری
+۵۰V	۲a	۱۲۷
+۱۰V	۲b	
-۱۵۰V	۳a	
+۱۰۰V	۳b	
-۷۷	۴	
+۵۰V	۲a	۲۴۷
+۲۰V	۲b	
-۲۰۰V	۳a	
+۲۰۰V	۳b	
-۱۶۷	۴	

تفاوت های بین نشان دهی وزن در اثر اختلال و نشان دهی بدون اختلال نباید از e بیشتر شود. دستگاه باید اختلال را آشکار ساخته و به اختلاف فاحش واکنش نشان دهد.

[۲۱]

مرجع:

^۱ -Wiring harness

ب-۳-۷-۲ انتقال گذرای الکتریکی به وسیله تزویج گر خازنی و القایی از طریق خطوطی به غیر از خطوط تغذیه

آزمون شامل قرار دادن EUT در اختلال هدایت شده در طول خطوطی به غیر از خطوط تغذیه است. تجهیزات آزمون به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۳ سال ۱۳۸۲ [۲۲] مراجعه کنید. برپا کردن آزمون به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۳ سال ۱۳۸۲ [۲۲] مراجعه کنید. روش اجرای آزمون به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۳ سال ۱۳۸۲ [۲۲] مراجعه کنید. استاندارد قابل کاربرد قبل از هر آزمون، EUT را در شرایط محیطی ثابت، تثبیت کنید. EUT باید در معرض اختلالات هدایت شده با شدت و ویژگی که با سطح شدت مشخص می شود، قرار داده شود.

آزمون باید فقط با یک بار کوچک آزمون اجرا شود.

شدت آزمون مطابق با به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۳ سال ۱۳۸۲ [۲۲].

ضربه های آزمون a و b

هدف آزمون تصدیق انطباق با ضوابط ذکر شده در بیشینه تغییرات مجاز در شرایط گذراهایی که در

دیگر خطوط و در نتیجه فرآیند کلید زنی اتفاق می افتد (ضربه های a و b)

شدت آزمون سطح IV به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۳ سال ۱۳۸۲ [۲۲].

ولتاژ باتری	ضربه آزمون	ولتاژ هدایت شده
۱۲۷	a	-۶۰V
	b	+۴۰V
۲۴۷	a	-۸۰V
	b	+۸۰V

بیشینه تغییرات مجاز: تفاوت های بین نشان دهی وزن در اثر اختلال و نشان دهی بدون اختلال نباید از e بیشتر شود. دستگاه باید اختلال را آشکار ساخته و به اختلاف فاحش واکنش نشان دهد.

مرجع: [۲۲]

ب-۴ آزمون پایداری پهنه

یادآوری- برای دستگاههای رده I کاربرد ندارد.

خلاصه روش آزمون آزمون شامل مشاهده تغییرات خطای EUT در شرایط محیطی به اندازه کافی ثابت

(شرایط ثابت معقول در محیط معمولی آزمایشگاه) در فاصله های زمانی مختلف

قبل، حین و بعد از قرار گرفتن EUT در آزمون های عملکرد. برای دستگاهی که

وسیله تنظیم خودکار پهنه در آن گنجانده شده است. این وسیله باید طی این

آزمون قبل از هر اندازه گیری فعال شود تا پایداری و کاربرد منظور برای آن اثبات

شود.

آزمون های عملکرد باید شامل آزمون دما و در صورت اقتضا، آزمون گرمای مرطوب

باشد ولی نباید شامل تست دوام شود؛ آزمون های عملکرد دیگر مندرج در پیوست های الف و ب می تواند اجرا شود.

EUT را باید از برق شبکه (همچنین باتری) یا وسیله تغذیه برق، دو بار حداقل و حداقل ۸ ساعت در طی مدت آزمون قطع کرد. تعداد قطع در صورتی که سازنده مشخص سازد می تواند افزایش یابد یا به تصمیم مقام تصویب کننده اگر چنین مشخصاتی وجود نداشته باشد.

برای اجرای این آزمون دستورالعمل بهره برداری سازنده باید لحاظ شود. EUT باید در شرایط محیطی به اندازه کافی ثابت پس از روشن شدن به مدت ۵ ساعت تثبیت شود، ولی حداقل ۱۶ ساعت پس از اجرای آزمون های دما و حرارت مرطوب.

مدت آزمون ۲۸ روز یا مدت زمان ضروری برای اجرای آزمون هایی که باید انجام شود؛ هر کدام که کوتاه تر باشد.

زمان بین اندازه گیری ها بین $\frac{1}{4}$ روز و ۱۰ روز با یک توزیع کاملاً یکنواخت اندازه گیری ها در طول مدت آزمون نزدیک به بیشینه. ممان وزن های آزمونی که باید طی این آزمون به کار برده شود. حداقل هشت بار تعداد اندازه گیری ها توالی آزمون همه عوامل را در شرایط محیطی به اندازه کافی ثابت تثبیت کنید. EUT را حتی الامکان نزدیک به صفر تنظیم کنید. صفریاب خودکار باید غیرفعال شود و وسیله تنظیم پهنه نصب در داخل باید فعال شود.

وزنه (ها)ی استاندارد را اعمال کنید. در اندازه گیری اول بلادرنگ صفر کن را تکرار کنید و چهار دفعه بارگذاری کنید تا مقدار میانگین خطا را تعیین کنید. برای اندازه گیری های بعدی فقط یک دفعه بارگذاری کنید، مگر اینکه نتیجه خارج از رواداری مشخص شده یا گستره پنج قرائت از اندازه گیری اولیه بیش از $0.1e$ باشد.

داده های زیر را ثبت کنید:

الف- تاریخ و زمان

ب- دما

پ- فشار بارومتریک

ت- رطوبت نسبی

ث- بار آزمون

ج- نشان دهی

چ- خطاها

ح- تغییرات در مکان آزمون

و همه تصحیحات ضروری ناشی از تغییرات دما، فشار و وسایل عوامل تاثیرگذار به علت بار آزمون بین اندازه گیری های مختلف اعمال کنید.

قبل از اجرای آزمون های دیگر بگذارید EUT به طور کامل بازیابی شود.

تغییر در خطاهای نشان دهی در n اندازه گیری، هر کدام که بزرگتر است، نباید از نیم زینه بررسی یا نصف مقدار مطلق بیشینه خطای مجاز در بررسی اولیه برای بار آزمون اعمال شده بیشتر شود، هرگاه تفاوت های نتایج میل به بیش از نیمی از تغییر مجاز مشخص شده در بالا را داشته باشد، آزمون باید تا توقف یا برگشت این میل ادامه یابد یا تا زمانی که خطا از بیشینه تغییرات مجاز بیشتر شود.

بیشینه تغییرات مجاز:

پیوست پ

(الزامی)

برای ماجول هایی که به طور جداگانه آزمون می شوند

آزمون و گواهی وسایل نشاندهنده و داده پردازی آنالوگ به عنوان ماجول های دستگاه های توزین خودکار

پ-۱ الزامات کاربردی

استفاده از اصطلاح "نشان دهنده" از این به بعد همه وسایل پردازش داده های آنالوگ را شامل می شود. خانواده نشان دهنده در صورتی مجاز است که الزامات ۴-۱۰-۴ رعایت شده باشد. الزامات زیر برای نشان دهنده کاربرد دارد.

۱-۱-۵ رده های درستی

۲-۱-۵ زینه بررسی

۲-۵ رده بندی دستگاه

۳-۵ الزامات تکمیلی برای دستگاه چند زینه ای

۴-۵ وسیله نشانگر کمکی

۵-۵ بیشینه خطای مجاز

۲-۹-۵ دما

۳-۹-۵ منبع تغذیه

۱۰-۵ آزمون ها و امتحان های ارزیابی نوع

۱-۶ الزامات کلی ساختمان

۱-۱-۶ مناسب بودن

۲-۱-۶ امنیت

۲-۶ نشان دهی نتایج توزین

۳-۶ وسیله نشانگر آنالوگ

۴-۶ وسیله نشانگر دیجیتال

۵-۶ وسیله صفرکن و صفریاب

۶-۶ وسیله پارسنگ

۷-۶ وسیله پارسنگ از پیش تعیین شده

۹-۶ وسایل بررسی کمکی (قابل برداشتن یا ثابت)

۱۰-۶ انتخاب گستره های توزین در دستگاه چند گستره ای

۱۱-۶ وسایل انتخاب (یا تعویض) بارگیرها، انتقال دهنده های متعدد بار و بارسنج های متعدد

۱۲-۶ دستگاه کمپراتور "مثبت و منفی"

۱۳-۶ دستگاه ها برای فروش مستقیم به عموم

- ۱۴-۶ الزامات تکمیلی بر دستگاه‌های حسابگر-قیمت برای فروش مستقیم به عموم
- ۱۶-۶ دستگاه‌های برچسب زن-قیمت
- ۱-۷ الزامات کلی
- ۲-۷ واکنش به خطای معنی‌دار
- ۳-۷ الزامات وظیفه‌ای
- ۴-۷ آزمون‌های عملکرد و ثبات پهنه
- ۵-۷ الزامات تکمیلی برای وسایل الکترونیکی که با نرم افزار کنترل می‌شوند.
- یادآوری-اختصاصاً برای PC ها، رده و آزمون‌های ضروری مطابق با جدول ۱۱ باید رعایت شوند.

پ-۱-۱ رده درستی

نشان دهنده باید دارای همان رده درستی دستگاه توزینی باشد که برای استفاده با آن در نظر گرفته شده است. یک نشان دهنده رده III را می‌توان با در نظر گرفتن الزامات رده III در دستگاه توزین رده III به کار برد.

پ-۱-۲ تعداد زینه بررسی

نشان‌دهنده باید همان تعداد یا بیشتر از آن تعداد زینه بررسی‌ای داشته باشد که برای استفاده با آن در نظر گرفته شده است.

پ-۱-۳ گستره دما

نشان‌دهنده باید همان گستره دما یا گستره دمای بزرگتری از دستگاه توزینی که برای استفاده با آن در نظر گرفته شده است را داشته باشد.

پ-۱-۴ گستره سیگنال ورودی

گستره سیگنال خروجی آنالوگ لودسل (های متصل باید در داخل گستره سیگنال ورودی که برای نشان دهنده مشخص شده، قرار داشته باشد.

پ-۱-۵ حداقل سیگنال ورودی بر حسب زینه بررسی

حداقل سیگنال ورودی بر حسب زینه بررسی (μV) نشان‌دهنده، مشخص شده است باید برابر یا کوچکتر از سیگنال خروجی آنالوگ لودسل (های متصل بخش بر زینه دستگاه نشان‌دهنده باشد.

پ-۱-۶ گستره امپدانس لودسل

امپدانس لودسل (های متصل به نشان‌دهنده باید در داخل گستره مشخص شده برای نشان دهنده قرار داشته باشد.

پ-۱-۷ پیشینه طول کابل

فقط نشان‌دهنده‌هایی که تکنولوژی شش سیم با حس کردن از راه دور (حس کردن ولتاژ تحریک لودسل) را به کار می‌گیرند باید در صورتی که کابل لودسل باید طویل باشد یا در صورتی که لودسل‌های متعددی به وسیله جعبه اتصال لودسل مجزای به هم وصل شده باشند، به کار گرفته شود. به هر حال، طول کابل (اضافی) بین لودسل یا جعبه اتصال لودسل و نشان‌دهنده نباید از پیشینه طول که برای نشان‌دهنده مشخص شده بیشتر شود. پیشینه طول کابل به مواد و سطح مقطع سیم جداگانه وابسته است و بنابر این می‌تواند بر حسب پیشینه مقاومت سیم در یکای امپدانس در یکای امپدانس بیان شود.

پ-۲ اصول کلی آزمون

تعدادی از آزمون‌ها را می‌توان یا با لودسل یا با شبیه‌ساز انجام داد ولی در هر دو حالت الزامات الف-۴-۱-۷ باید برآورده شود. در هر صورت، آزمون‌های اختلال بایستی با لودسل یا یک صفحه توزین که لودسل به واقعی‌ترین حالت آزمون شود. یادآوری-برای آزمون یک خانواده نشان‌دهنده، در اصل، ضوابط شرح داده شده در بند ۴-۱۰-۴ کاربرد دارد ولی توجه ویژه‌ای باید به رفتار EMU و دمای مختلف امکان‌پذیر، گونه‌های مختلف نشان‌دهنده مبذول شود.

پ-۲-۱ شرایط در بدترین حالت

برای محدود ساختن تعداد آزمون‌ها نشان‌دهنده باید حتی الامکان، در شرایطی که پیشینه گستره کاربردها را می‌پوشاند، آزمون شود. این امر به معنای آن است که اکثر آزمون‌ها باید در بدترین شرایط انجام شود.

پ-۲-۱-۱ کمینه سیگنال ورودی برای زینه بررسی e

نشان‌دهنده باید در کمینه سیگنال ورودی مواد (کمینه ولتاژ ورودی) برای زینه بررسی، e، که توسط سازنده مشخص شده، آزمون شود. مفروض است که این بدترین حالت اجرای آزمون‌ها (نوفه ذاتی در برگیرنده سیگنال خروجی لودسل) و برای آزمون‌های اختلال (نسبت نامطلوب و برای مثال سطح ولتاژ فرکانس بالا) است.

پ-۲-۱-۲ کمینه بار مرده پیشینه سازی شده

بار مرده پیشینه سازی شده باید کمینه مقداری باشد که سازنده مشخص کرده است. سیگنال ورودی پایین نشان‌دهنده پیشینه گستره مشکلات را در خصوص خطی بودن دیگر خواص مهم می‌پوشاند. امکان جابجایی بزرگ صفر با بار مرده بزرگ به عنوان مشکل دارای اهمیت کمتر محسوب می‌شود. در هر صورت، مشکلات ممکن است با پیشینه مقدار بار مرده (به طور مثال اشباع تقویت‌کننده ورودی) باید در نظر گرفته شود.

پ-۲-۲ آزمون با امیدانس بالا یا پایین لودسل شبیه سازی شده

آزمون های اختلال (به بند ۴-۶-۳ مراجعه کنید) باید به جای سیمولاتور با لودسل انجام شود و با بالاترین مقدار عملی امیدانس (حداقل $\frac{1}{3}$ بالاترین امیدانس مشخص شده) برای لودسل (های) که باید مطابق آن چه سازنده مشخص کرده، وصل شده اند. برای آزمون مصونیت در برابر میدان های الکترومغناطیسی تشعشی، لودسل (ها) باید در محوطه یکنواخت در داخل محفظه ی بی پژواک ([۱۳] IEC 61000-4-3) قرار داده شود. کابل لودسل نباید دکوپلاژ شود، چون لودسل به عنوان یک قسمت اساسی دستگاه های توزین فرض می شود نه یک وسیله جانبی. (به شکل ۶ در [۱۳] IEC 61000-4-3 مراجعه کنید که بر پایی آزمون را یک EUT ماژولار نشان می دهد).

آزمون های عوامل تاثیرگذار (به بند ۴-۶-۳ مراجعه کنید) می تواند با استفاده از لودسل یا شبیه ساز اجرا شود. به هر حال، لودسل/شبیه ساز نباید در طی آزمون ها و در معرض عوامل تاثیرگذار قرار گیرد. (شبیه ساز در بیرون محفظه آب و هوایی قرار می گیرد). آزمون های عوامل تاثیرگذار باید در پایین ترین امیدانس لودسل (ها) یی که مطابق مشخصات متقاضی متصل شده اند، آزمون شوند. جدول ۱۲ نشان می دهد که کدام یک از آزمون ها باید با پایین ترین امیدانس (پایین) و بالاترین مقدار عملی امیدانس (بالا) انجام شود.

جدول ۱۲- آزمون با پایین ترین و بالاترین مقدار عملی امیدانس

بند	عنوان مربوط	کسر، p_i	امیدانس	$\mu V/e$
الف-۴-۴	عملکرد توزین	۰/۸.....۰/۳	پایین	کمینه
الف-۴-۵	وسیله نشان دهی چندگانه			
	آنالوگ	۱	پایین	کمینه
	دیجیتال	۰	پایین	کمینه
الف-۴-۶-۱	درستی توزین با پارسنگ		پایین	کمینه
الف-۴-۱۰	تکرارپذیری		پایین	کمینه/پیشینه**
الف-۵-۲	آزمون زمان گرم شدن	۰/۸.....۰/۳	پایین	کمینه/پیشینه**
الف-۵-۳-۱	دما (اثر بر تقویت کننده)	۰/۸.....۰/۳	پایین	کمینه/پیشینه**
الف-۵-۴	ولتاژهای مختلف	۱	پایین	کمینه
۳-۹-۵	سایر عوامل تاثیرگذار			
ب-۲-۲	حالت پایدار گرمای رطوبت	۰/۸.....۰/۳	پایین	کمینه/پیشینه**
ب-۳-۱	ولتاژ سوزنی شبکه AC و وقفه های کوتاه	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۲	رگبار	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۳	ضربان (در صورت کاربرد)	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۴	تخلیه الکتروستاتیکی	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۵	مصونیت در برابر میدان های الکترومغناطیسی تشعشی	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۶	مصونیت	۱	بالا*	کمینه
ب-۳-۷	الزامات EMC خاص برای دستگاه هایی که از تغذیه برق وسیله نقلیه جاده ای تغذیه می شوند.	۱	بالا*	کمینه
ب-۴	آزمون پایداری پهنه	۱	پایین	کمینه

* آزمون باید با لودسل انجام شود.

** به بند پ-۳-۱-۱ مراجعه کنید.

امپدانس لودسل که در این پیوست به آن ارجاع داده شده است، امپدانس لودسل ورودی است که این امپدانس به خطوط تحریک متصل می باشد.

پ-۲-۳ تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی باید توسط متقاضی عرضه شود تا صحت انجام وظیفه سیستم یا زیرسیستم و مخدوش نبودن نتایج توزین عملاً اثبات شود.

هنگام اجرای آزمون های اختلال، تجهیزات جانبی می تواند به همه واسطه های مختلف وصل شود. به هر حال، اگر همه تجهیزات جانبی به دلخواه موجود نباشد یا نتوان آن ها را در محل آزمون قرار داد (اختصاصاً هنگامی که باید آن ها را در محیط های یکنواخت در طی آزمون های میدان های تشعشی قرار داد)، در این صورت کابل باید به واسطه ها متصل باشد. انواع کابل ها و طول های آن ها باید در راهنمای مجاز سازنده مشخص شده باشد. اگر طول کابل طولانی تر از ۳m مشخص شده باشد، آزمون با کابل سه متری کافی محسوب می شود.

پ-۲-۴ آزمون های تنظیم و عملکرد

تنظیم (کالیبراسیون) باید مطابق شرح سازنده انجام شود. آزمون های توزین باید حداقل با پنج بار (شبه سازی شده) از صفر تا بیشینه تعداد زینه بررسی، e، و با کمینه ولتاژ ورودی برای e (برای نشان دهنده های با حساسیت بالا امکاناً با بیشینه ولتاژ ورودی برای e، به پ-۱-۱ مراجعه کنید) انجام شود. انتخاب نقاط نزدیک به نقاط گذار تغییر برای حدود خطا ترجیح داده می شود.

پ-۲-۵ نشان دهی با زینه کوچکتر از e

اگر نشان دهنده ای وسیله ای برای نمایش مقدار وزن کوچکتر از زینه (که بزرگتر از $\frac{1}{5} \times p_i \times e$ ، مد تفکیک بالا) باشد. این وسیله می تواند برای تعیین خطا به کار برده می شود. این وسیله را همچنین می توان برای آزمون در مد خدمت یعنی هنگامی که مقادیر خام (شماره^۱ها) مبدل آنالوگ به دیجیتال ارائه می شوند. هر وسیله ای که از آن استفاده می شود بایستی در گزارش آزمون ذکر شود.

قبل از آزمون ها باید تصدیق شود که مد نشاندهی برای تعیین خطای اندازه گیری مناسب است. اگر مد قدرت تفکیک بالا به این خواست جواب ندهد یک لودسل، وزنه ها و وزنه های اضافی کوچک باید برای تعیین نقاط گذار تغییر با عدم قطعیت بهتر $\frac{1}{5} \times p_i \times e$ (به بند الف-۴-۴-۴ مراجعه کنید) به کار رود.

پ-۲-۶ شبیه ساز لودسل

شبه ساز باید برای نشان دهنده مناسب باشد. شبه ساز باید برای به کار بردن ولتاژ تحریک نشان دهنده (تحریک ولتاژ AC به معنی کالیبراسیون AC است) کالیبره باشد.

^۱ -Counts

پ-۲-۷ کسر، p_i

کسر استاندارد $p_i = 0/5$ بیشینه خطای مجاز دستگاه کامل است، ولی به هر حال، این کسر می تواند بین $0/3$ و $0/8$ تغییر کند.

سازنده باید کسر p_i را که به عنوان پایه برای آزمون ها به کار می برد (و برای آن یک گستره p_i تخصیص داده شده است) اظهار نماید. (به جدول زیر بند پ-۲-۲ مراجعه کنید).

هیچ مقداری بر کسر p_i در رابطه با تکرارپذیری ارائه نشده است. تکرارپذیری ناکافی یک شکل معمول دستگاه‌های مکانیکی با اهرم بندی، تیغه ها و بالشتک‌ها و سایر ساختارهای مکانیکی است که می تواند به طور مثال اصطکاک مشخصی را ایجاد کند.

به طور معمول انتظار می رود که نشان‌دهنده نقصانی را در تکرارپذیری ایجاد ننماید.

در موارد نادری که چنین امری پیش می آید این امر نقصان تکرارپذیری از طرف مفاهیم این استاندارد نیست، اما توجه ویژه ای باید به دلایل و عواقب این امر مبذول شود.

پ-۳ آزمون ها

بخش های مربوط به فرمت گزارش آزمون (به پ-۱ مراجعه کنید) و فهرست واریسی استاندارد ۲-۶۳۸۵ باید برای هر نشان دهنده به کار برده شود. بخش های فهرست واریسی ۲-۶۵۸۹ که مربوط به نشان دهنده نمی‌باشند الزامات زیر این استاندارد هستند:

۱-۵-۱-۸

۱-۱-۹-۴

۱-۱۷-۵

۲-۱۷-۵

۱۰-۱۳-۵

ج-۱

ج-۲-۴

ج-۲-۵

ج-۲-۶

پ-۳-۱ آزمون های دما و عملکرد

اصولاً تأثیر دما بر تقویت مطابق روش اجرایی زیر آزمون می شود:

- روش اجرایی تنظیم تجویز شده را در دمای 20°C اجرا کنید.
- دما را تغییر دهید و پس از تصحیح جابجایی صفر بررسی کنید نقاط اندازه گیری در داخل حدود خطا قرار دارد.

این روش اجرایی باید در بالاترین تقویت و پایین ترین امپدانس که می توان به آنها نشان دهنده را تنظیم کرد، اجرا شود. به هر حال، این شرایط باید تضمین کند که اندازه‌گیری می تواند با چنان درستی اجرا شود

که قطعیت کافی وجود داشته باشد که خطی نبودن یافت شده خطای منحنی به وسیله تجهیزات آزمون مورد استفاده ایجاد نشده است.

در حالتی که این درستی قابل حصول نباشد (به طور مثال، برای نشان دهنده های با حساسیت بالا) این روش اجرایی باید دوبار اجرا شود (به بند پ-۲-۱ مراجعه کنید). اولین اندازه گیری باید با تقویت پایین با استفاده از حداقل پنج نقطه اندازه گیری اجرا شود. اندازه گیری دوم با تقویت بالا با استفاده از دو نقطه اندازه گیری یک نقطه در انتها پایین و یک نقطه دیگر در انتها بالای گستره اندازه گیری انجام شود. تغییر در تقویت به علت دما در صورتی قابل قبول است که خطی با همان شکل در اولین اندازه گیری یافت شود که این خط که بین دو نقطه کشیده شده و برای جابجایی صفر تصحیح شده در داخل حدود خطا (پوش خطا) قرار دارد.

اثر دما بر نشان دهی بی باری عبارت است از تأثیر تغییر دما بر روی صفر که بر حسب تغییرات سیگنال ورودی بر حسب μV بیان شده است. رانش صفر به کمک یک خط مستقیم از نشان دهی های دو دمای مجاور محاسبه می شود. رانش صفر بایستی از $\frac{P_i \times e}{5} k$ کمتر باشد.

پ-۳-۱-آزمون با تقویت بالا و پایین

کمینه ولتاژ ورودی برای زینه بررسی بسیار کوچک است یعنی کوچکتر یا مساوی $\mu V/e$ است، پیدا کردن شبیه ساز مناسب یا لودسل برای تعیین خطی بودن مشکل است. اگر مقدار کسر p_i برای نشان دهنده با $1\mu V/e$ ، $0/5$ باشد بنابر این بیشینه خطای مجاز برای بارهای شبیه سازی شده کوچکتر از $500e$ برابر با $0/25\mu V/e \pm$ خواهد بود. خطای این شبیه ساز نباید تاثیری بیشتر از $0/05\mu V/e$ یا حداقل تکرارپذیری بایستی مساوی یا بهتر از $0/05\mu V/e$ باشد.

به هر صورت، موارد زیر باید به حساب آید:

(الف) خطی بودن نشان دهنده در گستره ورودی کامل آزمون شود. مثال: یک نشان دهنده معمولی با تغذیه برق تحریک لودسل $12V$ دارای گستره اندازه گیری $24mV$ است. اگر برای نشان دهنده $6000e$ تعیین شده باشد، خطای بودن را می توان با $4\mu V/e = 24mV/6000e$ آزمون کرد.

(ب) با همین آرایش آزمون، اثر دما بر تقویت باید طی آزمون دمای ثابت و طی آزمون حالت پایداری دما مرطوب اندازه گیری شود.

(پ) سپس نشان دهنده با کمینه بار مرده مشخص شده و کمینه ولتاژ ورودی برای زینه e آماده می شود. فرض کنید که این مقدار $1\mu V/e$ باشد، به این معنی است که فقط 25% گستره ورودی به کار گرفته شده است.

(ت) حال نشان دهنده باید با ولتاژ ورودی تحریک به mV و نزدیک به $6mV$ آزمون شود. نشان دهنده در هر دو ولتاژها در دمای $20^\circ C$ ، $40^\circ C$ ، $10^\circ C$ ، $5^\circ C$ و $20^\circ C$ ثبت می شود. تفاوت بین نشان دهی در $6mV$ (تصحیح شده برای نشان دهی در $0mV$) در $20^\circ C$ و نشان دهی تصحیح شده در دماهای دیگر به صورت منحنی رسم می شود. این نقاط یافته شده به وسیله منحنی های هم شکل (که در الف) و (ب) یافت شده به نقطه صفر وصل می شود.

- منحنی های رسم شده باید در داخل پوش خطای $6000e$ قرار گیرند.
- (ث) طی این آزمون، اثر دما بر نشان دهی بی باری را هم می توان اندازه گیری کرد تا دیده شود که اثر کمتر از $P_i \times e/k$ می باشد.
- (ج) اگر نشان دهنده الزامات فوق الذکر را برآورده می کند باید همچنین با بندهای ۴-۹-۲ و ۴-۹-۱ و ۲-۲ و ۴-۹-۲-۳ انطباق داشته و با الزامات آزمون دمای ایستا^۱ و آزمون های حالت پایدار دمای مرطوب انطباق داشته باشد.

پ-۳-۲ پارسنگ

تأثیر پارسنگ بر عملکرد توزین منحصراً بر روی خط منحنی خطا وابسته است. خطی بودن هنگامی تعیین می شود که آزمون های عملکرد توزین معمول اجرا شده باشد. اگر منحنی خطا، خطی نبودن معنی داری را نشان دهد، پوش خطا باید در طول منحنی جابجا شود، برای دیدن این که نشان دهنده خواسته های پارسنگ کردن را مطابق با شیب دارترین بخش منحنی خطا برآورده می سازد:

پ-۳-۳ آزمون وظیفه حس^۲ (فقط با لودسل شش سیم)

پ-۳-۳-۱ دامنه موضوع

نشان دهنده هایی که برای اتصال به لودسل های کرنش سنج^۳ در نظر گرفته می شوند، اتصالات ۴ سیم و ۶ سیم را به کار می برند. هر گاه از فن آوری ۴ سیم استفاده شود، اضافه کردن طول کابل لودسل یا به کار بردن یک جعبه اتصال لودسل مجزا با کابل اضافی، اصلاً مجاز نیست. نشان دهنده هایی که از فن آوری ۶ سیم استفاده می کنند دارای یک ورودی هستند که آن ها را قادر می سازد تغییرات ولتاژ تحریک لودسل را که در اثر کابل طولانی یا تغییرات مقاومت کابل به علت دما پیش می آید جبران کنند. به هر حال، بر خلاف اصول نظری وظیفه، جبران تغییرات ولتاژ تحریک لودسل به علت مقاومت ورودی محدود شده ی ورودی حس محدود می باشد. این امر می تواند به تأثیری توسط تغییر مقاومت کابل در اثر تغییر دما منجر شود و در نتیجه جابجایی معنی داری در پهنه ایجاد شود.

پ-۳-۳-۲ آزمون

وظیفه حس باید در بدترین شرایط به ترتیب زیر آزمون شود:

- بیشینه مقدار تحریک لودسل
- بیشینه تعداد لودسل هایی که می تواند وصل شود (می تواند بیشینه سازی شود) و
- بیشترین طول کابلی که می تواند شبیه سازی شود.

¹ -Static

² -Sense Function

³ -Strain gauge

پ-۳-۳-۱-۲-۱ پیشینه تعداد لودسل های شبیه سازی شده

پیشینه تعداد لودسل ها را می توان با قراردادن مقاومت شنت اهمی اضافه در خطوط تحریک که موازی با شبیه ساز لودسل یا لودسل مربوطه وصل شده اند، شبیه سازی کرد.

پ-۳-۳-۲-۲-۲ پیشینه طول کابل شبیه سازی شده

پیشینه طول کابل را می توان با قرار دادن مقاومت اهمی متغییر در همه شش خط شبیه سازی کرد. مقاومت ها باید برای پیشینه مقاومت کابل و همینطور پیشینه طول کابل تنظیم شود (و البته به جنس مواد منظور شده، به طور مثال، مس یا سایر موارد و سطح مقطع آنها). به هر حال، در اکثر موارد، قرار دادن فقط مقاومت ها در خطوط تحریک و خطوط حس کفایت می کند، چون امپدانس ورودی و سیگنال ورودی در مقایسه با ورودی حس بسیار بالاست. از این رو جریان سیگنال ورودی نزدیک به صفر یا حداقل در مقایسه با جریان خطوط تحریک و حس بسیار کوچک است. جریان ورودی نزدیک به صفر است، اثر معنی داری نمی تواند انتظار رود، چون افت ولتاژ صرفنظر کردنی است.

پ-۳-۳-۳-۲-۳ تنظیم مجدد نشان دهنده

نشان دهنده باید پس از تنظیم مقاومت های شبیه سازی کابل دوباره تنظیم شود.

پ-۳-۳-۴-۲-۳ تعیین تغییر پهنه

پهنه بین صفر و بیشینه بار (شبیه سازی شده) باید اندازه گیری شود. مفروض است که در بدترین شرایط تغییری در مقاومت به علت تغییر دما متناظر با کل گستره دمای دستگاه می تواند پیش آید. از این رو مقاومت ΔR_{Temp} ، متناظر با تفاوت بین کمینه و بیشینه دمای بهره برداری باید شبیه سازی شود. تغییرات مورد انتظار مقاومت باید مطابق با فرمول زیر تعیین شود:

$$\Delta R_{Temp} = R_{cable} \times \alpha \times (T_{max} - T_{min})$$

که در آن R_{cable} = مقاومت سیم تکی که مطابق با فرمول زیر محاسبه شده است:

$$R_{cable} = (\rho \times l) / A$$

که در آن

$$\rho = \text{مقاومت ویژه ماده (به طور مثال مس: } \rho_{copper} = 0.0175 \Omega \text{mm}^2/\text{m})$$

$$l = \text{طول کابل (بر حسب m)}$$

$$A = \text{سطح مقطع سیم تکی (بر حسب } \text{mm}^2)$$

$$\alpha = \text{ضریب دمایی ماده کابل بر حسب } \frac{1}{K} \text{ (به طور مثال برای مس، } \alpha_{copper} = 0.0039 \frac{1}{K})$$

پس از اینکه مقاومت اهمی متغیر را برای مقدار جدید تنظیم شدند، پهنه بین بار صفر و بیشینه باید مجدداً تعیین شود. از آن جا که این تغییر می تواند مثبت یا منفی باشد، هر دو جهت باید آزمون شود. باید به طور مثال برای دستگاه کلاس III این تغییر مقاومت کابل شبیه سازی شده باید با تغییر دمای ۵۰K در هر دو جهت، دمای افزایشی و کاهششی انطباق داشته باشد (دمای گستره ۴۰°C تا ۱۰°C-)

پ-۳-۳-۲-۵ حدود تغییر پهنه


برای تعیین حدود تغییر پهنه به علت تأثیر دما بر کابل، نتایج آزمون های دما بر نشاندهنده باید مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت بین بیشینه خطای پهنه نشان دهنده به علت دما و حدود خطا می تواند به اثر بر روی پهنه به علت جبران سازی محدود شده توسط وسیله حس نسبت داده شود. به هر حال، این اثر نباید خطای بیشتر از یک سوم مقدار مطلق بیشینه خطای مجاز ضرب در p_i ایجاد کند:

$$\Delta_{span}(\Delta T) \leq p_i \times mpe - E_{max}(\Delta T)$$

که در آن

$$\Delta_{span}(\Delta T) \leq \frac{1}{4} P_i \times mpe_{abs}$$

اگر نشاندهنده قادر نیست که این شرایط را برآورده کند بیشینه مقاومت کابل و به این ترتیب بیشینه طول کابل باید کاهش یافته یا سطح مقطع بزرگتری انتخاب شود. طول ویژه کابل می تواند به شکل m/mm^2 (وابسته به مواد کابل، به طور مثال مس، آلومینیوم) ارائه شود.

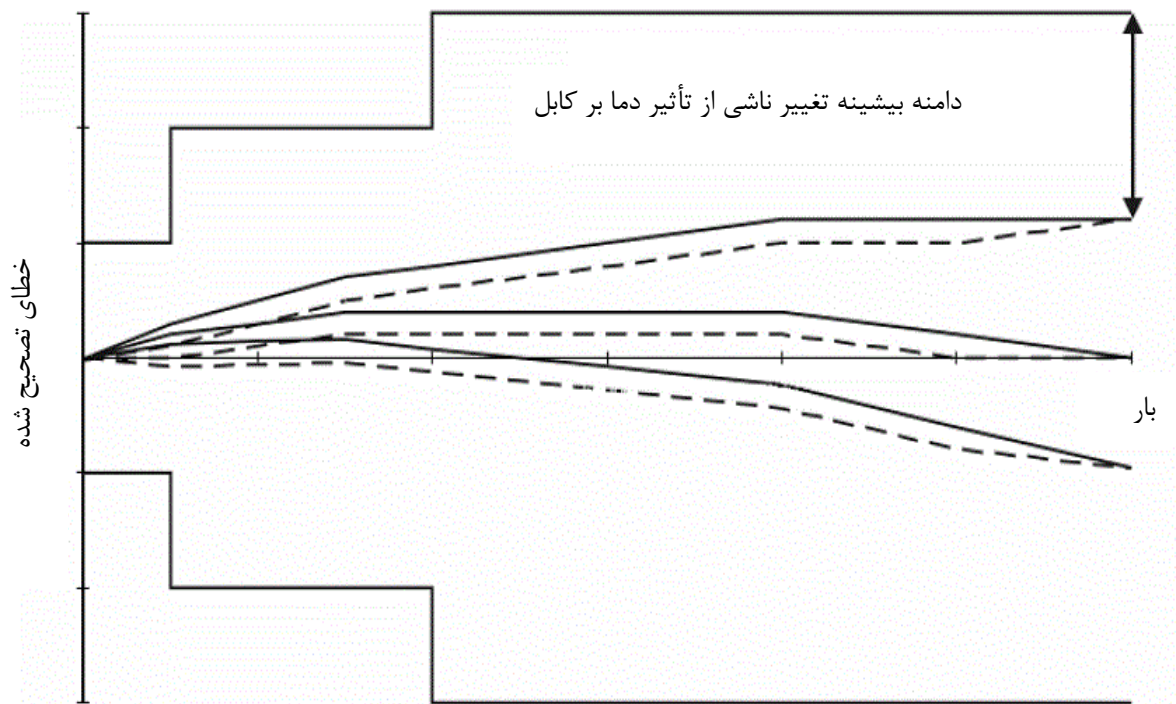

شکل ۱۲- تغییر دامنه ناشی از تأثیر دما بر کابل

پ-۳-۴ سایر تاثیرگذارها

سایر تاثیرگذارها و موانع باید برای دستگاه کامل در نظر گرفته شود ولی نه برای ماجولها.

پ-۴ گواهی‌های OIML

پ-۴-۱ کلیات

گواهی باید شامل اطلاعات معمول و داده‌ها در مورد مقام صادر کننده، سازنده و نشان دهنده باشد. برای چیدمان قواعد کلی OIML B3، پیوست الف [۳] باید در حد عملی بودن رعایت شود. اطلاعات مهم زیر در مورد نشان دهنده باید تحت عنوان "شناسایی ماجول گواهی شده" ارائه شود: نوع، رده درستی؛

تعداد خطای کسری، p_i

گستره دما؛

بیشینه تعداد زینه‌های بررسی؛

کمینه ولتاژ ورودی برای زینه بررسی؛

گستره اندازه‌گیری؛

کمینه امپدانس لودسل.

پ-۴-۲ فرمت گزارش آزمون

فرمت گزارش آزمون ۶۵۸۹-۲ باید حاوی اطلاعات تفصیلی در مورد نشان دهنده باشد. اطلاعات تفصیلی عبارتند از داده‌های فنی، توصیف وظایف، ویژگی‌ها، خصیصه‌ها و فهرست واری‌سی استاندارد ۶۵۸۹-۲. اطلاعات مربوطه به قرار زیر است:

شماره گزارش: zzzzzzzz

نشان دهنده به عنوان ماجول دستگاه توزین غیر خودکار الکترومکانیکی

مقام صادرکننده: نام، آدرس، شخص مسئول

سازنده: اسم، آدرس

نوع ماجول:

الزامات آزمون: استاندارد ملی ایران ۱-۶۵۸۹، ویرایش ۱۳۸۹

خلاصه امتحان: ماجول جداگانه آزمون شده، $p_i=0/5$ وصل شده به لودسل یا شبیه ساز لودسل، جانبی‌های

وصل شده، اطلاعات ویژه اگر بعضی از آزمون‌ها توسط سازنده اجرا شده و چرا آن‌ها پذیرفته

شده اند، نتایج آزمون به صورت خلاصه.

ارزیاب: اسم، تاریخ، امضاء

جدول محتویات:

این گزارش به گواهی OIML به شماره zzzzzz ۱/۱۳۸۸-۶۵۸۹ تعلق دارد.

۱ اطلاعات کلی مربوط به نوع ماجول

توصیف محفظه، نمایشگر، صفحه کلید، شاخ و پریز و غیره، باید به طور خلاصه شرح داده شده و با ارقام، عکس‌ها و نشان دهنده مربوط پشتیبانی شود.

۲ وظایف، امکانات و وسایل، ماجول:

وسایل صفرکن، وسایل پارسنگ، گستره توزین، مدهای بهره برداری و غیره. (به بند ۶ مراجعه کنید)، و امکانات دستگاه الکترونیک همانطور که در بند ۷ فهرست شده باید بیان شود.

۳ داده های فنی:

برای واریسی سازگاری ماجول ها هنگامی که از رویکرد ماژولی استفاده می شود (به بند ۵-۱۰-۲ و پیوست ج مراجعه کنید) یک مجموعه ای معینی از داده ها ضروری است. این بخش شامل داده های نشان دهنده با همان ارائه و یکاهایی است که برای واریسی آسان الزامات پیوست ج ضروری است.

۳-۱ داده های اندازه شناختی در مورد دستگاه توزین

- رده درستی
- بیشینه تعداد زینه بررسی، n
- گستره دمای بهره برداری ($^{\circ}C$)
- مقدار خطای کسری، p_i

۳-۲ داده های برقی

- ولتاژ تغذیه برق (DC یا VAC)
- شکل (فرکانس Hz) تغذیه برق
- ولتاژ تحریک لودسل (DC یا VAC)
- کمینه سیگنال ولتاژ برای بار رده (mV)
- بیشینه سیگنال ولتاژ برای بار رده (mV)
- کمینه ولتاژ ورودی برای زینه بررسی، e (μV)
- کمینه گستره اندازه گیری ولتاژ (mV)
- بیشینه گستره اندازه گیری ولتاژ (mV)
- کمینه امپدانس لودسل (Ω)
- بیشینه امپدانس لودسل (Ω)

۳-۳ سیستم حس

وجود یا عدم وجود

۳-۴ کابل سیگنال

کابل اضافی بین نشان دهنده و لودسل یا جعبه اتصال لودسل به طور جداگانه (فقط در صورتی که نشان دهنده سیستم شش سیم، یعنی سیستم حس را به کار گیرد مجاز است) باید به ترتیب زیر تعیین شود:

- مواد (مس، آلومینیوم و غیره)؛
- طول (m)؛
- سطح مقطع (mm^2)؛ یا
- طول ویژه (m/mm^2) هر گاه مواد (مس، آلومینیوم و غیره) مشخص شده باشد؛ یا
- بیشینه تفاوت اهمی برای هر سیم تکی.

۴ مستندات:

فهرست مستندات

۵ واسطها:

انواع واسط و شماره ها برای وسایل جانبی و وسایل دیگر.
همه واسطها به مفهوم بند ۷-۳-۶-۱ در استاندارد ۱-۶۵۸۹-۱ محافظ هستند.

۶ وسایل قابل وصل

چاپگر، نمایشگر و غیره. برای کاربردهایی که مورد واریسی اجباری نباشند، هر وسیله جانبی را می توان وصل کرد. مثال: مبدل PC، D/A و غیره.

۷ نشان گذاری تشریحی و انگ های کنترل:

شیوه نشان گذاری تشریحی باید با در نظر گرفتن بند ۹-۱-۴ و ۹-۱-۵ تا جایی که عملی باشد، توصیف شود. به علاوه برای دستگاه کامل خود ماجول هم باید به طور کامل قابل شناسایی باشد. مکان برای صفحه نشان گذاری تشریحی و انگ های واریسی باید توصیف شود. اگر کاربرد داشته باشد شیوه مهر و موم و تامین امنیت نشان دهنده باید تشریح شده و در شکل یا عکس نشان داده شود.

۸ تجهیزات آزمون:

اطلاعات مربوط به تجهیزات آزمون به کار برده شده برای ارزیابی نوع این ماجول و اطلاعات در مورد کالیبراسیون تجهیزات آزمون به طور مثال، شبیه ساز لودسل، محفظه دما، ولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهیزات آزمون اختلال و غیره.

۹ ملاحظات در مورد آزمون ها:

مثال: در فهرست واریسی ۲-۶۵۸۹، بخش های مرتبط با دستگاه توزین کامل ("نشان گذاری تشریحی"، "انگ های واریسی و مهر و موم کردن" و "وسیله نشان دهی" جزئی) پر نمی شوند. طی آزمون های اختلال یک لودسل نوع و یک چاپگر نوع متصل بودند.

۱۰ نتایج اندازه گیری:

فرم ها از استاندارد R76-2:2007

۱۱ الزامات:

فهرست واریسی از استاندارد ۲-۶۵۸۹

پیوست ت

(الزامی)

برای ماجول هایی که جداگانه آزمون می شوند

آزمون و گواهی وسایل پردازش داده های دیجیتال، پایانه ها و نمایشگر دیجیتالی به عنوان ماجول های دستگاه های توزین غیر خودکار

ت-۱ الزامات قابل کاربرد

ت-۱-۱ الزامات برای وسایل پردازش داده های دیجیتال، پایانه ها و نمایشگرهای دیجیتالی

الزامات زیر تا حد عملی بودن برای این ماجول ها به کار برده می شوند:

الزامات تکمیلی برای دستگاه چندزینه ای	۳-۵
تغذیه برق	۳-۹-۵
موانع و کمیت های تاثیرگذار دیگر	۵-۹-۴
آزمون ها و امتحان های ارزیابی نوع	۱۰-۵
الزامات کلی ساختمان	۱-۶
نشانه های نتایج توزین (برای وسایل پردازش داده های دیجیتال نیست)	۲-۶
وسایل نشانه های دیجیتال (برای وسایل پردازش داده های دیجیتال نیست)	۴-۶
وسایل صفرکن و صفریاب	۵-۶
وسایل پارسنگ	۶-۶
وسایل پارسنگ از پیش تعیین شده	۷-۶
انتخاب گستره های توزین در دستگاه چندگستره ای	۱۰-۶
وسایل برای انتخاب (یا کلیدزنی) بین بارگیرهای مختلف و یا وسایل انتقال بار و وسایل اندازه گیری بار مختلف	۱۱-۶
دستگاه برای فروش مستقیم به عموم	۱۳-۶
الزامات تکمیلی برای دستگاه حسابگر قیمت برای فروش مستقیم به عموم	۱۴-۶
دستگاه های برچسب زن-قیمت	۱۶-۶
الزامات کلی	۱-۷
عملکرد بر اساس اشتباهات معنی دار	۲-۷
الزامات وظیفه ای	۳-۷
آزمون های عملکرد و ثبات پهنه	۴-۷
الزامات تکمیلی برای وسایل الکترونیک کنترل شده با نرم افزار	۵-۷
مدارک تشریحی	۲-۱-۲-۱۰

ت-۱-۲ الزامات تکمیلی

ت-۱-۲-۱ کسر حدود خطا

وسایل پردازش داده‌های دیجیتالی، پایانه‌ها و نمایشگرهای دیجیتال ماجول‌های دیجیتالی خالص هستند. برای این ماجول‌ها، کسر $p_i=0/0$ بیشینه خطای مجاز دستگاه کاملی که برای کاربرد با آن در نظر گرفته شده، می‌باشد.

ت-۲-۱-۲ رده درستی

وسایل پردازش داده‌های دیجیتالی، پایانه‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی ماجول‌های خالص دیجیتال هستند. از این رو می‌توان آن‌ها را برای همه رده‌های درستی دستگاه توزین به کار برد. الزامات مرتبط با رده دستگاه توزینی که برای کاربرد با آن‌ها منظور شده‌اند باید در نظر گرفته شود.

ت-۲ اصول کلی آزمون

ت-۲-۱ کلیات

وسایل پردازش داده‌های دیجیتالی، پایانه‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی، ماجول‌های دیجیتالی خالص می‌باشند. از این رو:

- طراحی و ساختمان مطابق مستندات (۲-۱-۲-۱۰)،
- وظایف و نشاندگی‌ها مطابق با الزامات ذکر شده در ت-۱-۱، و
- اختلال‌ها مطابق با ت-۳

باید آزمون شود.

به هر حال همه مقادیر نشان داده شده و همه وظایفی که از یک واسط منتقل و یا صادر شده‌اند باید آزمون شوند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها صحیح بوده و با این استاندارد انطباق دارند.

ت-۲-۲ وسایل شبیه سازی

برای آزمون این ماجول‌ها وسیله شبیه ساز مناسب (به طور مثال ADC برای آزمون وسیله پردازش داده‌های دیجیتالی، ماجول توزین یا وسیله پردازش داده‌های دیجیتالی برای آزمون پایه یا نمایشگر دیجیتالی) باید به ورودی واسط ماجول چنان وصل شود که همه وظایف بتوانند عمل کرده و آزمون شوند.

ت-۲-۳ وسایل نمایشگر

برای آزمون وسیله پردازش داده‌های دیجیتالی مناسب یا پایانه باید به نمایشگر نتایج توزین مربوط وصل شود تا همه وظایف وسیله پردازش داده‌های دیجیتالی را انجام دهد.

ت-۲-۴ واسط

الزامات ۶-۳-۶ برای همه واسط‌ها قابل کاربرد است.

ت-۲-۵ وسایل جانبی

وسایل جانبی باید توسط متقاضی عرضه شود تا صحت انجام وظیفه ماجول مبنی بر این که نتایج توزین نمی‌توانند تحت تأثیر وسایل جانبی قرار گیرد، اثبات شود.

هنگام اجرای آزمون‌های اختلال، وسایل جانبی باید به واسطه‌های مختلف وصل باشند.

ت-۳ آزمون‌ها

برای این ماجول‌ها آزمون‌های زیر (مطابق پیوست الف و پیوست ب) باید اجرا شود:

- الف-۵-۴ تغییرات ولتاژ*
- ب-۳-۱ فروکش‌های ولتاژ یا شبکه AC و وقفه‌های کوتاه**
- ب-۳-۲ رگبارها**
- ب-۳-۳ ذره (در صورتی که قابل کاربرد باشد)**
- ب-۳-۴ تخلیه الکتروستاتیکی**
- ب-۳-۵ مصونیت در برابر میدان‌های الکترو مغناطیس تشعشع شده
- ب-۳-۶ مصونیت در برابر میدان‌های فرکانس رادیویی هدایت شده**
- ب-۳-۷ الزامات خاص EMC برای دستگاه‌هایی که از منبع تغذیه نقلیه تغذیه می‌شوند**

* برای آزمون تغییرات ولتاژ فقط وظیفه‌های مرتبط قانونی و قرائت آسان و بی‌ابهام نشاندهی‌های اولیه باید رعایت شود.

** برای ماجول‌های خاص دیجیتال نیاز نیست که برای اختلال (ب-۳) آزمون شود در صورتی که انطباق با استانداردهای مربوط IEC به طریق دیگری تحقق یافته شده است آن‌چنان که حداقل در سطح الزامات این استاندارد است.

گزارش آزمون و فهرست واری ۲-۶۵۸۹ باید در صورت عملی بودن برای این ماجول‌ها به کار گرفته شود. بخش‌های فهرست واری ۲-۶۵۸۹ که به "نشان‌گذاری تشریحی" و "انگ‌های واری و مهرموم کردن" مربوط می‌شوند، مربوط نبوده و نباید پر شود.

ت-۴ گواهی‌های OIML

ت-۴-۱ کلیات

گواهی باید حاوی اطلاعات عمومی و داده‌ها در مورد مقام صادر کننده باشد، سازنده و ماجول (وسیله پردازش داده‌های دیجیتال، پایانه‌های نمایشگر دیجیتال) باشد. برای چیدمان، قواعد کلی OIML B3 پیوست الف باید تا جایی که قابل کاربرد است، عملی شود.

ت-۴-۲ فرمت گزارش آزمون

گزارش آزمون ۲-۶۵۸۹ باید شامل اطلاعات تفصیلی در مورد ماجول (وسیله پردازش داده دیجیتال، پایانه یا نمایشگر دیجیتال) باشد. این اطلاعات، داده‌های فنی، توصیف وظایف، ویژگی‌ها، خصوصیات و فهرست واری ۲-۶۵۸۹ می‌باشد. اطلاعات مربوط به قرار زیر است:

شماره گزارش: ZZZZZZ
 امتحان نوع از: ماجول (وسیله پردازش داده دیجیتال، پایانه یا نمایشگر دیجیتال) برای دستگاه توزین الکترومکانیکی
 مقام صادر کننده: اسم، آدرس، شخص مسئول
 سازنده: اسم، آدرس
 نوع، ماجول:
 الزامات آزمون: استاندارد ملی ایران ۱-۶۵۸۹، ویرایش ۱۳۸۸
 خلاصه ای از امتحان: ماجول جداگانه آزمون شده، $\rho_i = 0/5$ وصل شده به لودسل یا شبیه ساز لودسل، جانبی های وصل
 ارزیاب: اسم، تاریخ، امضاء

جدول محتویات:

این گزارش به گواهی OIML شماره ۱-۶۵۸۹-XXXX-yy-ZZZZ تعلق دارد.

۱ اطلاعات کلی مربوط به نوع ماجول

توصیف مختصری از ماجول ها و واسطها

۲ وظایف، امکانات و وسایل ماجول

وسایل صفرکن، وسایل پارسنگ، وظیفه‌ی چند زینه ای، گستره‌های توزین مختلف، مدهای بهره برداری، غیره

۳ داده های فنی

گستره پارسنگ و غیره

۴ مدارک

فهرست مدارک

۵ واسطها

انواع و تعداد واسطها برای وسایل ترجیحی و برای سایر وسایل.

تمامی واسطها به مفهوم بند ۶-۳-۱ استاندارد ۱-۶۵۸۹.

۶ وسایل قابل حمل

چاپگر، نمایشگر و غیره برای کاربرد هایی که مورد واریسی اجباری نباشند، هر وسیله جانبی را می توان وصل کرد. (مثال:

مبدل D/A، PC، غیره)

۷ انگ‌های کنترل

اگر تأمین امنیت (مهر و موم کردن) برای دستگاه توزین الزام شده باشد عناصر تنظیم این ماجول می تواند به وسیله

انگ‌های کنترل محافظت شود

۸ الزامات آزمون

اطلاعات مربوط به تجهیزات آزمون بکار برده شده برای ارزیابی نوع این ماجول. اطلاعات در مورد کالیبراسیون تجهیزات.

مثال ها: ولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهیز آزمون اختلال و غیره.

۹ ملاحظات در مورد آزمون ها

در فهرست واریسی ۲-۶۵۸۹، بخش های مرتبط با نشان‌دهنده ("نشان گذاری تشریحی"، "انگ های واریسی و مهر و موم

کردن") پُر نمی شوند.

۱۰ نتایج اندازه گیری

فرم ها از استاندارد ۲-۶۵۸۹

۱۱ الزامات فنی

فهرست واریسی از استاندارد ۲-۶۵۸۹

پیوست ث

(الزامی)

برای ماجول های جداگانه آزمون شده

آزمون و گواهی ماجول های توزین به عنوان ماجول های دستگاه های توزین غیر خودکار

ث-۱ الزامات قابل کاربرد

ث-۱-۱ الزامات برای ماجول های توزین

الزامات زیر برای ماجول های توزین کاربرد دارد:

۱-۵	اصول رده بندی
۲-۵	رده بندی دستگاه ها
۳-۵	الزامات تکمیلی برای دستگاه های چند زینه ای
۵-۵	بیشینه خطاهای مجاز
۶-۵	اختلاف های مجاز بین نتایج
۸-۵	روانی
۹-۵	تغییرات ناشی از کمیت های تاثیر گذار و زمان
۱۰-۵	آزمون ها و امتحان های ارزیابی نوع
۱-۶	الزامات کلی ساختمان
۲-۶	نشانه های نتایج توزین
۴-۶	وسایل نشانه های دیجیتال
۵-۶	وسایل صفرکن و صفریاب
۶-۶	وسایل پارسنگ
۷-۶	وسایل پارسنگ از پیش تعیین شده
۱۰-۶	انتخاب گستره های توزین در یک دستگاه چند گستره ای
۱۱-۶	وسایل انتخاب (یا کلیدزنی) بارگیرها و یا وسایل انتقال دهنده و وسایل اندازه گیری بار مختلف
۱۳-۶	دستگاه ها برای فروش مستقیم به عموم
۱۴-۶	الزامات تکمیلی برای وسیله حسابگر قیمت برای فروش مستقیم به عموم
۱۶-۶	دستگاه های برچسب زن قیمت
۱-۷	الزامات کلی
۲-۷	عملکرد بر اساس اشتباهات معنی دار
۳-۷	الزامات وظیفه ای
۴-۷	آزمون های عملکرد و ثبات پهنه

۵-۷ الزامات تکمیلی برای وسایل الکترونیکی که با نرم افزار کنترل می شوند.

ث-۱-۲ الزامات تکمیلی

ث-۱-۲-۱ کسر حدود خطا

برای ماجول توزین، کسر $p_i=10$ ضرب در بیشینه خطای مجاز دستگاه کامل.

ث-۱-۲ رده درستی

ماجول توزین باید همان رده درستی را داشته باشد که دستگاه توزین که ماجول برای استفاده در آن در نظر گرفته، دارد. ماجول توزین رده III همچنین می تواند برای دستگاه توزین رده III به کار گرفته شود. این باید الزامات رده III در نظر گرفته شود.

ث-۱-۲-۳ تعداد زینه بررسی

ماجول توزین باید حداقل دارای همان تعداد زینه بررسی باشد که دستگاه توزین که برای کاربرد با آن در نظر گرفته شده است.

ث-۱-۲-۴ گستره دما

ماجول توزین باید دارای همان گستره دما یا گستره دمای وسیع تر از دستگاه توزین باشد که برای همان کار در نظر گرفته شده است.

ث-۲ اصول کلی آزمون

ث-۱-۲ کلیات

ماجول توزین باید به همان طریقی که دستگاه توزین کامل آزمون شود، به جزء آزمون و طراحی ساختمان وسیله نشاندهی و عناصر کنترل. به هر حال، مقادیر نشان داده شده و تمام وظایفی که انتقال داده می شود یا از طریق اینترفیس صادر می شوند باید آزمون شوند تا درست بودن و انطباق آن ها با این استاندارد تضمین شود.

ث-۲-۲ وسایل نشاندهی

برای این آزمون یک وسیله نشاندهی یا ترمینال نصاب باید برای نشان دادن نتایج توزین مربوطه و بهره برداری از همه وظایف ماجول توزین، وصل شود.

اگر نتایج توزین ماجول توزین دارای زینه تمایز مطابق با بند ۴-۴-۱ باشد، وسیله نشاندهی باید این رقم را نشان دهد.

وسیله نشاندهی باید ترجیحاً نشاندهی به قدرت تفکیک بالاتر برای تعیین خطا، را میسر سازد. به طور مثال، در یک مد خدمت ویژه، اگر یک قدرت تفکیک بالاتری به کار برده شود، این امر بایستی در گزارش آزمون یادآوری شود.

ث-۲-۳ واسط

الزامات بند ۶-۳-۶ برای همه واسط‌ها کاربرد دارد.

ث-۲-۴ تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی باید توسط متقاضی عرضه شود تا بهره برداری صحیح از سیستم یا زیرسیستم و مخدوش نبودن نتایج توزین عملاً اثبات شود. هنگام اجرای آزمون‌های اختلال، تجهیزات جانبی باید به واسط‌های مختلف وصل شده باشد.

ث-۳ آزمون‌ها

روش‌های اجرایی کامل آزمون برای دستگاه‌های توزین غیرخودکار (مطابق با پیوست الف و پیوست ب) باید اجرا شود.

گزارش آزمون و فهرست واریسی R76-2:2007 باید همچنین برای ماجول‌های توزین به کار برده شود. بخش‌های از فهرست واریسی R76-2:2007 مرتبط با "نشانه گذاری توصیفی"، "انگ‌های واریسی و مهر و موم کردن" و تا حدودی برای "وسیله نشاندگی" مرتبط نمی‌باشد و نباید پر شوند.

ث-۴ گواهی‌های OIML

ث-۴-۱ کلیات

گواهی باید حاوی اطلاعات عمومی و داده‌ها در مورد مقام صادر کننده باشد، سازنده و ماجول توزین باشد. برای چیدمان، قواعد کلی OIML B3 پیوست الف باید تا جایی که قابل کاربرد است، عملی شود.

ث-۴-۲ فرمت گزارش آزمون

گزارش آزمون ۲-۶۵۸۹ باید شامل اطلاعات تفصیلی در مورد ماجول (وسیله پردازش داده دیجیتال، پایانه یا نمایشگر دیجیتال) باشد. این اطلاعات، داده‌های فنی، توصیف وظایف، ویژگی‌ها، خصوصیات و فهرست واریسی ۲-۶۵۸۹ می‌باشد. اطلاعات مربوط به قرار زیر است:

شماره گزارش: ZZZZZ

امتحان نوع از: ماجول (وسیله پردازش داده دیجیتال، پایانه یا نمایشگر دیجیتال) برای دستگاه توزین الکترومکانیکی

مقام صادر کننده: اسم، آدرس، شخص مسئول

سازنده: اسم، آدرس

نوع، ماجول:

الزامات آزمون: استاندارد ملی ایران ۱-۶۵۸۹، ویرایش ۱۳۸۹

خلاصه‌ای از امتحان: ماجول جداگانه آزمون شده، $P_1=0/5$ ، وصل شده به لودسل یا شبیه ساز لودسل، جانبی‌های وصل

ارزیاب: اسم، تاریخ، امضاء

جدول محتویات:

این گزارش به گواهی OIML شماره ۶۵۸۹-۱/xxxx-yy-zzzz تعلق دارد.

۱ اطلاعات کلی مربوط به نوع ماجول

توصیف مختصری از ماجول ها و واسطها

۲ وظایف، امکانات و وسایل ماجول

وسایل صفرکن، وسایل پارسنگ، وظیفه‌ی چند زینه‌ای، گستره‌های توزین مختلف، مُدهای بهره برداری، غیره

۳ داده های فنی

گستره پارسنگ و غیره

۴ مدارک

فهرست مدارک

۵ اینترفیس ها

انواع و تعداد واسطها برای وسایل ترجیحی و برای سایر وسایل.

تمامی واسطها به مفهوم بند ۶-۳-۱ استاندارد ۶۵۸۹-۱.

۶ وسایل قابل حمل

چاپگر، نمایشگر و غیره برای کاربرد هایی که مورد واریسی اجباری نباشند، هر وسیله جانبی را می توان وصل کرد. (مثال:

مبدل D/A، PC، غیره)

۷ انگ های کنترل

اگر تأمین امنیت(مهر و موم کردن) برای دستگاه توزین الزام شده باشد عناصر تنظیم این ماجول می تواند به وسیله انگ

های کنترل محافظت شود

۸ الزامات آزمون

اطلاعات مربوط به تجهیزات آزمون بکار برده شده برای ارزیابی نوع این ماجول. اطلاعات در مورد کالیبراسیون تجهیزات.

مثال ها: ولت مترها، ترانسفورماتورها، تجهیز آزمون اختلال و غیره.

۹ ملاحظات در مورد آزمون ها

در فهرست واریسی ۶۵۸۹-۲، بخش های مرتبط با نشاندهنده ("نشان گذاری تشریحی"، "انگ های واریسی و مهر و موم

کردن") پُر نمی شوند.

۱۰ نتایج اندازه گیری

فرم ها از استاندارد ۶۵۸۹-۲

۱۱ الزامات فنی

فهرست واریسی از استاندارد ۶۵۸۹-۲

پیوست ج

(الزامی)

برای ماجول‌هایی که جداگانه آزمون می‌شوند

سازگاری و ارسی کردن ماجول‌های دستگاه‌های توزین غیر خودکار

یادآوری - ج-۱ تا ج-۴

فقط برای لودسل‌های آنالوگ در انطباق با استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ در ترکیب با نشاندهنده‌های در انطباق با پیوست پ ۱-۶۵۸۹.

ج-۵

فقط برای لودسل‌های دیجیتال در ترکیب با نشاندهنده‌ها، واحدها یا ترمینال‌ها پردازش داده دیجیتال یا آنالوگ.

ج-۶

مثال‌هایی از و ارسی‌های سازگاری

هنگام استفاده از راهکار ماجولار، و ارسی سازگاری دستگاه و ماجول توزین نیازمند مجموعه داده‌های معینی است. سر بند اول این پیوست داده‌ها و دستگاه توزین، لودسل (ها) و نشاندهنده‌ای را توصیف می‌کند که نیازمند و ارسی الزامات سازگاری است.

ج-۱ دستگاه‌های توزین

داده‌های اندازه‌شناختی و فنی زیر در مورد دستگاه توزین برای و ارسی سازگاری ضروری است:
رده درستی دستگاه توزین.

Max (g, kg, t) بیشینه ظرفیت دستگاه توزین مطابق با ۱-۱-۳-۳ و $Max1, Max2, Max...$ در مورد دستگاه توزین چند زینه‌ای و $Max1, Max2, Max...$ در مورد دستگاه توزین چند گستره‌ای).

e (g, kg) زینه بررسی مطابق با ۳-۲-۳-۳.

(e_1, e_2, e_3) (در مورد دستگاه توزین چند زینه‌ای یا چند گستره‌ای، در حالی که $e_1 = e_{min}$)

n تعداد زینه‌های بررسی مطابق با بند ۴-۲-۳-۵: $n = Max / e$ (n_1, n_2, n_3) (در مورد دستگاه توزین چند زینه‌ای یا چند گستره‌ای، که در آن، $n_i = Max_i / e_i$)

R ضریب کاهش، برای مثال ضریب کاهش اهرم بندی مطابق با بند ۲-۳-۳، عبارت است از نسبت (نیروی اعمال شده بر لودسل)/(نیروی اعمال شده بر بارگیر)،

N تعداد لودسل‌ها

$IZSR$ (g, kg) گستره صفرکن اولیه، مطابق با ۳-۲-۷-۲-۴: نشان دهی به طور خودکار هنگامی که دستگاه توزین به برق وصل می‌شود، قبل از هر توزین صفر می‌شود.

NUD (g, kg) تصحیح بار یکنواخت توزیع نشده

بار مرده بارگیر: جرم خود بارگیر که بر روی لودسل قرار گرفته و دیگر ساختارهای اضافی که بر روی بارگیر نصب شده است.	(g, kg)	DL
پارسنگ افزایشی	(g, kg, t)	T ⁺
حد پایین گستره دما	(°C)	T _{min}
حد بالای گستره دما	(°C)	T _{max}
نماد برای آزمون رطوبت انجام شده		CH, NH, SH
سیستم اتصال، سیستم شش سیمه:		
طول کابل اتصال	(m)	L
سطح مقطع سیم	(mm ²)	A
ضریب تصحیح.		Q

ضریب تصحیح $Q > 1$ تأثیرات ممکن بارگذاری غیرمتمرکز را در نظر می گیرد (توزیع

غیریکنواخت بار)، بار رده بارگیر، گستره صفرکن اولیه و پارسنگ افزایشی به شکل زیر:

$$Q = (\text{Max} + \text{DL} + \text{IZSR} + \text{NUD} + \text{T}+) / \text{Max}$$

** مقادیر توزیع غیر یکنواخت بار عموماً می تواند برای ساختمان های معمول دستگاه های توزین هنگامی که برآورد دیگری وجود نداشته باشد، فرض می شود.

- دستگاه های توزین (WIها) با اهرم بندی و یک لودسل یا دستگاه های توزین با بارگیرهایی که فقط کاربرد بار غیرمتمرکز مینیمال میسر می کند، یا دستگاه های توزین با لودسل تک نقطه ای
- به طور مثال مخروط یا مخروط قیفی با ترتیب لودسل قرینه، ولی بدون تکان دهنده برای جریان یافتن مواد بر روی بارگیر
 - Max از ۰٪
- سایر دستگاه های توزین متعارف
 - Max از ۲۰٪
- ترازو های چنگال لیفت تراک^۱، ترازو های ریلی هوایی^۲، پل توزین^۳
 - Max از ۵۰٪
- ماشین توزین با سکوی متعدد
 - ترکیب ثابت
 - Max از ۵۰٪
- گونه های انتخابی یا ترکیبی
 - Max از ۵۰٪

ج-۲ لودسل هایی که جداگانه آزمون می شوند

لودسل هایی که جداگانه مطابق با R60 می تواند بدون تجدید آزمون به کار برده شوند چنانچه دارای گواهی OIML مربوطه بوده و الزامات ۱-۲-۱۰-۶ و ۲-۲-۱۰-۶ و ۳-۲-۱۰-۶ برآورد شده اند. لودسل های SH و CH آزمون شده فقط در رویکرد ماجولی مجاز می باشند (لودسل NH مجاز نمی باشد)

¹ -Fork lift

² -Over head tracks

³ -Weigh bridge

ج-۲-۱ رده های درستى

رده های درستى از جمله گستره های دما و ارزیابى ثابت در برابر رطوبت و خزش لودسل ها (LC) باید الزامات دستگاه توزین (WI) را برآورد کند.

جدول ۱۳- رده های درستى متناظر

مرجع	درستى			
	I	II	III	III
OIML R 76	WI			
OIML R 60	LC	A	A*, B	B*, C, C, D

* اگر گستره های دما كافی باشد ارزیابى ثابت در برابر رطوبت و خزش با الزامات رده پایین تر انطباق داشته باشد

ج-۲-۲ كسر بیشینه خطای مجاز

اگر بالای لودسل هیچ مقداری در گواهی OIML مشخص نشده باشد، در این صورت $p_{LC} = 0.7$ است. این كسر می تواند $0.3 \leq p_{LC} \leq 0.8$ مطابق با بند ۱-۲-۱۰-۵ باشد.

ج-۲-۳ حدود دما

اگر برای لودسل هیچ مقداری در گواهی OIML مشخص نشده باشد، در این صورت $T_{min} = -10^{\circ}C$ و $T_{max} = 40^{\circ}C$ است. این گستره دما می تواند مطابق بند ۲-۲-۹-۵ محدود شود.

ج-۲-۴ بیشینه ظرفیت لودسل

بیشینه ظرفیت لودسل باید شرط زیر را برآورده کند:

$$E_{max} \geq Q \times Max \times R / N$$

ج-۲-۵ کمینه بار رده لودسل

کمینه بار که بارگیر ایجاد می کند باید مساوی یا بزرگتر از کمینه بار رده لودسل باشد (برای تعداد زیادی از لودسل ها $E_{min} = 0$):

$$E_{min} \leq DL \times R / N$$

ج-۲-۶ بیشینه تعداد زینه لودسل

برای هر لودسل بیشینه تعداد زینه لودسل n_{LC} (به OIML R 60 مراجعه کنید) نباید کمتر از تعداد زینه بررسی دستگاه n باشد:

$$n_{LC} \geq n$$

در دستگاه چند گستره ای و چند زینه ای این رابطه برای هر گستره توزین مجزا یا گستره توزین جزئی کاربرد دارد:

$$n_{LC} \geq n_i$$

در دستگاه چند زینه ای، خروجی برگشت به کمینه بار مرده، DR (به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ مراجعه کنید) باید رابطه زیر را برآورده کند:

$$DR / E_{max} \leq 0.5 \times e_1 / \text{Max} \text{ یا } DR \times E / E_{max} \leq 0.5 \times e_1 \times R / N$$

که در این رابطه، $E = \text{Max} \times R / N$ بارگذاری جزئی لودسل هنگام بارگذاری دستگاه توزین با Max است.

راه حل قابل قبول:

هرگاه DR معلوم نباشد، رابطه $n_{LC} \geq \text{Max} / e_1$ برآورده شده است.

فراتر از این در مورد دستگاه چندگستره ای هنگامی که همان لودسل (ها) برای بیش از یک گستره به کار برده می شوند، خروجی برگشت به کمینه بار مرده، DR لودسل (به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ مراجعه کنید) باید رابطه زیر را برآورده کند:

$$DR / E_{max} \leq e_1 / \text{Max} \text{ یا } DR \times E / E_{max} \leq e_1 \times R / N$$

راه حل قابل قبول:

هرگاه DR معلوم نباشد، رابطه $n_{LC} \geq 0.4 \times \text{Max} / e_1$ برآورده شده است.

ج-۲-۷ کمینه زینه بررسی لودسل

کمینه زینه بررسی لودسل، v_{min} ، (به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۳۵ سال ۱۳۸۲ مراجعه کنید) نباید بزرگتر از زینه بررسی، e ، ضرب در نسبت کاهش، R ، وسیله انتقال بار و تقسیم بر ریشه مرجع تعداد، N ، لودسل ها باشد در صورتی که کاربرد داشته باشد:

$$v_{min} \leq e_1 \times R / \sqrt{N}$$

یادآوری- v_{min} بر حسب یکای جرم اندازه گیری می شود. این فرمول هم برای لودسل های آنالوگ و هم برای لودسل های دیجیتال کاربرد دارد.

برای دستگاه چند گستره ای که از همان لودسل بیش از یک گستره استفاده می شود یا دستگاه چندزینه ای، e باید جایگزین e_1 شود.

ج-۲-۸ مقاومت ورودی لودسل

مقاومت ورودی لودسل، R_{LC} ، توسط نشان دهنده محدود می شود:

$$R_{LC} / N \text{ باید در داخل گستره نشان دهی } R_{Lmin} \text{ تا } R_{Lmax} \text{ قرار داشته باشند.}$$

ج-۳ نشان دهنده ها و وسایل پردازش داده های آنالوگ که به طور جداگانه آزمون می شوند

نشان دهنده و وسایل پردازش داده های آنالوگ که به طور جداگانه مطابق پیوست پ آزمون شده اند می توانند بدون تجدید آزمون در صورتیکه گواهی OIML مربوط وجود بوده و الزامات ۱-۲-۱۰-۶، ۲-۲-۱۰-۶ و ۳-۲-۱۰-۶ برآورده کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

ج-۳-۱ رده درستی

رده درستی شامل گستره های دما و ارزیابی پایداری در برابر رطوبت باید الزامات دستگاههای توزین (WIها) را برآورده سازد.

جدول ۱۴- رده های درستی متناظر

	درستی				مرجع
	I	II	III	III	
WI	I	II	III	III	OIML R 76
IND	I	I*, II	II*, III	III, III	OIML R 76

* اگر گستره های دما کافی باشد و ارزیابی ثبات در برابر رطوبت و خزش با الزامات رده پایین تر انطباق داشته باشد.

ج-۳-۲ کسر بیشینه خطای مجاز

اگر برای لودسل، هیچ مقداری در گواهی OIML مشخص نشده باشد، در این صورت $p_{ind} = 0.5$ است. این کسر می تواند $0.8 \geq p_{ind} \geq 0.3$ مطابق با بند ۶-۱۰-۲-۱ باشد.

ج-۳-۳ حدود دما

اگر برای لودسل، هیچ مقداری در گواهی OIML مشخص نشده باشد، در این صورت $T_{min} = -10^{\circ}C$ و $T_{max} = 40^{\circ}C$ است. این گستره دما می تواند مطابق بند ۶-۹-۲-۲ محدود شود.

ج-۳-۴ بیشینه تعداد زینه بررسی

برای هر نشان دهنده بیشینه تعداد زینه بررسی، n_{ind} نباید کمتر از تعداد زینه بررسی، n ، دستگاه توزین باشد:

$$n_{ind} \geq n$$

برای دستگاه چند گستره ای یا چند زینه ای، این رابطه برای هر گستره توزین جداگانه یا گستره توزین جزئی کاربرد دارد:

$$n_{ind} \geq n_i$$

در مورد کاربردهای چند زینه ای یا چند گستره ای، این وظایف باید در نشان دهی گواهی شده گنجانده شود.

ج-۳-۵ داده های الکتریکی در مورد دستگاه توزین

ولتاژ تحریک لودسل $U_{exc} (V)$

ولتاژ ورودی کمینه برای نشان دهنده $U_{min} (mV)$

کمینه ولتاژ ورودی برای زینه بررسی برای نشان دهنده $\Delta u_{min} (\mu V)$

سیگنال برای زینه بررسی، Δu ، به ترتیب زیر محاسبه می شود:

$$\Delta u = \frac{C}{E_{max}} \times U_{exc} \times \frac{R}{N} \times e$$

برای دستگاههای توزین چند گستره ای یا چند زینه ای، $e = e_1$

U_{MRmin} (mV) کمینه ولتاژ گستره اندازه گیری

U_{MRmax} (mV) بیشینه ولتاژ گستره اندازه گیری

R_{Lmin} (Ω) کمینه امپدانس لودسل

R_{Lmax} (Ω) بیشینه امپدانس لودسل

یادآوری- R_{Lmin} و R_{Lmax} حدود مجاز گستره امپدانس برای نشان دهنده الکترونیک برای امپدانس (ها) ورودی لودسل واقعی به کار برده می شوند.

ج-۳-۵-۱ کابل اتصال

کابل اضافی بین نشان دهنده و لودسل یا جعبه اتصال لودسل مربوطه (فقط برای نشان دهنده ها با سیستم شش سیمه مجاز می باشند یعنی سس دارای مس) باید در گواهی OIML برای نشان دهنده مشخص شود. ساده ترین روش اجرایی مشخص کردن یک مقدار برای نسبت طول کابل به سطح مقطع یک سیم (m/mm^2) برای ماده معلوم (مس، آلومینیوم و غیره) در گواهی نشان دهنده است. در سایر موارد، طول کابل باید طول (m) سطح مقطع (mm^2)، ماده هادی و بیشینه مقاومت عمومی (Ω) برای سیم تکی محاسبه شود. یادآوری- برای کابل با سطح مقطع های مختلف، اتصال سیم مسی مفید است. هرگاه برای کاربردهای صاعقه آسمانی یا ضد انفجار از مواعی استفاده شود، ولتاژ تحریک لودسل باید بررسی شود تا برآورده شدن شرایط برای کمینه کردن ولتاژ ورودی برای زینه بررسی نشان دهنده اثبات شود.

ج-۴ واری های سازگاری، ماجول ها با خروجی آنالوگ

کمیت ها و ویژگی های مربوطه ای که شناسایی شده اند و با همدیگر سازگاری دارند باید به شکل زیر گنجانده شوند. اگر همه شرایط برآورده شده باشد الزامات سازگاری ۱-۶۵۸۹ برآورده شده هستند. جدول هایی که در آن ها می توان داده ها را وارد کرد اتخاذ تصمیم آسان در مورد اینکه شرایط برآورده شده اند یا نه را میسر می سازد.

سازنده دستگاه توزین می تواند این سازگاری را با پر کردن فرم صفحه بعد واری و اثبات کند.

بند ج-۶ مثال های معمول از فرم های پر شده برای واری سازگاری را فراهم می کند.

فرم: واریسی سازگاری

(۱) رده درستی لودسل (LC)، نشان دهنده (IND) و دستگاه توزین (WI)

رد	قبول	WI	مسای یا بهتر	IND	&	LC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		مسای یا بهتر		&	

(۲) محدوده دما دستگاه توزین (WI) با محدوده دمای لودسل (LC) و نشان دهنده (IND) بر حسب درجه سلسیوس مقایسه شده است.

رد	قبول	WI		IND		LC	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\geq		&		T_{min}
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq		&		T_{max}

(۳) جمع مربعات کسر p_i بیشینه خطاهای مجاز عناصر اتصال ساز، نشان دهنده و لودسل

رد	قبول	$1 \geq$	p_{LC}^2	+	p_{ind}^2	+	p_{con}^2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	$1 \geq$		+		+	

(۴) بیشینه تعداد زینه‌های بررسی نشان دهنده و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

رد	قبول	$n_i = \text{Max}_i/e_i$	\leq	n_{ind}	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq		دستگاه توزین تک گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=1$	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=2$	چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=3$	

(۵) بیشینه ظرفیت لودسل‌ها که باید با Max دستگاه توزین سازگار باشد.
Factor Q: $Q = (\text{Max} + \text{DL} + \text{IZSR} + \text{NUD} + \text{T}^+) / \text{Max} = \dots$

رد	قبول	E_{max}	\geq	$Q \times \text{Max} \times R/N$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\geq	

(۶الف) بیشینه تعداد زینه بررسی لودسل و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

رد	قبول	$n_i = \text{Max}_i/e_i$	\leq	n_{LC}	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq		دستگاه توزین تک گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=1$	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=2$	چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	$i=3$	

(۶ب) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی e_1 ، دستگاه توزین چند زینه‌ای

رد	قبول	Max_i/e_1	\leq	n_{LC} یا $Z = E_{Max} / (2 \times DR)$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	

(۶پ) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی e_1 ، دستگاه توزین چند گستره‌ای

رد	قبول	$0.4 \times \text{Max}_i/e_1$	\leq	n_{LC} یا $Z = E_{Max} / (2 \times DR)$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	

(۶ت) بار مرده واقعی بارگیر نسبت به کمینه بار مرده لودسل‌ها بر حسب kg

رد	قبول	E_{min}	\leq	$DL \times R/N$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	

(۷) زینه بررسی دستگاه توزین و کمینه زینه لودسل (بر حسب kg) باید سازگار باشند.

رد	قبول	$v_{min} = E_{max}/Y$	\leq	$e \times R / \sqrt{N}$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq	

(۸) کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی و کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی و خروجی واقعی لودسل‌ها

رد	قبول	U_{min}	\leq	$U = C \times U_{exc} \times R \times DL / (E_{max} \times N)$	کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی (WI بدون بار)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq		
رد	قبول	Δu_{min}	\leq	$\Delta u = C \times U_{exc} \times R \times e / (E_{max} \times N)$	کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\leq		

(۹) گستره امپدانس مجاز برای نشان دهنده الکترونیکی و امپدانس واقعی لودسل بر حسب Ω

رد	قبول	R_{Lmax}	\geq	R_{LC}/N	\geq	R_{Lmin}
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\geq		\geq	

(۱۰) گسترش طول کابل بین لودسل (ها) و نشان دهنده برای هر سطح مقطع سیم کابل بر حسب m/mm^2

رد	قبول	$(L/A)_{max}$	\geq	(L/A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		\geq	

ج-۵ واری های سازگاری برای ماجول های با خروجی دیجیتال

برای ماجول های توزین و سایر ماجول ها یا وسایل دیجیتال (به شکل ۱ مراجعه کنید) هیچ واری سازی خاصی ضروری نمی باشد. آزمون بهره برداری صحیح از یک دستگاه کامل کفایت می کند. اگر هیچ انتقال داده صحیحی بین ماجول ها موجود نباشد (و احتمالاً بین اجزا یا وسایل دیگر) دستگاه اصلاً کار نمی کند یا بعضی از وظایف خراب شده است. به طور مثال، صفر کردن یا پارسنگ کردن. برای لودسل های دیجیتال همان واری سازی که در ج-۴ ذکر شده اعمال می گردد به استثنای شرایط (۸)، (۹) و (۱۰) فرم.

ج-۶ مثال های واری سازی برای ماجول های با خروجی آنالوگ

ج-۶-۱ توزین کننده وسیله نقلیه جاده ای با گستره اندازه گیری (مثال شماره ۱)

دستگاه توزین

III	رده درستی
Max = ۶۰ t	بیشینه ظرفیت
e = ۲۰ kg	زینه بررسی
N = ۴	تعداد لودسل ها
R = ۱	بدون اهرم بندی
DL = ۱۲ t	بار مرده بارگیر
IZSR = ۱۰ t	گستره صفر کن اولیه
NUD = ۳۰ t	تصحیح بار توزیع شده غیر یکنواخت
T ⁺ = .	پارسنگ افزایشی
- ۱۰ °C to + ۴۰ °C	گستره دما
L = ۱۰۰ m	طول کابل
A = ۰.۷۵ mm ²	سطح مقطع سیم

نشان دهنده:

III	رده درستی
n _{ind} = ۳۰۰۰	بیشینه تعداد زینه بررسی
U _{exc} = ۱۲ V	ولتاژ تحریک لودسل
U _{min} = ۱ mV	کمینه ولتاژ ورودی
Δu _{min} = ۱ μV	کمینه ولتاژ ورودی بر حسب زینه بررسی
۳۰ Ω to ۱۰۰۰ Ω	بیشینه/کمینه امپدانس لودسل
- ۱۰ °C to + ۴۰ °C	گستره دما

$p_{ind} = 0.5$	کسر mpe
۶ سیم	کابل اتصال
$(L/A)_{max} = 150 \text{ m/mm}^2$	بیشینه مقدار طول کابل بر حسب سطح مقطع سیم
	لودسل(ها):
C	رده درستی
$E_{max} = 30 \text{ t}$	بیشینه ظرفیت
$E_{min} = 2 \text{ t}$	کمینه بار مرده
$C = 2 \text{ mV/V}$	خروجی اسمی ^۱
$n_{LC} = 3000$	بیشینه تعداد زینه بررسی
$Y = 6000$	نسبت E_{max} / v_{min}
$Z = 3000$	نسبت $E_{max} / (2 \times DR)$
$R_{LC} = 350 \Omega$	امپدانس ورودی یک لودسل
$-10 \text{ }^\circ\text{C to } +40 \text{ }^\circ\text{C}$	گستره دما
$p_{LC} = 0.7$	کسر mpe
	عناصر اتصال:
$p_{con} = 0.5$	کسر mpe

۱- تغییر سیگنال خروجی لودسل در رابطه با ولتاژ ورودی پس از بارگذاری با E_{max} معمولاً بر حسب mV/V بیان می شود. یادآوری- برای محاسبه آسان مقادیر نسبی زیر در این استاندارد به کار گرفته می شود:

$$Y = E_{max} / v_{min}$$

$$Z = E_{max} / (2 \times DR)$$

وارسی سازگاری (مثال شماره ۱)

(۱) رده درستی لودسل (LC)، نشان دهنده (IND) و دستگاه توزین (WI)

		WI	مساوی یا بهتر	IND	&	LC
رد	قبول	III	مساوی یا بهتر	III	&	C
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۲) محدوده دما دستگاه توزین (WI) با محدوده دمای لودسل (LC) و نشان دهنده (IND) بر حسب درجه سلسیوس مقایسه شده است.

		WI	IND	&	LC
رد	قبول	-۱۰ °C	-۱۰ °C	&	T _{min}
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
رد	قبول	۴۰ °C	۴۰ °C	&	T _{max}
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

(۳) جمع مربعات کسر p_i بیشینه خطاهای مجاز اتصال ساز، نشان دهنده و لودسل

		p_{LC}^2	+	p_{ind}^2	+	p_{con}^2
رد	قبول	۱ ≥	+	۰/۲۵	+	۰/۲۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱ ≥	+	۰/۲۵	+	۰/۲۵

(۴) بیشینه تعداد زینه‌های بررسی نشان دهنده و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

		$n_i = \text{Max}_i/e_i$	≤	n _{ind}		
رد	قبول	۳۰۰۰	≤	۳۰۰۰		دستگاه توزین تک گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
رد	قبول	-	≤	-	i=۱	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				i=۲	
رد	قبول	-	≤	-	i=۳	چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

(۵) بیشینه ظرفیت لودسل‌ها که باید با Max دستگاه توزین سازگار باشد.

Factor Q: $Q = (\text{Max} + \text{DL} + \text{IZSR} + \text{NUD} + \text{T}^+) / \text{Max} = 1.35$

		E _{max}	≥	Q × Max × R/N
رد	قبول	۳۰۰۰۰ kg	≥	۲۸۰۰۰ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۶الف) بیشینه تعداد زینه بررسی لودسل و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

		$n_i = \text{Max}_i/e_i$	≤	n _{LC}		
رد	قبول	۳۰۰۰	≤	۳۰۰۰		دستگاه توزین تک گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
رد	قبول	-	≤	-	i=۱	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				i=۲	
رد	قبول	-	≤	-	i=۳	چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

(۶ب) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی، دستگاه توزین چند زینه‌ای

		Max_i/e_i	≤	n _{LC} یا $Z = E_{\text{Max}} / (2 \times \text{DR})$
رد	قبول	-	≤	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

(۶پ) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی، دستگاه توزین چند گستره‌ای

		$0.4 \times \text{Max}_i/e_i$	≤	n _{LC} یا $Z = E_{\text{Max}} / (2 \times \text{DR})$
رد	قبول	-	≤	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

(۶ت) بار مرده واقعی بارگیر نسبت به کمینه بار مرده لودسل‌ها بر حسب kg

		E _{min}	≤	DL × R/N
رد	قبول	۲۰۰۰ kg	≤	۳۰۰۰ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۷) زینه بررسی دستگاه توزین و کمینه زینه لودسل (بر حسب kg) باید سازگار باشند.

		$v_{\text{min}} = E_{\text{max}}/Y$	≤	e × R / √N
رد	قبول	۵/۰۰ kg	≤	۱۰/۰۰ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۸) کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی و کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی و خروجی واقعی لودسل‌ها

		U _{min}	≤	U = C × U _{exc} × R × DL / (E _{max} × N)		کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی (WI بدون بار)
رد	قبول	۱ mV	≤	۲/۴۰ mV		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
رد	قبول	Δu _{min}	≤	Δu = C × U _{exc} × R × e / (E _{max} × N)		کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱/۰ μV	≤	۴/۰۰ μV		

(۹) گستره امپدانس مجاز برای نشان دهنده الکترونیکی و امپدانس واقعی لودسل بر حسب Ω

		R _{Lmax}	≥	R _{LC} /N	≥	R _{Lmin}
رد	قبول	۱۰۰۰	≥	۸۷/۵	≥	۳۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۱۰) گسترش طول کابل بین لودسل (ها) و نشان دهنده برای هر سطح مقطع سیم کابل بر حسب m/mm²

		(L/A) _{max}	≥	(L/A)
رد	قبول	۱۵۰	≥	۱۳۳/۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

ج-۶-۲ ترازوی صنعتی با سه گستره اندازه گیری (مثال شماره ۲)

دستگاه توزین

III	رده درستی
Max = ۵۰۰۰ kg	بیشینه ظرفیت
Max ₂ = ۲۰۰۰ kg	
Max ₁ = ۱۰۰۰ kg	
e ₃ = ۲ kg	زینه بررسی
e ₂ = ۱ kg	
e ₁ = kg	
N = ۴	تعداد لودسل ها
R = ۱	بدون اهرم بندی
DL = ۲۵۰ kg	بار مرده بار گیر
IZSR = ۵۰۰ kg	گستره صفر کن اولیه
NUD = ۱۰۰۰ kg	تصحیح بار توزیع شده غیر یکنواخت
T ⁺ = .	پارسنگ افزایشی
- ۱۰ °C تا + ۴۰ °C	گستره دما
L = ۲۰ m	طول کابل
A = ۰.۷۵ mm ²	سطح مقطع سیم

نشان دهنده:

III	رده درستی
n _{ind} = ۳۰۰۰	بیشینه تعداد زینه بررسی
U _{exc} = ۱۰ V	ولتاژ تحریک لودسل
U _{min} = ۰.۵ mV	کمینه ولتاژ ورودی
ΔU _{min} = ۱ μV	کمینه ولتاژ ورودی بر حسب زینه بررسی
۳۰ Ω تا ۱۰۰۰ Ω	بیشینه/کمینه امپدانس لودسل
- ۱۰ °C تا + ۴۰ °C	گستره دما
p _{ind} = ۰.۵	کسر mpe
۶ سیم	کابل اتصال
(L/A) _{max} = ۱۵۰ m/mm ²	بیشینه تعداد طول کابل بر حسب سطح مقطع سیم

لودسل (ها):

C	رده درستی
E _{max} = ۲۰۰۰ kg	بیشینه ظرفیت
E _{min} = ۰ t	کمینه بار مرده

$$C = 2 \text{ mV/V}$$

$$n_{LC} = 3000$$

$$v_{\min} = 0.2 \text{ kg}$$

$$Z = 5000$$

$$R_{LC} = 350 \text{ } \Omega$$

$$-10 \text{ } ^\circ\text{C} \leq t \leq +40 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$P_{LC} = 0.7$$

$$p_{\text{con}} = 0.5$$

خروجی اسمی^۱
 بیشینه تعداد زینه بررسی
 کمینه زینه بررسی
 نسبت $E_{\max} / (2 \times \text{DR})$
 امپدانس ورودی یک لودسل
 گستره دما
 کسر mpe

عناصر اتصال:
 کسر mpe

۱- تغییر سیگنال خروجی لودسل در رابطه با ولتاژ ورودی پس از بارگذاری با E_{\max} معمولاً بر حسب mV/V بیان می شود.
 یادآوری- برای محاسبه آسان مقادیر نسبی زیر در این استاندارد به کار گرفته می شود:

$$Y = E_{\max} / v_{\min}$$

$$Z = E_{\max} / (2 \times \text{DR})$$

واریسی سازگاری (مثال شماره ۲)

(۱) رده درستی لودسل (LC)، نشان دهنده (IND) و دستگاه توزین (WI)

		WI	مساوی یا بهتر	IND	&	LC
رد	قبول	III	مساوی یا بهتر	III	&	C
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۲) محدوده دما دستگاه توزین (WI) با محدوده دمای لودسل (LC) و نشان دهنده (IND) بر حسب درجه سلسیوس مقایسه شده است.

		WI		IND		LC
رد	قبول	-۱۰ °C	≥	-۱۰ °C	&	T _{min}
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۴۰ °C	≤	۴۰ °C	&	T _{max}
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۳) جمع مربعات کسر p_i بیشینه خطاهای مجاز عناصر اتصال ساز، نشان دهنده و لودسل

		۱ ≥	p _{LC} ²	+	p _{ind} ²	+	p _{con} ²
رد	قبول	۱ ≥	۰/۴۹	+	۰/۲۵	+	۰/۲۵
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

(۴) بیشینه تعداد زینه‌های بررسی نشان دهنده و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

		n _i =Max _i /e _i	≤	n _{ind}		
رد	قبول	-	≤	-	دستگاه توزین تک گستره‌ای	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۱	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۲	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۳	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۵) بیشینه ظرفیت لودسل‌ها که باید با Max دستگاه توزین سازگار باشد.

Factor Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T⁺)/Max= 1.35

		E _{max}	≥	Q×Max×R/N
رد	قبول	۲۰۰۰ kg	≥	۱۶۸۷/۵ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۶الف) بیشینه تعداد زینه بررسی لودسل و تعداد زینه‌های دستگاه توزین

		n _i =Max _i /e _i	≤	n _{LC}		
رد	قبول	-	≤	-	دستگاه توزین تک گستره‌ای	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۱	دستگاه توزین چند زینه‌ای یا چند گستره‌ای
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۲	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۰۰۰	≤	۳۰۰۰	i=۳	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۶ب) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی، e₁، دستگاه توزین چند زینه‌ای

		Max _r /e ₁	≤	n _{LC} یا Z=E _{Max} /(2×DR)
رد	قبول	-	≤	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

(۶پ) کمینه برگشت خروجی بار مرده لودسل و کوچکترین زینه بررسی، e₁، دستگاه توزین چند گستره‌ای

		۰/۴×Max _r /e ₁	≤	n _{LC} یا Z=E _{Max} /(2×DR)
رد	قبول	۴۰۰۰	≤	۵۰۰۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۶ت) بار مرده واقعی بارگیر نسبت به کمینه بار مرده لودسل‌ها بر حسب kg

		E _{min}	≤	DL×R/N
رد	قبول	۰ kg	≤	۶۲/۵ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۷) زینه بررسی دستگاه توزین و کمینه زینه لودسل (بر حسب kg) باید سازگار باشند.

		v _{min} =E _{max} /Y	≤	e×R/√N
رد	قبول	۰/۲ kg	≤	۰/۲۵ kg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

(۸) کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی و کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی و خروجی واقعی لودسل‌ها

		U _{min}	≤	U=C×U _{exc} ×R×DL/(E _{max} ×N)		کمینه ولتاژ ورودی در حالت کلی برای نشان دهنده الکترونیکی (WI بدون بار)
رد	قبول	۰/۵mV	≤	۰/۶۲۵mV		کمینه ولتاژ ورودی برای هر زینه بررسی
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Δu _{min}	≤	Δu=C×U _{exc} ×R×e/(E _{max} ×N)		
رد	قبول	۱ μV	≤	۱/۲۵ μV		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۹) گستره امیدانس مجاز برای نشان دهنده الکترونیکی و امیدانس واقعی لودسل بر حسب Ω

		R _{Lmax}	≥	R _{LC} /N	≥	R _{Lmin}
رد	قبول	۱۰۰۰	≥	۸۷/۵	≥	۳۰
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

(۱۰) گسترش طول کابل بین لودسل (ها) و نشان دهنده برای هر سطح مقطع سیم کابل بر حسب m/mm²

		(L/A) _{max}	≥	(L/A)
رد	قبول	۱۵۰	≥	۲۶/۶۷
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

پیوست چ

(الزامی)

برای وسایل و دستگاه های دیجیتالی کنترل شده با نرم افزار

امتحان ها و آزمون های تکمیلی برای وسایل و دستگاههای دیجیتالی کنترل شده با نرم افزار

یادآوری- روش های اجرای آزمون و امتحان کلی تری برای وسایل و دستگاه های اندازه گیری توسط OIML CS5/SC2 تکوین یافته است.

چ-۱ وسایل و دستگاه های با نرم افزار تعبیه شده (۶-۵-۱)

مستندات را مطابق با ۱۰-۲-۱-۲ بازنگری کرده و واریسی نمایید که آیا سازنده اظهار نموده که نرم افزار در سخت افزار و محیط نرم افزار نصب شده و نمی تواند از طریق واسط یا شیوه دیگری پس از تامین امنیت یا مهر و موم شدن، تغییر یافته یا بارگذاری شود.

واریسی کنید که آیا شیوه های تامین امنیت توصیف شده و شاهد بر دست یازی در آن فراهم شده است. بررسی کنید که آیا شناسایی نرم افزار وجود دارد و به وضوح به نرم افزار مرتبط قانونی و وظایف مرتبط قانونی انتصاب داده شده و مطابق توصیف مستندات که توسط سازنده ارائه شده وظایف مرتبط را اجرا کند. واریسی کنید که آیا شناسایی نرم افزار به راحتی توسط دستگاه فراهم شده است.

چ-۲ کامپیوترهای شخصی و سایر وسایل با نرم افزار قابل برنامه ریزی و قابل بارگذاری (۷-۵-۲)

چ-۲-۱ مستندات نرم افزار

واریسی کنید که آیا سازنده مستندات نرم افزار را مطابق بند ۷-۵-۲-۲ (ت) که شامل اطلاعات مرتبط برای امتحان نرم افزار مرتبط قانونی است، عرضه کرده است.

چ-۲-۲ حفاظت نرم افزار

چ-۲-۲-۱ نرم افزار با لایه بسته (دسترسی به سیستم عامل وجود ندارد و/یا برنامه ریزی برای کاربر

امکان پذیر نمی باشد)

- بررسی کنید که آیا مجموعه کاملی از فرمان ها (به طور مثال کلیدهای وظیفه یا فرامین از طریق واسط های خارجی) عرضه شده و با توصیف مختصر همراه می باشد.
- واریسی کنید که آیا سازنده اظهار کتبی کامل بودن مجموعه فرامین را ارائه کرده است.

چ-۲-۲-۲ سیستم عامل و یا برنامه (ها) در دسترس کاربر قرار دارد:

- واریسی کنید که آیا جمع کنترلی یا اعضای معادل در کد ماشین نرم افزار مرتبط قانونی ایجاد شده است. ماجول (های) برنامه موضوع کنترل قانونی و پارامترهای ویژه-نوع)
- واریسی کنید که آیا نرم افزار مرتبط قانونی در صورت مجعول شدن کد با استفاده از واسط گرفتن نتواند شروع کند.

چ-۲-۲-۳ مواردی علاوه بر موارد مندرج در چ-۲-۲-۱ یا چ-۲-۲-۲

- واریسی کنید که آیا پارامترهای خاص وسیله به طور مثال با جمع کنترلی به طور کامل محافظت شده اند.
- واریسی کنید که آیا پیگیری ممیزی برای حفاظت پارامترهای خاص وسیله و توصیف ممیزی وجود دارد.
- چند واریسی اتفافی را برای آزمون اینکه حفاظت های وظایف مستند شده مطابق با توصیف کار می کند، اجرا کنید.

چ-۲-۳ واسط (های) نرم افزار

- واریسی کنید که آیا ماجول های برنامه های نرم افزار مرتبط قانونی تعریف شده و از ماجول های همراه نرم افزار به وسیله واسط نرم افزار حفاظتی تعریف شده، جدا شده اند.
- واریسی کنید که آیا واسط نرم افزاری حفاظتی خود بخشی از نرم افزار قانونی می باشد.
- واریسی کنید که آیا وظایف نرم افزار مرتبط قانونی که می تواند از طریق واسط نرم افزار حفاظتی صادر شوند، تعریف و توصیف شده اند.
- واریسی کنید که آیا پارامترهایی که ممکن است از طریق واسط نرم افزار حفاظتی تعویض شوند، تعریف و توصیف شده اند.
- واریسی کنید که آیا توصیف وظایف و پارامترها، شامل و کامل هستند.
- واریسی کنید که آیا وظیفه ها و پارامترهای مستند شده با الزامات این استاندارد مغایرت ندارند.
- واریسی کنید که آیا دستورالعمل های مناسب برای کاربرد برنامه ریز (به طور مثال، در مستندسازی نرم افزار) به حفاظت واسط نرم افزاری مربوط می باشند.

چ-۲-۴ شناسایی نرم افزار

- واریسی کنید که آیا شناسایی نرم افزاری مناسب در سراسر ماجول (های) برنامه نرم افزار مرتبط قانونی و پارامترهای خاص نوع در زمان اجرای دستگاه وجود دارد.
- واریسی کنید که آیا شناسایی نرم افزار در دستورالعمل راهنما نشان داده شده و می توان آن را با شناسایی مرجع که در تصویب نوع ثبت شده، مقایسه کرد.
- واریسی کنید که آیا همه برنامه ماجول (های) مرتبط و پارامترهای خاص نوع نرم افزار مرتبط قانونی در شناسایی نرم افزار گنجانده شده است.
- همچنین با چند واریسی تصادفی عملی واریسی کنید که آیا جمع کنترلی (یا امضاهای دیگر) تولید شده و مطابق مستندات کار می کند.
- واریسی کنید که آیا پیگیری ممیزی اثربخش وجود دارد.

چ-۳ وسایل ذخیره داده ها (۷-۵-۳)

- مستندات ارائه شده را بازنگری کرده و واریسی کنید که آیا سازنده وسیله ای را به صورت ادغام شده در دستگاه یا به صورت وصل شده از خارج پیش بینی کرده تا به منظور ذخیره سازی دراز مدت داده های مرتبط قانونی از آن استفاده شود. در این صورت:

چ-۳-۱ واریسی کنید که آیا نرم افزار به کار برده شده برای ذخیره داده ها بر روی وسیله با نرم افزار تعبیه شده (چ-۱) یا با نرم افزار قابل برنامه ریزی/قابل بارگذاری محقق شده است. برای امتحان نرم افزار به کار برده شده برای ذخیره داده ها، چ-۱ یا چ-۲ را به کار ببرید.

چ-۳-۲ واریسی کنید که آیا داده ها به صورت صحیح ذخیره یا بازیابی شده اند واریسی کنید که آیا ظرفیت ذخیره سازی و تمهیدات برای جلوگیری از اتلاف غیرمجاز داده ها توسط سازنده توصیف شده و کافی می باشد.

چ-۳-۳ واریسی کنید که آیا داده های ذخیره شده محتوی همه اطلاعات مرتبط ضروری برای بازسازی یک توزین پیشین (اطلاعات مرتبط به این صورت است: مقادیر ناخالص یا خالص و مقادیر پارسنگ (اگر قابل کاربرد باشد، همراه با جداسازی پارسنگ و پارسنگ از پیش تعیین شده)، علائم اعشار، یکاها (به عنوان مثال، kg می تواند ثبت شود)، شناسایی مجموعه داده ها، شناسایی شماره دستگاه یا بارگیر. اگر دستگاه یا بارگیر متصل به وسیله ذخیره داده ها متعدد باشد و جمع کنترلی یا سایر امضاهای مجموعه داده ها ذخیره شده باشد.

چ-۳-۴ واریسی کنید که آیا داده های ذخیره شده به طور کافی و در برابر تغییرات تصادفی و عمدی حفاظت شده اند.

واریسی کنید که آیا داده ها طی انتقال به وسیله ذخیره حداقل با یک کنترل توازن حفاظت شده اند. واریسی کنید که آیا داده ها در مورد وسیله ذخیره با نرم افزار تعبیه شده (۷-۵-۱) حداقل با یک کنترل توازن حفاظت شده اند.

واریسی کنید که آیا داده ها به وسیله جمع کنترلی یا امضای قابل قبول (حداقل ۲ بایت، به طور مثال یک جمع کنترلی CRC-16 چند نامی مخفی) در مورد وسیله ذخیره با نرم افزار قابل برنامه ریزی یا قابل بارگذاری محافظت شده اند.

چ-۳-۵ واریسی کنید که آیا داده های ذخیره شده قادر به شناسایی شدن و نمایش هستند، یعنی که شماره(های) شناسایی برای کاربرد بعدی در محیط تعاملات رسمی ثبت شده اند، یعنی به طور مثال در چاپ گیری، چاپ شده اند.

چ-۳-۶ واریسی کنید که آیا داده های به کار برده شده برای معامله به طور خودکار ذخیره شده اند یعنی به تصمیم شخص بهره بردار بستگی ندارد.

چ-۳-۷ واریسی کنید که آیا مجموعه داده های ذخیره شده ای که باید به شیوه شناسایی تصدیق شود. بر روی وسیله موضوع کنترل قانونی نمایش داده شده یا چاپ گیری شده اند.

چ-۴ فرمت گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حاوی اطلاعات مرتبط در مورد پیکره بندی سخت افزار و نرم افزار PC امتحان شده و نتایج آزمون باشد.

پیوست ح
(اطلاعاتی)
کتابنامه

شرح	استانداردها و مستندات مرجع	مرجع
واژگان که توسط گروه کاری مشترک شامل کارکنان منصوب BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP و OIML تهیه شده است.	International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) (1993)	[۱]
واژگان که فقط شامل مفاهیم به کار برده شده در زمینه اندازه شناسی قانونی است. این مفاهیم به فعالیت های خدمات اندازه شناسی قانونی، مستندات مرتبط و سایر مشکلاتی که با این فعالیت مرتبط است می پردازد. همچنین این واژگان شامل بعضی مفاهیم با مشخصه عمومی است که از VZM گرفته شده است.	International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, BIML, Paris (2000)	[۲]
قواعدی برای صدور، ثبت و کاربرد گواهی انطباق با OIML ارائه می شود.	OIML B 3 (2003) OIML Certificate System for Measuring Instruments (formerly OIML P 1)	[۳]
شامل الزامات عمومی برای دستگاه های اندازه گیری عمومی	OIML D 11 (2004) General requirements for electronic measuring instruments	[۴]
سری های آزمون های محیطی و شدت های مناسب را فهرست کرده و شرایط محیطی متفاوت برای اندازه گیری جهت قادر سازی آزمون ها برای عملکرد در شرایط عادی حمل و نقل، ذخیره و مصرف بهره برداری تشریح می کند.	استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۰۷-۱۳۷۷ آزمون های محیطی-راهنمای عمومی	[۵]
مربوط به آزمون های سر و هم در مورد اتلاف گرمایی و هم اتلاف گرمایی آزمون	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۰۷-۱۳۷۵ آزمون های محیطی قسمت دوم: آزمونها - آزمونهای A : سرما	[۶]
شامل آزمون ب الف: گرمای خشک برای آزمون اتلاف کننده گرما با تغییر ناگهانی دما، به آزمون ب- گرمای خشک برای آزمون های بدون اتلاف حرارتی با تغییرات کند دما؛ آزمون های ب ب: گرمای خشک برای آزمون های تلف کننده گرما با تغییر ناگهانی دما، آزمون های ب ت: گرمای خشک برای آزمون های تلف کننده گرما با تغییر کند دما؛	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲-۱۳۰۷-۱۳۸۷ سال آزمون های محیطی-قسمت ۲-۲ آزمون ها - آزمون b گرمای خشک	[۷]
یک روش آزمون برای تعیین مناسب بودن محصولات، اجزا یا تجهیزات الکتروتکنیکی برای حمل و نقل، انبارش و استفاده در شرایط رطوبت بالا فراهم می شود. آزمون قبل از هر چیز برای مسیر کردن مشاهده تأثیر رطوبت بالا در دمای ثابت بدون ایجاد شبنم بر روی آزمون در طول دوره مشخص شده در نظر گرفته شده است. این آزمون تعدادی از شدت های برتر دمای بالا، رطوبت بالا و مدت زمان آزمون	IEC 60068-2-78 (2001-08) Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state (IEC 60068-2-78 replaces the following withdrawn standards: IEC 60068-2-3, test Ca and	[۸]

شرح	استانداردها و مستندات مرجع	مرجع
<p>را فراهم می کند. آزمون را می توان هم بر روی آزمون های تلف کننده گرما و هم بر روی آزمون هایی که گرما را تلف نمی کنند به کار برد. این آزمون برای تجهیزات یا اجزای کوچک همانند تجهیزات بزرگی که دارای اتصالات درونی پیچیده می باشند کاربرد دارد. تجهیزات آزمون خارجی نسبت به اتاقک مستلزم زمان تنظیمی است که از کاربرد پیش گرم کننده و حفظ شرایط مشخص شده طی دوره نصب جلوگیری می کنند.</p>	IEC 60068-2-56, test Cb)	
<p>اطلاعات زمینه برای آزمون های الف: سرد (IEC 68-2-1) و آزمون ب: گرمای خشک (IEC 68-2-2) ارائه می کند. پیوست های را در مورد اثر: اندازه اتاقک بر روی سطح دمای آزمون هنگامی که از جریان هوای اجباری استفاده نمی شود بر روی سطح دمای آزمون های آزمون ابعاد انتهایی سیم و مواد روی دمای سطح یک جزء، اندازه گیری دما، اندازه گیری سرعت هوا و ضریب تشعشع را شامل می شود. اصلاحیه الف اطلاعات تکمیلی برای مواردی که پایداری دما طی آزمون به دست نیامده است، ارائه می کند.</p>	IEC 60068-3-1 (1974-01) + Supplement A (1978-01): Environmental testing Part 3 Background information, Section 1: Cold and dry heat tests	[۹]
<p>اطلاعات ضروری برای کمک در تهیه مشخصات مرتبط مانند استانداردهای اجزا یا تجهیزات برای انتخاب مناسب و آزمون ها و شدت های آزمون برای محصولات خاص و در بعضی از موارد انواع خاص کاربردها را فراهم می کند. هدف آزمون های گرمایی رطوبت تعیین قابلیت محصول برای استقامت در برابر تنش های ایجاد شده در رطوبت نسبی بالای محیط می باشد. با و بدون شبنم و با توجه ویژه به تغییرات ویژگی های مکانیکی و الکتریکی. همچنین آزمون های گرمایی مرطوب می تواند برای واریسی مقاومت آزمون در برابر بعضی اشکال هجوم خوردگی به کار رود.</p>	IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests	[۱۰]
<p>در مورد قابلیت کاربرد استاندارد های EMC، سری IEC 61000-4 در مورد فنون اندازه گیری و آزمون به کاربرد سازندگان کمک می کند. توصیه های کلی در رابطه با انتخاب آزمون های مرتبط فراهم می کند.</p>	IEC 61000-4-1 (2000-04) Basic EMC Publication Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques Section 1: Overview of IEC 61000-4 series	[۱۱]
<p>به الزامات مصونیت و روش های آزمون برای تجهیزات برقی و الکترونیکی موضوع تخلیه های الکتریسیته ساکن به طور مستقیم از بهره بردار و به اشیا مجاور مربوط می باشد. مضافاً گستره های سطوح آزمون را که به شرایط محیطی و نصب مختلف مربوط است را تعریف می کند و روش های اجرایی آزمون را مشخص می کند. هدف این استاندارد مشخص کردن پایه های مشترک و قابل تجدید برای ارزیابی عملکرد و تجهیزات برقی و الکترونیکی است که موضوع تخلیه الکتروستاتیک می باشد. به علاوه، تخلیه های الکتروستاتیکی را که ممکن است از اشخاص به اشیا ترکیب تجهیزات بسیار مهم شامل می شود.</p>	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۷ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۴-۴: روش های آزمون و اندازه گیری - آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکترو استاتیک	[۱۲]

شرح	استانداردها و مستندات مرجع	مرجع
<p>برای مصونیت تجهیزات برقی و الکترونیکی نسبت به انرژی الکترومغناطیسی تابشی کاربرد دارد. سطح آزمون و روش های اجرایی آزمون الزام شده را ایجاد می کند. یک مرجع مشترک برای ارزیابی عملکرد تجهیزات برقی و الکترونیکی که موضوع میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی می باشند ایجاد می کند.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۳-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۵ سازگاری الکترومغناطیسی - (EMC) قسمت ۳-۴: روشهای آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر میدان الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی تابشی</p>	[۱۳]
<p>یک مرجع مشترک قابل تجدید برای ارزیابی مصونیت تجهیزات برقی و الکترونیکی که موضوع برق گذراهای سریع/رگبار بر تغذیه، سیگنال، کنترل و درگاههای زمین می باشند، ایجاد می کند. IEC 61000-4 روش سازگاری را برای ارزیابی مصونیت تجهیزات یا سیستم در برابر پدیده های تعریف شده توصیف می کند. این استاندارد تعاریف زیر را توصیف می کند:</p> <p>شکل موج ولتاژ آزمون گستره سطح آزمون تجهیزات آزمون روش اجرایی تصدیق برای تجهیزات آزمون تنظیم آزمون روش اجرایی آزمون</p> <p>این استاندارد مشخصات آزمون های آزمایشگاهی و نصب پست برق را ارائه می کند.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۴-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۵ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت ۴-۴: روشهای آزمون و اندازه گیری - آزمون مصونیت در برابر پالسهای الکتریکی تندگذر/رگبار</p>	[۱۴]
<p>به الزامات مصونیت و روش های آزمون توصیه شده برای سطوح آزمون برای تجهیزاتی که به علت اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و گذراهای برق در معرض ضربه های یک طرفه قرار می گیرند مربوط می شود. سطوح آزمون متعدد که به شرایط محیطی و نصب مختلف مربوط می شوند، تعریف شده اند. این الزامات برای تجهیزات برقی و الکترونیکی و برای آنها قابل کاربرد می باشد. یک مرجع مشترک برای ارزیابی عملکرد تجهیزاتی که موضوع اختلال انرژی بالا بر روی خطوط قدرت و اتصال داخلی می باشند ایجاد شده است.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۵-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۶ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت ۴-۴: روشهای آزمون و اندازه گیری - آزمون مصونیت در برابر فراتاخت</p>	[۱۵]
<p>به الزامات مصونیت هدایت شده تجهیزات برقی و الکترونیکی برای اختلالات الکترومغناطیسی وارده از فرستنده فرکانس رادیویی فرستنده فرکانس رادیویی (RF) با گستره فرکانس 9 kHz - 80 MHz مربوط می باشد. تجهیزاتی که حداقل دارای یک کابل هادی (نظیر شبکه، خط سیگنال یا اتصال زمین) برای تشریح تجهیزات به میدان های RF اختلال نیم باشند مستثنی می باشند. این استاندارد به منظور تعیین آزمون هایی که باید برای سیستم یا دستگاه های خاص در نظر گرفته نشده است. هدف اصلی ارائه مرجع پایه کلی برای همه محصولات مرتبط IEC می باشد. کمیته محصولات (یا کاربران و سازندگان تجهیزات) برای انتخاب مناسب آزمون و سطح شدت که به تجهیزات اعمال شود، مسئول می باشند.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۶-۴-۷۲۶۰ سال ۱۳۸۷ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت ۴-۴: روشهای آزمون و اندازه گیری - مصونیت در برابر اختلال های هدایتی، القا شده به وسیله میدانهای فرکانس رادیویی</p>	[۱۶]

شرح	استانداردها و مستندات مرجع	مرجع
<p>مصونیت روش های آزمون و گستره برتر سطوح آزمون تجهیزات برقی و الکترونیکی متصل به منبع تغذیه ولتاژ پایین برای فروکش های ولتاژ، وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ را تعریف می کند. این استاندارد برای تجهیزات برقی و الکترونیکی دارای جریان اسمی ورودی نه بیشتر از ۱۶A برای هر فاز کاربرد دارد که برای اتصال به بندهای AC، 50 Hz و 60 Hz می باشد. آزمون های این شبکه در استاندارد های IEC آینده گنجانده خواهد شد. هدف این استاندارد ایجاد مرجع مشترک برای ارزیابی مصونیت تجهیزات برقی و الکترونیکی موضوع فروکش های ولتاژ، وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ می باشد. این استاندارد یک نشریه پایه IEC در انطباق با IEC Guide 107 می باشد.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۷-۴-۷۲۶۰-۱۳۸۵ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت ۴-۱۱: روشهای آزمون و اندازه گیری - آزمون مصونیت در برابر افت های ولتاژ، وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ</p>	[۱۷]
<p>الزامات آزمون مصونیت در رابطه با اختلالات مداوم و گذرا، هدایت شده و تشعشی از جمله تخلیه های الکتروستاتیکی برای دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی که برای استفاده در مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی سبک و برای آن ها که هیچ محصول تخصیص یافته یا استاندارد خانواده محصول وجود ندارد تعریف شده است. این استاندارد برای دستگاه هایی که مستقیماً به یک شبکه عمومی ولتاژ ضعیف یا منبع dc اختصاصی که برای واسط بین دستگاه و شبکه برق عمومی منظور شده است، می باشد.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶-۱۰۰۰-۱۳۸۶ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -بخش ۶-۱: استانداردهای کلی - مصونیت برای محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی سبک</p>	[۱۸]
<p>برای دستگاه های برقی و الکترونیکی که جهت کاربرد در محیط های صنعتی منظور شده اند و برای آن ها هیچ استاندارد مصونیت اختصاصی برای محصول یا خانواده محصول وجود ندارد، کاربرد دارد. الزامات مصونیت در گستره فرکانس ۰HZ تا ۴۰HZ در رابطه با اختلالات مداوم و گذرا، هدایت شده و تشعشی از جمله تخلیه های الکتروستاتیکی را شامل می شود. الزامات آزمون برای هر درگاه مورد بررسی مشخص شده است. دستگاه هایی که برای مصرف در اماکن صنعتی در نظر گرفته شده اند، با وجود یکی یا بیش از یکی از موارد زیر مشخص می شوند: - شبکه تغذیه ای که به وسیله ولتاژ ترانسفورماتور قدرت اختصاصی فشار قوی یا فشار متوسط برای تغذیه تاسیسات سازنده یا کارگاهی مشابه برق دار شده است. - دستگاه های صنعتی، علمی و پزشکی (ISM)؛ - بارهای سنگین القایی یا خازنی که به دفعات کلید زده می شوند؛ - جریان ها و میدان های مغناطیسی مرتبطی که زیاد می باشند.</p>	<p>IEC 61000-6-2 (1999-01) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6: Generic standards Section 2: Immunity for industrial environments</p>	[۱۹]
<p>اصطلاحات پایه ای را که در تست های مختلف اختلال الکتریکی ایجاد شده اند توسط هدایت و تزویج تعریف می کند. همچنین اطلاعات کلی مربوط به همه استانداردهای بین المللی و مشترک برای قسمت ها را ارائه می کند.</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۰۵۹-۱۳۸۱ خودورهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کوپلینگ (برهم کنش) قسمت اول : تعاریف و ملاحظات عمومی</p>	[۲۰]

شرح	استانداردها و مستندات مرجع	مرجع
<p>مشخصات آزمون های مقایسه ای برای آزمون های سازگاری نسبت به گذراهای الکتریکی هدایت شده تجهیزات نصب شده بر روی اتومبیل های مسافری و وسایل نقلیه تجاری سبک مجهز به سیستم الکتریکی ۱۲V یا وسایل نقلیه تجاری مجهز به سیستم الکتریکی ۲۴V را مشخص می کند. مد وقوع خرابی رده بندی شدت برای مصونیت در برابر گذراها هم ارائه شده است. این استاندارد برای این انواع وسایل نقلیه جاده ای کاربرد دارد بدون توجه به سیستم های رانش آنها (به طور مثال موتور احتراقی، موتور دیزل یا موتور الکتریکی)</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۰۵۹-۱۳۷۸ سال خودورهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کوپلینگ (برهم کنش) قسمت دوم : وسایل نقلیه تجاری (سنگین) با ولتاژ تغذیه اسمی ۲۴ ولت - رسانائی ناپایدار الکتریکی تنها در خطوط تغذیه</p>	[۲۱]
<p>یک پایه مشترک برای ارزیابی EMC برای دستگاه ها و وسایل الکترونیک و تجهیزات مستقر وسایل نقلیه در برابر انتقال گذراها از طریق تزویج به وسیله خطوط یا وسایلی به غیر از خطوط تغذیه برقرار می کند. مقصود آزمون اثبات عملی مصونیت دستگاه، وسیله یا تجهیزات هنگامی است که موضوع اختلالات گذرای سریع تزویج یافته نظیر آنهایی که توسط کلیدزنی ایجاد می شوند (کلیدزنی بارهای القایی، جست و خیز اتصال رله و غیره)</p>	<p>استاندارد ملی ایران شماره ۳-۷۰۵۹-۱۳۸۲ سال خودورهای جاده ای - اغتشاش الکتریکی ناشی از رسانائی و کوپلینگ (برهم کنش) قسمت سوم : خودروهای با ولتاژ تغذیه اسمی ۱۲ یا ۲۴ ولتی - رسانائی ناپایدار الکتریکی توسط اتصالات القائی و خازنی به غیر از خطوط تغذیه</p>	[۲۲]
<p>قواعدی برای چارچوب اختیاری ایجاد می کند که شرکت کننده در چارچوب کشورهای عضو OIML و وابسته ها در میان اعضا، گزارش آزمون را قبول و به کار می بندند (هنگامی که با گواهی OIML صحه گذاری شده باشد) برای تصویب نوع یا به رسمیت شناختن در برنامه های کنترل اندازه شناسی ملی/منطقه ای و/یا صدور گواهی های بعدی OIML</p>	<p>OIML B 10 (2004) + Amendment 1 (2006) Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML Type Evaluations (MAA)</p>	[۲۳]